

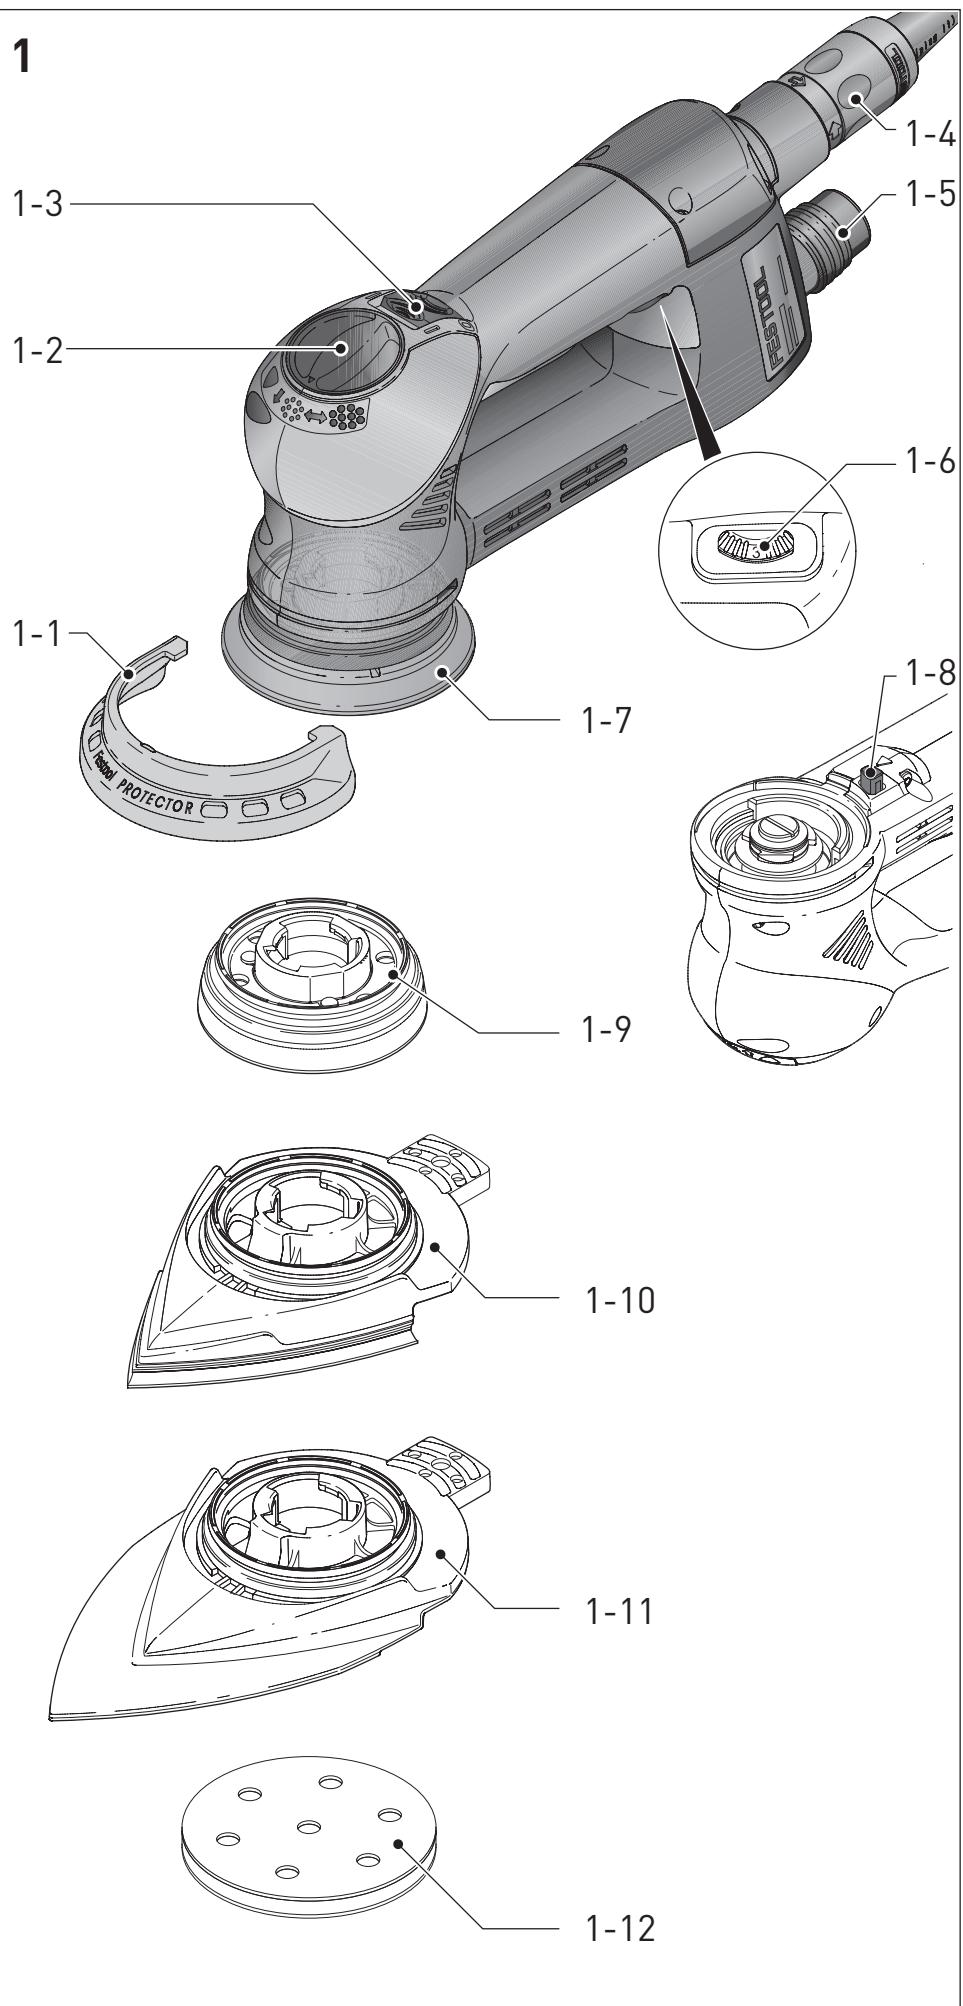
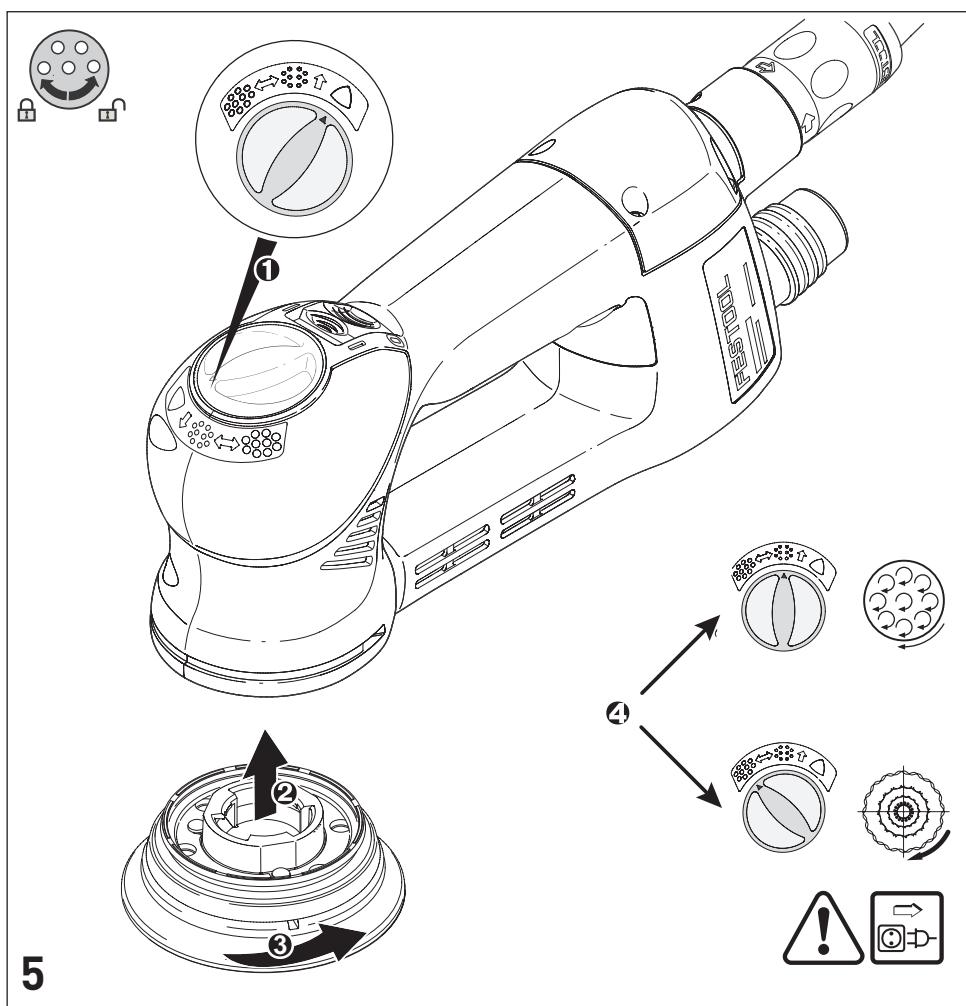


| | | |
|-------|---|----|
| (D) | Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste | 6 |
| (GB) | Original operating manual/Spare parts list | 12 |
| (F) | Notice d'utilisation d'origine/Liste de pièces de rechange | 17 |
| (E) | Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto | 23 |
| (I) | Istruzioni per l'uso originali/Elenco parti di ricambio | 29 |
| (NL) | Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen | 35 |
| (S) | Originalbruksanvisning/Reservdelsslista | 41 |
| (FIN) | Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo | 46 |
| (DK) | Original brugsanvisning/Reservedelsliste | 51 |
| (N) | Originalbruksanvisning/Reservedelsliste | 56 |
| (P) | Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes | 61 |
| (RUS) | Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей | 67 |
| (CZ) | Originál návodu k obsluze/Seznam náhradních dílů | 73 |
| (PL) | Oryginalna instrukcja eksplotacji/Lista części zamiennych | 78 |

ROTEX
RO 90 DX FEQ

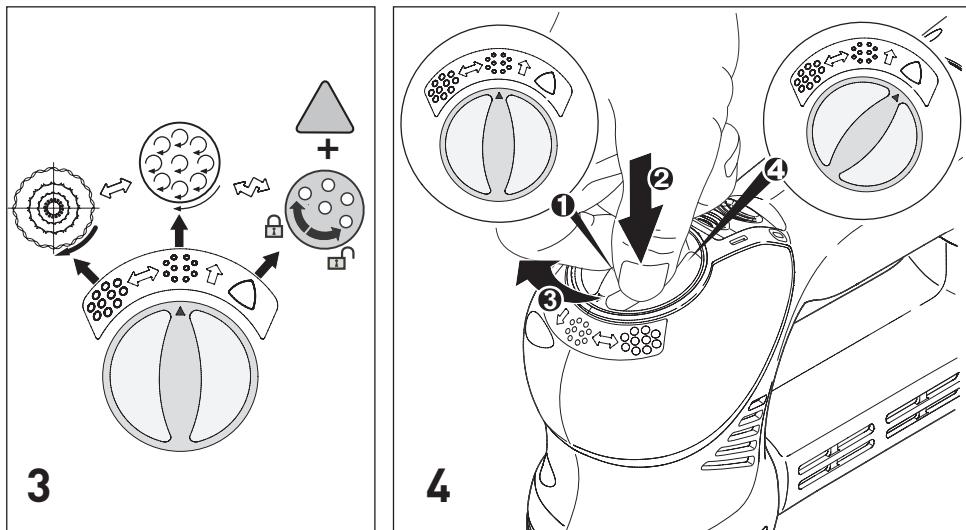


1

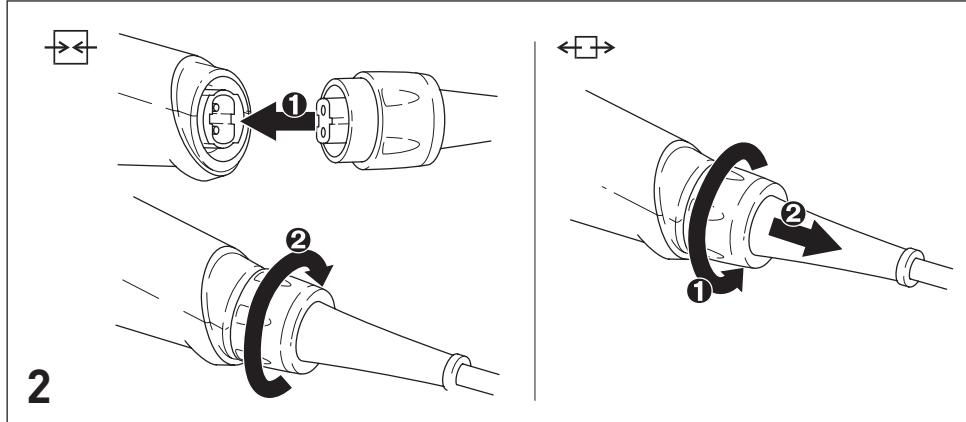


6


DSS-GE-STF-R090
LSS-STF-RP90

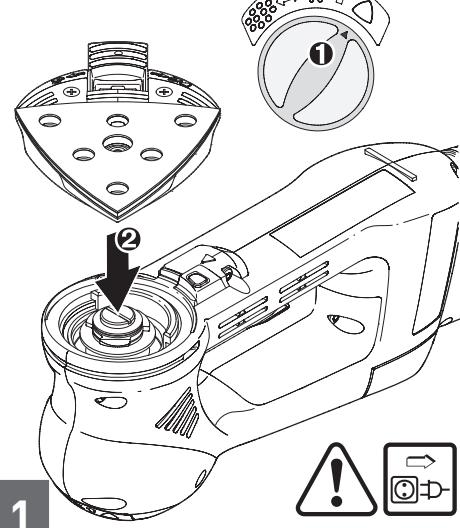


1

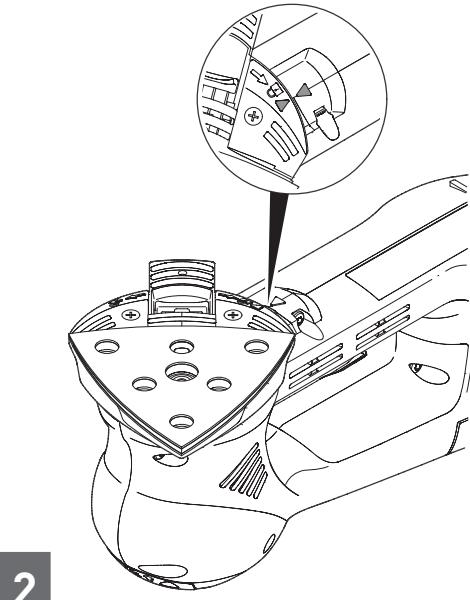

2

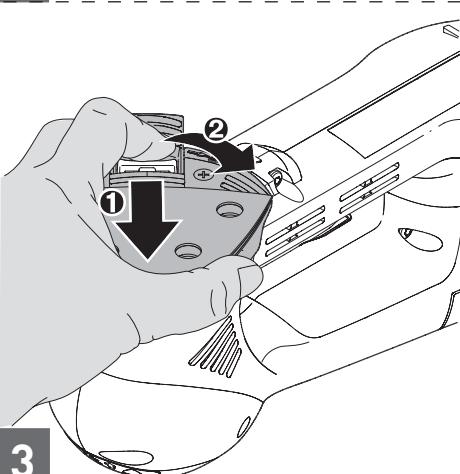


3

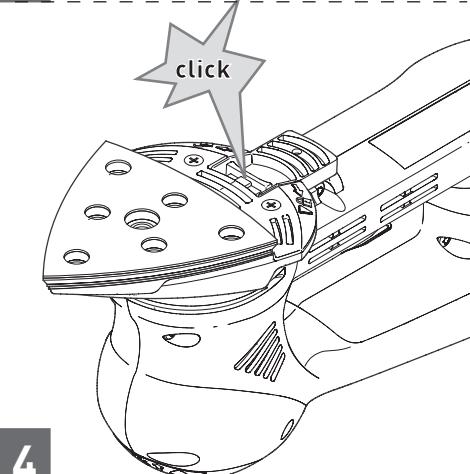


4

DSS-GE-STF-R090

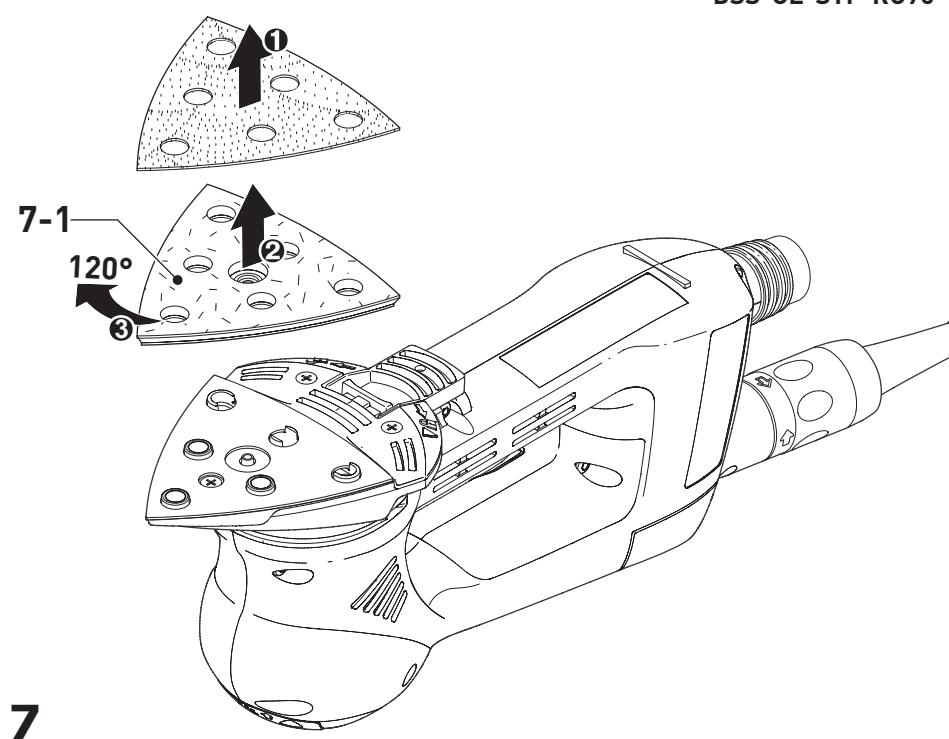


7

LSS-STF-R090

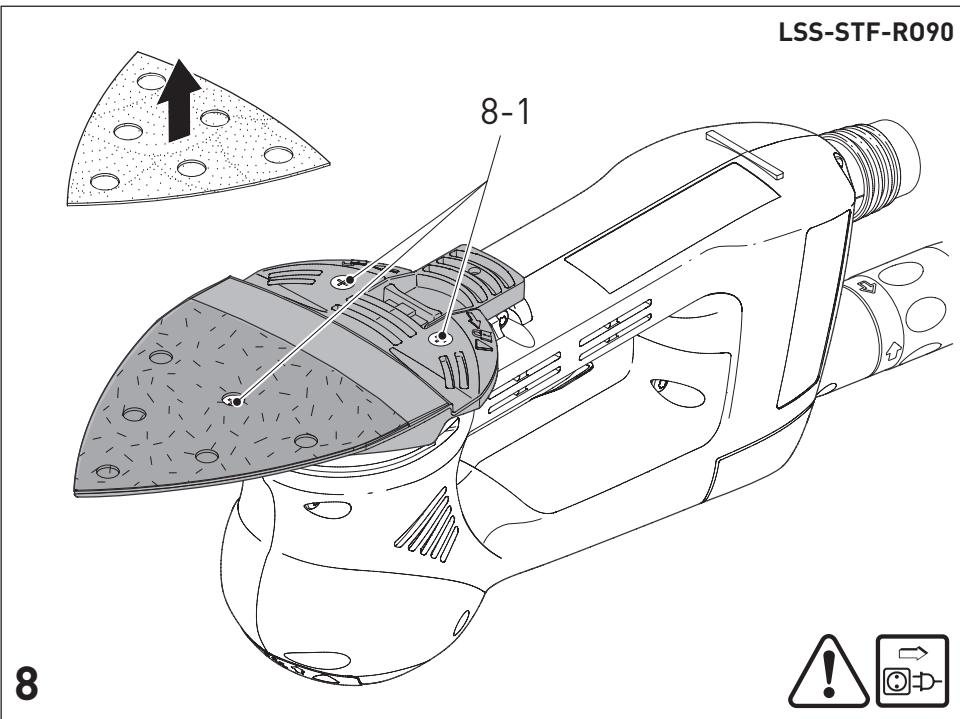


8

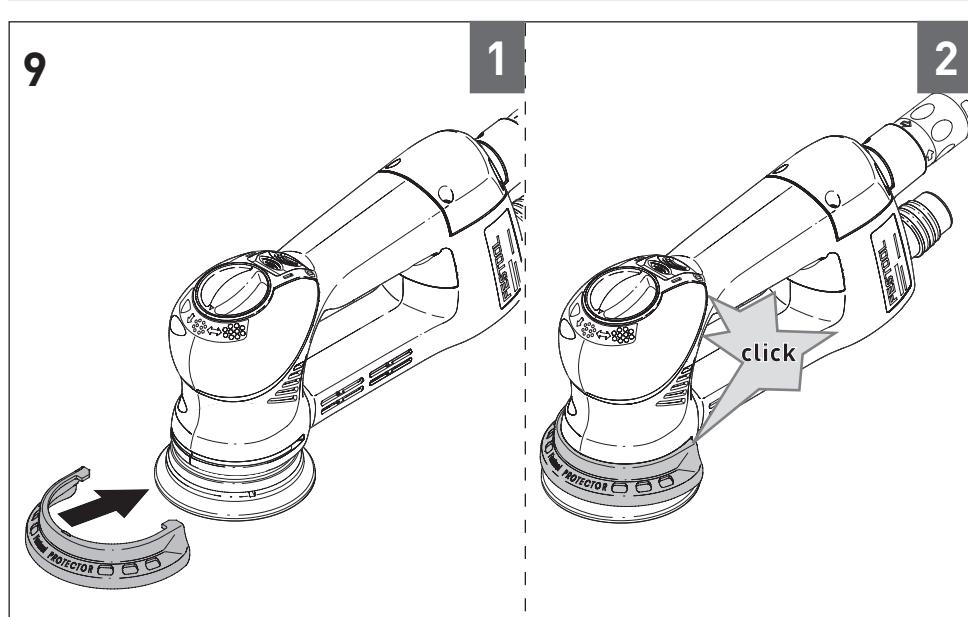

9

1

2

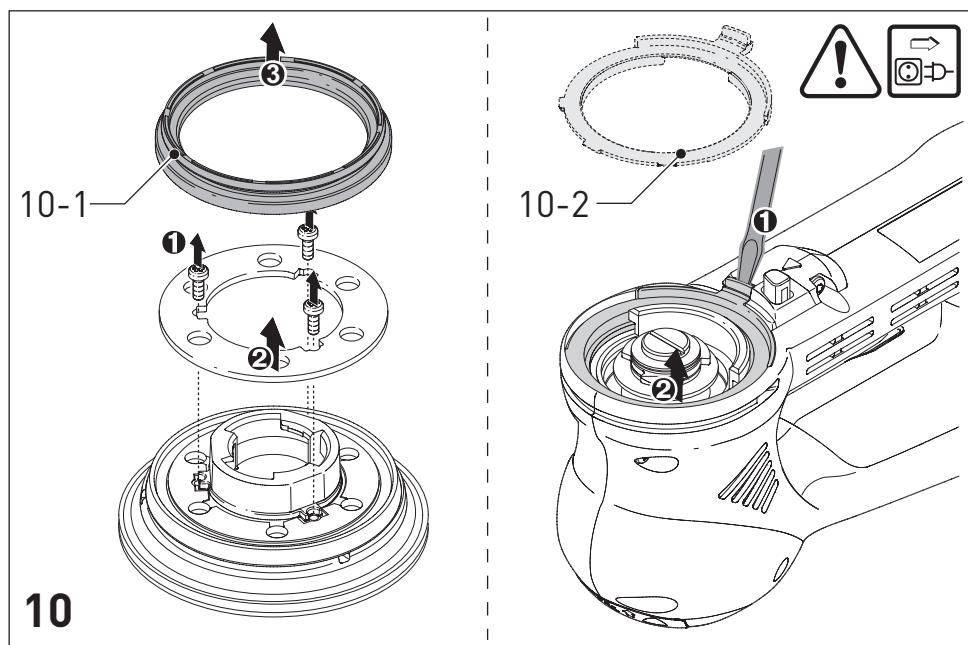

10

10-1

10-2

Originalbetriebsanleitung

1 Symbole

-  Warnung vor allgemeiner Gefahr
-  Warnung vor Stromschlag
-  Anleitung/Hinweise lesen!
-  Schutzbrille tragen!
-  Gehörschutz tragen!
-  Atemschutz tragen!
-  Netzstecker ziehen!

2 Technische Daten

| Getriebe-Exzenterorschleifer RO90 DX FEQ | |
|---|---|
| Leistung | 400 W |
| Drehzahl | |
| Exzenterbewegung | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Rotex-Kurvenbahn | 220 - 520 min ⁻¹ |
| Schleifhub | 3,0 mm |
| FastFix Schleifteller | D 90 mm |
| Gewicht (ohne Netzkabel, mit Schleifteller) | 1,45 kg |
| Schutzklasse |  /II |

3 Geräteelemente

- [1-1] Protector
- [1-2] Umschalter/Spindelstopp
- [1-3] Ein-/Ausschalter
- [1-4] Netzanschlussleitung
- [1-5] Absaugstutzen
- [1-6] Drehzahlregelung
- [1-7] Schleifteller
- [1-8] Stoppstange
- [1-9] Polierteller*
- [1-10] Deltaschleifschuh
- [1-11] Lamellenschleifschuh*
- [1-12] Interface-Pad*

* nicht bei allen Varianten im Lieferumfang

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am Anfang der Betriebsanleitung.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist bestimmungsgemäß vorgesehen zum Schleifen und Polieren von Kunststoff, Metall, Holz, Verbundwerkstoffen, Farbe/Lacke, Spachtelmasse und ähnlichen Werkstoffen. Asbesthaltige Werkstoffe dürfen nicht bearbeitet werden.

Wegen der elektrischen Sicherheit darf die Maschine nicht feucht sein und nicht in feuchter Umgebung betrieben werden. Die Maschine darf nur für Trockenschliff verwendet werden.

 Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Benutzer.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

 **Warnung! Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

5.2 Maschinenspezifische Sicherheitshinweise

- Beim Arbeiten können schädliche/giftige Stäube entstehen (z.B. bleihaltiger Anstrich, einige Holzarten und Metall).

Das Berühren oder Einatmen dieser Stäube kann für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen eine Gefährdung darstellen. Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Sicherheitsvorschriften. Schließen Sie das Elektrowerkzeug an eine geeignete Absaugeeinrichtung an.

 Tragen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine P2-Atemschutzmaske.

 Tragen Sie, wegen den beim Schleifen auftretenden Gefahren, stets eine Schutzbrille.

- Verhindern Sie das Eindringen flüssiger Poliermittel (Politur) in das Gerät. Das Eindringen flüssiger Poliermittel (Politur) in das Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

5.3 Metallbearbeitung

 Bei der Bearbeitung von Metall sind aus Sicherheitsgründen folgende Maßnahmen einzuhalten:

- Vorschalten eines Fehlerstrom- (FI-, PRCD-) Schutzschalters.
- Maschine an ein geeignetes Absauggerät anschließen.
- Maschine regelmäßig von Staubablagerungen im Motorgehäuse reinigen.

 Schutzbrille tragen!

5.4 Emissionswerte

Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen typischerweise:

Schalldruckpegel $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Schallleistungspegel $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Unsicherheit $K = 3 \text{ dB}$



VORSICHT

Beim Arbeiten eintretender Schall Schädigung des Gehörs

- Benutzen Sie einen Gehörschutz!

Schwingungsemissionswert a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745:

Feinschliff¹ $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Grobschliff¹ $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Dreieckschleifen $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Polieren $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

¹ mit W-HT.

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Geräusch)

- dienen dem Maschinenvergleich,
- eignen sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrations- und Geräuschbelastung beim Einsatz,
- repräsentieren die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

Erhöhung möglich bei anderen Anwendungen, mit anderen Einsatzwerkzeugen oder ungenügend gewartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der Maschine beachten!

6 Inbetriebnahme



WARNUNG

Unzulässige Spannung oder Frequenz!

Unfallgefahr

- Die Netzspannung und die Frequenz der Stromquelle müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- In Nordamerika dürfen nur Festool-Maschinen mit der Spannungsangabe 120 V / 60 Hz eingesetzt werden.

Anschließen und Lösen der Netzanschlussleitung **[1-4]** siehe Bild **[2]**.

Der Schalter **[1-3]** dient als Ein-/Ausschalter (I = EIN, 0 = AUS).

- ① Der Einschalter lässt sich nur betätigen, wenn der Umschalter **[1-2]** in einer eingestrafen Position ist.
- ② Bei Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wird, den Ein-/Ausschalter sofort in die Aus-Position bringen. Dies verhindert einen unkontrollierten Wiederanlauf.

7 Einstellungen



WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Netzstecker aus der Steckdose!

7.1 Electronic

Die Maschine besitzt eine Vollwellen-Elektronik mit folgenden Eigenschaften:

Sanftanlauf

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt für ruckfreien Anlauf der Maschine.

Drehzahlregelung

Die Drehzahl lässt sich mit dem Stellrad **[1-6]** stufenlos im Drehzahlbereich (siehe Technische Daten) einstellen. Dadurch können Sie die Schnittgeschwindigkeit der jeweiligen Oberfläche optimal anpassen (siehe Tabelle).

Konstante Drehzahl

Die vorgewählte Motordrehzahl wird elektronisch konstant gehalten. Dadurch wird auch bei Belastung eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit erreicht.

Temperatursicherung

Bei zu hoher Motortemperatur werden Stromzufuhr und Drehzahl reduziert. Die Maschine läuft nur noch mit verringriger Leistung, um eine rasche Abkühlung durch die Motorlüftung zu ermöglichen. Wenn die Übertemperatur andauert, schaltet die Maschine nach ca. 40 sec komplett ab. Erst nach Abkühlung des Motors ist ein erneutes Einschalten möglich.

7.2 Schleifbewegung einstellen [3]

Mit dem Umschalter **[1-2]** können drei unterschiedliche Schleifbewegungen eingestellt werden.


- ① Die Umschaltung kann nur bei stillstehendem Schleifteller vorgenommen werden, da der Schalter während dem Betrieb verriegelt ist.

Grobschliff, Polieren - ROTEX-Kurvenbahn



Die ROTEX-Kurvenbahn ist eine Kombination aus Dreh- und Exzenterbewegung. Diese Stellung wird zum Schleifen mit hohem Abrieb (Grobschliff) und zum Polieren gewählt.

Feinschliff - Exzenterbewegung

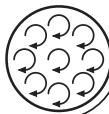

Diese Stellung wird zum Schleifen mit geringem Abtrieb für eine riefenfreie Oberfläche (Feinschliff) gewählt.

Dreieckschleifen und Tellerwechsel [4]



Diese Stellung wird zum Schleifen mit dem Deltaschleifschuh und Lamellenschleifschuh verwendet, die Drehbewegung ist blockiert.



In dieser Stellung wechseln Sie den Schleifteller oder Schleifschuh.

- ① Die Stopstange **[1-8]** blockiert die Montage des Schleifschuhs bei den Umschalterstellungen ROTEX-Kurvenbahn und Exzenterbewegung.

7.3 Schleif-/Polierteller wechseln [5]

- ① Verwenden Sie nur Schleif- und Polierteller, die für die angegebene Maximaldrehzahl zulässig sind.

Abgestimmt auf die zu bearbeitende Oberfläche kann das Gerät mit zwei unterschiedlich harten Schleiftellern ausgerüstet werden.

Hart: Grob- und Feinschliff auf Flächen. Schleifen an Kanten.

Weich: Universell für Grob- und Feinschliff, für ebene und gewölbte Flächen.

Durch Anbringen des Interface-Pads **[1-12]** auf dem Schleifteller wird die Festigkeit verringert = Superweich.

- Stellen Sie nach dem Tellerwechsel den Umschalter **[1-2]** auf die gewünschte Scheibbewegung.

7.4 Schleifschuh wechseln [6]

Mit dem Deltaschleifschuh DSS-GE-STF-RO90 können Sie randnah, in Ecken oder in Kanten schleifen. Mit dem Lamellenschleifschuh LSS-STF-RO90 können Sie in Zwischenräumen z.B. in Lamellenfensterläden schleifen.

Folgende Hinweise beachten:

Das Arbeiten in Ecken und Kanten führt zu eher punktueller Beanspruchung der Spitze und zu erhöhter Wärmeentwicklung. Arbeiten Sie daher mit reduziertem Druck.

Deltaschleifschuh DSS-GE-STF-RO90 [7]

Sollte das StickFix-Pad **[7-1]** ihres Deltaschleifschuhs an der vordereren Spitze abgenutzt sein, nehmen Sie diesen ab und drehen Sie ihn um 120°.

Lamellenschleifschuh LSS-STF-RO90 [8]

Sollte der StickFix-Belag des Lamellenschleifschuhs abgenutzt sein, kann der komplette Tisch ausgetauscht werden. Öffnen Sie hierzu die Schrauben **[8-1]**.

7.5 Schleif-Zubehör befestigen

Auf dem StickFix Schleifteller und Schleifschuh lassen sich die dazu passenden StickFix Schleifpapiere und StickFix Schleifvliese schnell und einfach befestigen.

- Drücken Sie das selbsthaftende Schleif-Zubehör auf den Schleifteller **[1-7]** auf.

7.6 Polier-Zubehör befestigen

Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen PoliStick Zubehöre (Schwämme, Filze, Lammfell) nur auf dem speziellen Polierteller eingesetzt werden.

- Drücken Sie das selbsthaftende Polier-Zubehör auf den Polierteller **[1-9]** auf.

7.7 Absaugung



WARNUNG

Gesundheitsgefährdung durch Stäube

- Stäube können gesundheitsgefährdend sein. Arbeiten Sie daher nie ohne Absaugung.
- Beachten Sie beim Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube stets die nationalen Bestimmungen.

An den Absaugstutzen [1-5] kann ein Festool Absaugmobil mit einem Absaugschlauchdurchmesser von 27 mm angeschlossen werden.

7.8 Kantenschutz (Protector) [9]

Der Kantenschutz [1-1] verhindert, dass der Schleifteller mit seiner Umfangseite eine Fläche berührt (z.B. beim Schleifen entlang einer Wand oder eines Fensters), und dadurch ein Rückschlag der Maschine bzw. eine Beschädigung erfolgt.

8 Arbeiten mit der Maschine



WARNUNG

Verletzungsgefahr

- Befestigen Sie das Werkstück so, dass es sich beim Bearbeiten nicht bewegen kann.

Folgende Hinweise beachten:

- Überlasten Sie die Maschine nicht indem Sie diese zu stark andrücken! Sie erreichen das beste Schleifergebnis, wenn Sie mit mäßig starkem Anpressdruck arbeiten. Die Schleifleistung und -qualität hängen im wesentlichen von der Wahl des richtigen Schleifmittels ab.
- Halten Sie die Maschine für eine sichere Führung mit beiden Händen am Motorgehäuse und am Getriebekopf.
- ① Die Tabellen A und B zeigen die empfohlenen Einstellungen für unterschiedliche Schleif- und Polierarbeiten.

9 Wartung und Pflege



WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

- Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein Öffnen des Motorgehäuses erfordern, dürfen nur von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgeführt werden.



Kundendienst und Reparatur

nur durch Hersteller oder durch Servicewerkstätten: Nächstgelegene Adresse unter:
www.festool.com/Service



Nur original Festool Ersatzteile verwenden! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/Service

Zur Sicherung der Luftzirkulation müssen die Kühlluftöffnungen im Motorgehäuse stets frei und sauber gehalten werden.

Das Gerät ist mit selbstabschaltbaren Spezialkohlen ausgerüstet. Sind diese abgenutzt, erfolgt eine automatische Stromunterbrechung und das Gerät kommt zum Stillstand.

9.1 Tellerbremse

Die Gummimanschette [10-1] am Schleifteller und der Stoppring [10-2] an der Maschine verhindern bei der Exzenterbewegung (Feinschliff) ein unkontrolliertes Hochdrehen des Schleiftellers. Da sich diese Teile im Laufe der Zeit abnutzen, müssen sie bei nachlassender Bremswirkung ersetzt werden (Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste).

10 Zubehör

Verwenden Sie nur Original Schleif- und Polierteller von Festool. Durch die Verwendung von minderwertigen Schleif- und Poliertellern kann es zu erheblichen Unwuchten kommen, die die Qualität der Arbeitsergebnisse verschlechtern und den Verschleiß der Maschine erhöhen.

Die Bestellnummern für Zubehör und Werkzeuge finden Sie in Ihrem Festool Katalog oder im Internet unter „www.festool.com“.

11 Umwelt

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Führen Sie die Geräte, Zubehör und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Beachten Sie dabei die geltenden nationalen Vorschriften.

Nur EU: Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Informationen zur REACH:
www.festool.com/reach

12 EG-Konformitätserklärung

| Getriebe-Exzenter- schleifer | Serien-Nr |
|---------------------------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
| Jahr der CE-Kennzeichnung: 2010 | |

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (ab 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation

25.01.2010

| Tabelle A: | Grobschliff | | | | Feinschliff | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|-------|--------------------|--|---|-------|--------------------|
| | Schleifen | | | | | | | | |
| | Lack, Füller, Spachtelmasse | x | | 5 - 6 | weich | | x | 1 - 3 | super-weich |
| | Lack, Farbe | x | | 5 - 6 | hart | | x | 3 - 6 | hart |
| | Holz, Furnier | x | | 5 - 6 | hart | | x | 3 - 6 | weich |
| | Kunststoff | x | x | 1-4 | weich | | x | 1 - 4 | weich/super-weich |
| | Stahl, Kupfer, Aluminium | x | | 6 | weich | | x | 3 - 6 | weich |
| | VOC-Lacke | | | | | | x | 2 - 4 | super-weich - hart |

| Tabelle B: | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Polieren |  | Polieren | Versiegeln | Hochglanz polieren |
| Lack  |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
| |  | Schwamm grob/fein | Schwamm fein/gewaffelt | Lammfell |
| |  | Polierpaste | Hartwachs | - |
| Kunststoff  |  | 6 | 3 | 6 |
| |  | Filz hart | Filz weich | Lammfell |
| |  | Polierpaste | Hartwachs | - |

Original operating manual

1 Symbols

-  Warning of general danger
-  Risk of electric shock
-  Read the Operating Instructions/
Notes!
-  Wear protective goggles.
-  Wear ear protection.
-  Wear a dust mask.
-  Disconnect from the power supply!

2 Technical data

| Gear-driven eccentric sander | RO90 DX FEQ |
|--|---|
| Power | 400 W |
| Speed | |
| Eccentric motion | 3000 - 7000 rpm |
| Rotex rotary motion | 220 - 520 rpm |
| Sanding stroke | 3,0 mm |
| FastFix sanding pad | dia. 90 mm |
| Weight (without mains cable, with sanding pad) | 1,45 kg |
| Safety class |  /II |

3 Machine features

- [1-1] Protector
- [1-2] Change-over switch/spindle stop
- [1-3] On/Off switch
- [1-4] Mains power cable
- [1-5] Extractor connector
- [1-6] Speed control
- [1-7] Sanding pad
- [1-8] Stop rod
- [1-9] Polishing pad*
- [1-10] Delta sanding pad
- [1-11] Slat sanding pad*
- [1-12] Interface pad*

* not on all versions included in the scope of delivery

The specified illustrations appear at the beginning of the Operating Instructions.

4 Intended use

As specified, the machine is designed for sanding and polishing plastic, metal, wood, composite materials, paint/clear coats, filler and similar materials. Materials containing asbestos must not be processed.

To guarantee electrical safety, the machine must not be damp or operated in a damp environment. The machine must only be used for dry sanding.

 The user is liable for improper or non-intended use.

5 Safety instructions

5.1 General safety instructions

 **WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

5.2 Machine-related safety instructions

- **Harmful/toxic dusts can be produced during your work (e.g. lead-containing paint, some types of wood and metal).** Contact with these dusts, especially inhaling them, can represent a hazard for operating personnel or persons in the vicinity. Comply with the safety regulations that apply in your country. Connect the electric power tool to a suitable extraction system.

 To protect your health, wear a P2 protective mask.

 Always wear protective goggles to protect against sanding hazards.

- **Prevent liquid polish from entering the machine.** The penetration of liquid polish into the electric power tool increases the risk of an electric shock.

5.3 Metal processing

 When processing metal, the following measures must be taken for safety reasons:

- Install an upstream residual-current circuit-breaker (FIG, PRCD).
- Connect the machine to a suitable dust extractor.
- Regularly remove dust deposits in the motor housing.



Wear protective goggles.

5.4 Emission levels

Levels determined in accordance with EN 60745 are typically:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Sound pressure level | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Noise level | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Measuring uncertainty allowance | $K = 3 \text{ dB}$ |



CAUTION

Operating noise

Damage to hearing

- Use ear protection!

Vibration emission value a_h (vector sum for three directions) and uncertainty K measured in accordance with EN 60745:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Fine sanding ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Uncertainty | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Coarse sanding ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Uncertainty | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Triangular sanding | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Uncertainty | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polishing | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Uncertainty | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹. with W-HT.

The specified emissions values (vibration, noise)

- are used to compare machines.
- They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.
- They represent the primary applications of the power tool.

Increase possible for other applications, with other insertion tools or if not maintained adequately. Take note of idling and downtimes of machine!

6 Operation



WARNING

Unauthorised voltage or frequency!

Risk of accident

- The mains voltage and the frequency of the power source must correspond with the specifications on the machine's name plate.
- In North America, only Festool machines with the voltage specifications 120 V/60 Hz may be used.

Connecting and detaching the mains power cable [1-4] see Fig. [2].

The switch [1-3] is an on/off switch (I = ON, 0 = OFF).

- ① The circuit closer can only be actuated if the change-over switch [1-2] is in an engaged position.
- ① In case of a power failure or if the mains connector is removed, move the on/off switch immediately to the Off position. This prevents uncontrolled restarting.

7 Settings



WARNING

Risk of injury, electric shock

- Always pull the plug out of the socket before performing any type of work on the machine!

7.1 Electronics

The machine features full-wave electronics with the following features:

Smooth start-up

The electronically controlled smooth start-up ensures that the machine starts up jolt-free.

Speed control

You can regulate the speed steplessly with the adjusting wheel [1-6] in the speed range (see Technical data). This enables you to optimise the cutting speed to suit the surface (see table).

Constant speed

The preselected motor speed remains constant through electronic control to ensure a uniform cutting speed even when under load.

Temperature cut-out

The machine power supply is limited and the speed reduced if the motor exceeds a certain temperature. The machine continues operating at reduced power to allow the ventilator to cool the motor quickly. If the machine temperature exceeds the maximum permitted value for longer periods, the machine switches off completely after approx. 40 seconds and can only be switched on again once the motor has cooled sufficiently.

7.2 Setting sanding motion [3]

The change-over switch [1-2] can be used to set three different sanding motions.

- ① This change-over can only be carried out with the sanding pad stationary because the switch is locked during operation.

Coarse sanding, polishing - ROTEX rotary motion



The Rotex rotary motion is a combination of rotary and eccentric motions. This position is selected for sanding with high output (coarse sanding) and polishing.

Fine sanding - eccentric motion



This position is selected for sanding with low output for a scratch-free surface (fine sanding).

Triangular sanding and pad change [4]



This position is used for sanding with the delta sanding pad and slat sanding pad; the rotary motion is blocked.



You can change the sanding pad in this position.



① The stop rod [1-8] blocks the installation of the sanding pad in the change-over switch positions ROTEX rotary motion and eccentric motion.

7.3 Changing sanding/polishing pad [5]

- ① Only use sanding and polishing pads that are suitable for the maximum speed specified.

Tuned to the surface being processed, the machine can be equipped with two sanding pads of different hardnesses.

Hard: Coarse and fine sanding on surfaces. Sanding edges.

Soft: Universal for coarse and fine sanding, for flat and convex surfaces.

When the interface pad [1-12] is fitted on the sanding pad, strength is reduced = extra soft.

- Following the sanding pad change, switch the change-over switch [1-2] to the desired sanding motion.

7.4 Changing sanding pad [6]

The delta sanding pad DSS-GE-STF-RO90 can be used for sanding close to borders, in corners or on edges. The slat sanding pad LSS-STF-RO90 can be used for sanding in narrow gaps, e.g. louvres.

Observe the following instructions:

Work in corners and on edges tends to subject the tip to increased stress and results in increased heat development. In such cases, work with reduced contact pressure.

Delta sanding pad DSS-GE-STF-RO90 [7]

If the front tip of the StickFix pad [7-1] of your delta sanding pad is worn, take it off and turn it 120°.

Slat sanding pad LSS-STF-RO90 [8]

If the StickFix coating of the slat sanding pad is worn, the complete table can be replaced. Open the screws to do this [8-1].

7.5 Attaching sanding accessories

The suitable StickFix sandpaper and StickFix sanding cloth can be attached quickly and simply to the StickFix sanding pad.

- Press the self-adhesive sanding accessory onto the sanding pad [1-7].

7.6 Attaching polishing accessories

To prevent damage, PoliStick accessories (polishing sponges, polishing felt, sheepskin) must only be used on the special polishing pad.

- Press the self-adhesive polishing accessory onto the sanding pad [1-9].

7.7 Dust extraction



WARNING

Dust hazard

- Dust can be hazardous to health. Always work with a dust extractor.
- Always read applicable national regulations before extracting hazardous dust.

At the extractor connector [1-5], a Festool mobile dust extractor with an extraction hose diameter of 27 mm can be connected.

7.8 Edge protector [9]

The edge protector [1-1] reduces contact of the sanding pad circumference with a surface (e.g. when sanding along a wall or a window), thus preventing back-kick of the machine, or machine damage.



Use only original Festool spare parts! Order No. at:
www.festool.com/Service

To ensure constant air circulation, always keep the cooling air openings in the motor housing clean and free of blockages.

The machine is equipped with special carbon brushes. If they are worn, the power is interrupted automatically and the machine comes to a standstill.

9.1 Sanding pad brake

The rubber collar [10-1] on the sanding pad and the stop ring [10-2] on the machine prevent uncontrolled excessive turning of the sanding pad during eccentric motion (fine sanding). As these parts are subject to wear in the course of time, they must be replaced when reduced braking force is observed (for order no., see spare parts list).

10 Accessories

Only use original sanding and polishing pads from Festool. Low-quality sanding and polishing pads may cause serious machine imbalance that decreases the quality of the working results and increases machine wear.

The order numbers of the accessories and tools can be found in the Festool catalogue or on the Internet under "www.festool.com".

11 Environment

Do not throw the power tool in your household waste! Dispose of machines, accessories and packaging at an environmentally responsible recycling centre. Observe the valid national regulations.

EU only: European Directive 2002/96/EC stipulates that used electric power tools must be collected separately and disposed of at an environmentally responsible recycling centre.

Information on REACh: www.festool.com/reach

12 EU Declaration of Conformity

| Gear-driven eccentric sander | Serial no. |
|------------------------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
| Year of CE mark: | 2010 |



WARNING

Risk of injury, electric shock

- Always disconnect the mains plug from the socket before performing maintenance work on the machine!
- All maintenance and repair work which requires the motor housing to be opened must only be carried out by an authorised service workshop.



Customer service and repair
only through manufacturer or service workshops: Please find the nearest address at:
www.festool.com/Service

We declare under sole responsibility that this product complies with the following directives and standards:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (from 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Head of Research, Development and Technical Documentation

25.01.2010

| Table A: | | Coarse sanding | | | Fine sanding | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|---|-------|---------------------|---|-------|---------------------|
| Sanding | | | | | | | | |
| | Clear coat, filler, putty | x | | 5 - 6 | soft | x | 1 - 3 | extra soft |
| | Clear coat, paint | x | | 5 - 6 | hard | x | 3 - 6 | hard |
| | Wood, veneered surface | x | | 5 - 6 | hard | x | 3 - 6 | soft |
| | Plastic | x | x | 1-4 | soft | x | 1 - 4 | soft/ extra soft |
| | Steel, copper, aluminium | x | | 6 | soft | x | 3 - 6 | soft |
| | VOC clear coats | | | | | x | 2 - 4 | extra soft - hard |

| Table B: | | Polishing | | Sealing | High-gloss polishing |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Polishing | Sealing | High-gloss polishing | |
| | | 6 | 3 | 4 - 6 | |
| | | Sponge rough/smooth | Sponge fine/honeycombed | Sheepskin | |
| | | Polishing paste | Hard wax | - | |
| | | 6 | 3 | 6 | |
| | | Felt hard | Felt soft | Sheepskin | |
| | | Polishing paste | Hard wax | - | |

Notice d'utilisation d'origine

1 Symboles

| | |
|--|---|
| | Avertissement de danger général |
| | Risque d'électrocution |
| | Lire les instructions / les remarques ! |
| | Porter des lunettes de protection ! |
| | Portez des protège-oreilles! |
| | Porter une protection respiratoire ! |
| | Débrancher la fiche secteur ! |

2 Caractéristiques techniques

| Ponceuse roto-excentrique RO90 DX FEQ | |
|---|-------------------|
| Puissance | 400 W |
| Vitesse de rotation | |
| Mouvement excentrique | 3000 - 7000 tr/mn |
| Mouvement rotatif | 220 - 520 tr/mn |
| Rotex | |
| Course de ponçage | 3,0 mm |
| Plateau de ponçage FastFix | D 90 mm |
| Poids (hors câble secteur, avec plateau de ponçage) | 1,45 kg |
| Classe de protection | / II |

3 Composants de l'appareil

- [1-1] Capot de protection
- [1-2] Commutateur/blocage de broche
- [1-3] Interrupteur de marche/arrêt
- [1-4] Câble de raccordement secteur
- [1-5] Raccord d'aspiration
- [1-6] Régulation de la vitesse
- [1-7] Plateau de ponçage
- [1-8] Tige de blocage
- [1-9] Plateau de polissage*
- [1-10] Patin de ponçage Delta
- [1-11] Patin de ponçage pour lamelles*
- [1-12] Pad d'interface*

* pas compris dans le volume de livraison pour toutes les variantes

Les illustrations indiquées se trouvent au début de la notice d'utilisation.

4 Utilisation en conformité avec les instructions

Cet outil a été conçu pour le ponçage et le polissage des matériaux suivants : plastique, métal, bois, aggloméré, peinture/laque, mastic et matériaux similaires. L'usinage de l'amiant est formellement interdit.

Afin de garantir la sécurité électrique, elle ne doit pas être mouillée ou utilisée en environnement humide. Cet outil doit être exclusivement utilisé pour le ponçage à sec.

L'utilisateur est responsable des dommages provoqués par une utilisation non conforme.

5 Consignes de sécurité

5.1 Consignes générales de sécurité

Avertissement ! Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Des erreurs résultant du non-respect des consignes d'avertissement et des instructions peuvent occasionner un choc électrique, des brûlures et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une référence future.

Le terme "outil électrique" utilisé dans les consigne de sécurité se rapporte aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'alimentation) et aux outils électriques fonctionnant sur accumulateurs (sans cordon d'alimentation).

5.2 Consignes de sécurité spécifiques à la machine

- **Au cours du travail, des poussières nocives/toxiques peuvent être générées (comme les poussières de peintures au plomb ou certaines poussières de bois ou de métal).** Le contact ou l'inhalation de ces poussières peut présenter un danger pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité. Veuillez respecter les prescriptions de sécurité en vigueur dans votre pays. Raccordez l'outil électrique à un dispositif d'aspiration adapté.

Pour votre santé, portez un masque de protection respiratoire de classe P2.

Portez systématiquement des lunettes de protection pour vous protéger des risques inhérents au ponçage.

- **Évitez l'infiltration de produit de polissage liquide dans l'appareil.** L'infiltration

tion de produit de polissage liquide dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

5.3 Travail sur métaux

 Pour des raisons de sécurité, respectez les mesures suivantes lorsque vous travaillez sur des métaux :

- Installez en amont de l'appareil un disjoncteur à courant de défaut (FI, PRCD).
- Raccordez l'outil à un aspirateur approprié.
- Nettoyez régulièrement les dépôts de poussières accumulés dans le carter moteur.

 Porter des lunettes de protection !

5.4 Valeurs d'émission

Les valeurs mesurées selon la norme NE 60745 sont habituellement :

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Niveau de pression acoustique | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Niveau de puissance acoustique | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Incertitude | $K = 3 \text{ dB}$ |



ATTENTION

Acoustique se produisant lors du travail Endommagement de l'ouïe

- Utilisez une protection acoustique !

Valeur d'émission vibratoire a_h (somme vectorielle tridirectionnelle) et incertitude K déterminées conformément à la norme EN 60745 :

| | |
|---|---------------------------|
| Ponçage fin ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertitude | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Ponçage dégrossissant ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertitude | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Ponçage triangulaire | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertitude | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polissage | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertitude | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹. avec W-HT.

Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit)

- sont destinées à des fins de comparaisons entre les outils.

- Elles permettent également une estimation provisoire de la charge de vibrations et de la nuisance sonore lors de l'utilisation
- et représentent les principales applications de l'outil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour d'autres applications, avec d'autres outils de travail ou est insuffisamment entretenue, la charge de vibrations et la nuisance sonore peuvent être nettement supérieures. Tenir compte des temps de ralenti et d'immobilisation de l'outil !

6 Mise en service



AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

- La tension et la fréquence d'alimentation électrique doivent être conformes aux indications de la plaque signalétique.
- En Amérique du nord, utilisez uniquement les outils Festool fonctionnant sous une tension de 120 V/60 Hz.

Voir en figure [2] la connexion et la déconnexion du câble de raccordement [1-4] au secteur.

L'interrupteur [1-3] fait office d'interrupteur marche/arrêt (I = MARCHE, 0 = ARRÊT).

- ① L'interrupteur ne fonctionne que si le commutateur [1-2] est bien enclenché.
- ② Si une panne de courant se produit ou que la prise secteur est débranchée, mettre immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position d'arrêt. Ceci permet d'éviter tout redémarrage intempestif.

7 Réglages



AVERTISSEMENT

Risques de blessures, choc électrique

- Avant toute intervention sur la machine, débranchez la prise.

7.1 Régulation électronique

La machine dispose d'un système électronique à ondes pleines avec les propriétés suivantes :

Démarrage progressif

Le démarrage progressif assure un fonctionnement sans à-coups de la machine.



Cette position sert à changer de plateau de ponçage ou de patin de ponçage.

Régulation de la vitesse

La molette [1-6] permet de régler en continu la vitesse de rotation dans la plage de régimes (voir Caractéristiques techniques). Vous pouvez ainsi adapter de façon optimale la vitesse à chaque surface (voir tableau).

Vitesse de rotation constante

La vitesse sélectionnée est maintenue constante de manière électronique. Elle reste donc homogène, même lorsque l'outil est fortement sollicité.

Sécurité thermique

L'alimentation électrique et la vitesse de rotation sont réduites en cas de température trop élevée du moteur. La machine ne fonctionne plus qu'à une puissance réduite, afin de permettre un refroidissement rapide du moteur. Si la surtempérature perdure, la machine s'arrête complètement après env. 40 s. Une nouvelle mise en marche n'est possible qu'après refroidissement du moteur.

7.2 Réglage du mouvement de ponçage [3]

Le commutateur [1-2] permet de choisir entre trois mouvements de ponçage différents.

① Le plateau de ponçage doit être immobilisé pour agir sur le commutateur. Lorsque le plateau est en mouvement, le commutateur est en effet verrouillé.

Ponçage dégrossissant, polissage - mouvement rotatif ROTEX



Le mouvement rotatif Rotex est une combinaison de mouvements rotatifs et excentriques. Cette position est conçue pour le ponçage dégrossissant (grossier) et le polissage.

Ponçage fin - mouvement excentrique



Cette position est conçue pour un ponçage dégrossissant moins puissant, qui évite les rayures superficielles (ponçage fin).

Ponçage triangulaire et changement de plateau [4]



Cette position est réservée au ponçage avec le patin de ponçage Delta et le patin de ponçage pour lamelles. Le mouvement de rotation est alors bloqué.

① La tige de blocage [1-8] rend le montage d'un patin de ponçage impossible lorsque le commutateur est en position de mouvement rotatif ROTEX ou de mouvement excentrique.

7.3 Changement de plateau de ponçage/polissage [5]

① Utilisez exclusivement des plateaux de ponçage et de polissage pouvant supporter la vitesse de rotation maximale indiquée.

En fonction de la surface à traiter, cet appareil peut être équipé de deux plateaux de ponçage de duretés différentes.

Surfaces dures : ponçage dégrossissant et ponçage fin sur des surfaces. Ponçage des chants.

Surfaces tendres : accessoire universel pour ponçage dégrossissant et ponçage fin, pour surfaces planes et incurvées.

Le fait de placer le pad d'interface [1-12] sur le plateau de ponçage altère la résistance = support super tendre.

► Après avoir changé de plateau, réglez le commutateur [1-2] en fonction du mouvement de ponçage souhaité.

7.4 Changement de patin de ponçage [6]

Le patin de ponçage Delta DSS-GE-STF-RO90 permet de poncer près des bord, dans les coins ou sur les chants. Le patin de ponçage pour lamelles LSS-STF-RO90 sert quant à lui à intervenir dans les interstices, par exemple les persiennes.

Observez les consignes suivantes :

Le fait d'intervenir dans les angles et sur les chants sollicite ponctuellement la pointe et produit un fort dégagement de chaleur. Vous devez donc exercer moins de pression.

Patin de ponçage Delta DSS-GE-STF-RO90 [7]

Si la pointe avant du pad StickFix [7-1] de votre patin de ponçage Delta est usée, retirez-la et tournez le patin de 120°.

Patin de ponçage pour lames LSS-STF-RO90 [8]

Si le revêtement StickFix du patin de ponçage pour lames est usé, il est possible de changer le support dans son ensemble. Pour cela, dévissez les vis [8-1].

7.5 Fixation des accessoires de ponçage

Le plateau et le patin de ponçage StickFix permettent de fixer des abrasifs et des feutres StickFix adaptés de manière simple et rapide.

- ▶ Placez l'accessoire de ponçage auto-agrippant sur le plateau de ponçage [1-7] et appuyez bien.

7.6 Fixation de l'accessoire de polissage

Pour éviter tout dommage, il convient d'utiliser exclusivement le plateau de polissage spécifique pour fixer les accessoires PoliStick (éponge, feutre, peau de mouton).

- ▶ Placez l'accessoire de polissage auto-agrippant sur le plateau de polissage [1-9] et appuyez bien.

7.7 Aspiration



AVERTISSEMENT

Risques pour la santé dus aux poussières

- ▶ Les poussières peuvent être dangereuses pour la santé. Pour cette raison, ne travaillez jamais sans aspiration.
- ▶ Respectez toujours les prescriptions nationales en vigueur lors de l'aspiration de poussières dangereuses pour la santé.

Le raccord d'aspiration [1-5] permet de raccorder un aspirateur Festool avec tuyau d'aspiration de 27 mm de diamètre.

7.8 Protection pour chants (Protector) [9]

La protection pour chants [1-1] évite que la circonference du plateau de ponçage ne touche une surface (par ex. lors du ponçage le long d'un mur ou d'une fenêtre) et ne provoque un rebond de l'outil, voire des dommages.

8 Travail avec la machine



AVERTISSEMENT

Risques de blessures

- ▶ Fixer la pièce à usiner de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger pendant le traitement.

Observez les consignes suivantes :

- Ne surchargez pas l'outil : n'exercez pas de pression trop importante ! Pour obtenir des résultats optimaux, il convient d'exercer une pression modérée. Les performances de ponçage et la qualité du ponçage dépendent essentiellement du choix de l'abrasif.
- Pour guider l'outil de façon sûre, maintenez-le avec les deux mains au niveau du carter du moteur et de la tête de carter.
- ① Les tableaux A et B montrent les réglages préconisés pour différents travaux de ponçage et de polissage.

9 Entretien et maintenance



AVERTISSEMENT

Risques de blessures, choc électrique

- ▶ Avant tout travail de maintenance ou d'entretien, retirez toujours la fiche secteur de la prise de courant !
- ▶ Toute opération de réparation ou d'entretien nécessitant l'ouverture du boîtier moteur ne peut être entreprise que par un atelier de service après-vente agréé.



Seuls le fabricant et un atelier homologué sont habilités à effectuer **toute réparation ou service**. Les adresses à proximité sont disponibles sur :

www.festool.com/Service



Utilisez uniquement des pièces de rechange Festool d'origine. Référence sur :

www.festool.com/Service

Pour assurer la circulation de l'air, il est impératif que les ouïes de ventilation du carter moteur soient maintenues dégagées et propres.

L'appareil est équipé de charbons spéciaux à coupure automatique. Lorsque ceux-ci sont usés, l'alimentation est coupée et l'appareil s'arrête.

9.1 Frein de plateau

La rondelle en caoutchouc [10-1] du plateau de ponçage et la bague d'arrêt [10-2] de l'outil évitent que le plateau ne s'emballe lors du mouvement excentrique (ponçage fin). Ces composants tendent à s'user au fil du

temps et doivent donc être remplacés lorsque leur effet de freinage se fait moins efficace (voir la nomenclature des pièces de rechange pour la référence).

10 Accessoires

Utilisez uniquement des plateaux de ponçage et de polissage d'origine (de marque Festool). L'utilisation de plateaux de ponçage et de polissage de moindre qualité peut provoquer un balourd considérable, entraînant une dégradation de la qualité du résultat et une usure prématuée de l'outil.

Les références des accessoires et des outils figurent dans le catalogue Festool ou sur Internet sous "www.festool.com".

11 Environnement

Ne jetez pas les outils électriques avec les ordures ménagères ! Eliminez les appareils, les accessoires et les emballages de façon compatible avec l'environnement. Respectez en cela les dispositions nationales en vigueur.

UE uniquement : conformément à la directive européenne 2002/96/CE, les outils électriques usagés doivent être collectés à part et recyclés de façon compatible avec l'environnement.

Informations à propos de REACH :
www.festool.com/reach

12 Déclaration de conformité CE

Ponceuse roto-excentrique N° de série

| | |
|--------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
|--------------|----------------|

| |
|-----------------------------|
| Année du marquage CE : 2010 |
|-----------------------------|

Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes :

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (à partir du 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Directeur recherche, développement, documentation technique

25.01.2010

| Tableau A : | | Ponçage dégrossissant | | | Ponçage fin | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------|---|-------|----------------------|
| Ponçage | | | | | | | | |
| | Laque, apprêt, mastic | x | | 5 - 6 | Tendre | x | 1 - 3 | Super tendre |
| | Laque, peinture | x | | 5 - 6 | Dur | x | 3 - 6 | Dur |
| | Bois, placage | x | | 5 - 6 | Dur | x | 3 - 6 | Tendre |
| | Plastique | x | x | 1-4 | Tendre | x | 1 - 4 | Tendre/ super tendre |
| | Acier, cuivre, aluminium | x | | 6 | Tendre | x | 3 - 6 | Tendre |
| | Laques contenant des COV | | | | | x | 2 - 4 | Super tendre - dur |

| Tableau B : | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Polissage | | Polissage | Bouchage des pores | Polissage miroir |
| Laque | | 6 | 3 | 4 - 6 |
| | | Éponge grossière/fine | Éponge fine/gaufrée | Peau de mouton |
| | | Pâte de polissage | Cire dure | - |
| Plastique | | 6 | 3 | 6 |
| | | Feutre Dur | Feutre Tendre | Peau de mouton |
| | | Pâte de polissage | Cire dure | - |

Manual de instrucciones original

1 Símbolos

| | |
|--|--|
| | Aviso ante un peligro general |
| | Peligro de electrocución |
| | Leer las instrucciones e indicaciones! |
| | iUtilizar gafas de protección! |
| | iUsar protección para los oídos! |
| | iUtilizar protección respiratoria! |
| | Desconecte el enchufe |

2 Datos técnicos

| Lijadora excéntrica de engranaje | RO90 DX FEQ |
|--|-----------------|
| Potencia | 400 W |
| Número de revoluciones | |
| Movimiento excéntrico | 3000 - 7000 rpm |
| Trazado en curva Rotex | 220 - 520 rpm |
| Órbita | 3,0 mm |
| Plato lijador FastFix | D 90 mm |
| Peso (sin cable de red, con plato lijador) | 1,45 kg |
| Clase de protección | /II |

3 Componentes

- [1-1] Protector
- [1-2] Conmutador/bloqueo del husillo
- [1-3] Interruptor de conexión y desconexión
- [1-4] Cable de conexión a la red
- [1-5] Racor de aspiración
- [1-6] Regulación del número de revoluciones
- [1-7] Plato lijador
- [1-8] Barra de detención
- [1-9] Plato pulidor*
- [1-10] Zapata delta
- [1-11] Zapata de lamas*
- [1-12] Interface-Pad*

* no para todas las variantes de la dotación de suministro

Las figuras indicadas se encuentran al principio del manual de instrucciones.

4 Uso conforme a lo previsto

Conforme a las especificaciones, la máquina está prevista para lijar y pulir plástico, metal, madera, materiales compuestos, pintura/barniz, emplaste y materiales similares. La máquina no debe emplearse para el tratamiento de materiales que contengan amianto.

Por motivos de seguridad eléctrica, la máquina no debe mojarse ni utilizarse en entornos húmedos. La máquina sólo puede utilizarse para el lijado en seco.

El usuario será responsable de cualquier utilización indebida.

5 Indicaciones de seguridad

5.1 Indicaciones de seguridad generales

iAdvertencia! Lea y observe todas las indicaciones de seguridad. Si no se cumplen debidamente las indicaciones de advertencia y las instrucciones puede producirse una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para que sirvan de futura referencia.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las indicaciones de seguridad hace referencia a herramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica (con un cable de red) y a herramientas eléctricas alimentadas a batería (sin cable de red).

5.2 Indicaciones de seguridad específicas

- **Al trabajar puede generarse polvo perjudicial/tóxico (p. ej., de pintura de plomo, algunos tipos de madera y metal).** El contacto o la inhalación de este polvo puede suponer una amenaza para la persona que realiza el trabajo o para aquellas que se encuentren cerca. Observe las normativas de seguridad vigentes en su país. Conecte la herramienta eléctrica a un equipo de aspiración apropiado.

Utilice por el bien de su salud una mascarilla de protección respiratoria con filtro P2.

Ante el peligro que supone el lijado, lleve siempre gafas de protección

- Evite la entrada de agentes pulidores (pulimentos) líquidos en la herramienta. La penetración de agentes pulidores (pulimentos) líquidos en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

5.3 Tratamiento de metales

-  Al trabajar con metal deberá tener presente las siguientes medidas por motivos de seguridad:
- Preconecte un interruptor de corriente de defecto (FI, PRCD).
 - Conecte la máquina a un equipo de aspiración apropiado.
 - Limpie regularmente el polvo que se acumula en la carcasa del motor de la máquina.

 ¡Utilizar gafas de protección!

5.4 Emisiones

Los valores típicos obtenidos de acuerdo con la norma EN 60745 son:

Nivel de intensidad sonora $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Nivel de potencia sonora $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Incertidumbre $K = 3 \text{ dB}$



ATENCIÓN

El ruido que se produce durante el trabajo

puede dañar el oído

► ¡Utilice protección de oídos!

Valor de emisión de vibraciones en a_h (suma vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K determinada según EN 60745:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Lijado fino¹. | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertidumbre | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Lijado basto¹. | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertidumbre | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Lijadora triangular | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertidumbre | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Pulir | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incertidumbre | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹ con W-HT.

Las emisiones especificadas (vibración, ruido)

- sirven para comparar máquinas,
- son adecuadas para una evaluación provisional de los valores de vibración y ruido en funcionamiento
- y representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.

Ampliación posible con otras aplicaciones, mediante otras herramientas o con un mantenimiento inadecuado. Tenga en cuenta la marcha en vacío y los tiempos de parada de la máquina.

6 Puesta en servicio



ADVERTENCIA

Tensión o frecuencia no permitida

Peligro de caída

- La tensión de red y la frecuencia de la red eléctrica deben coincidir con los datos que figuran en la placa de tipo.
- En Norteamérica sólo las máquinas Festool pueden utilizarse con una tensión de 120 V/60 Hz.

Ver la figura [2] para enchufar y desenchufar el cable de conexión [1-4] a la red.

El interruptor [1-3] sirve como interruptor de conexión y desconexión (I = CONECTADO, 0 = DESCONECTADO).

- ① El interruptor de conexión sólo se puede pulsar cuando el conmutador [1-2] está enclavado.
- ① En caso de corte de corriente o al retirar el enchufe, colocar el interruptor de conexión y desconexión inmediatamente en la posición de desconexión. Esto impide que la máquina se vuelva a conectar de forma incontrolada.

7 Ajustes



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones, electrocución

- ¡Desconectar el enchufe de la red antes de realizar cualquier trabajo en la máquina!

7.1 Sistema electrónico

La máquina dispone de un sistema electrónico de onda completa con las siguientes propiedades:

Arranque suave

El arranque suave mediante control electrónico garantiza una puesta en marcha de la máquina sin sacudidas.

Regulación del número de revoluciones

El número de revoluciones se puede ajustar de modo continuo [1-6] en la gama de revoluciones (véase Datos técnicos) con la rueda de ajuste. De esta forma, la velocidad de corte se puede adaptar de forma óptima a cada superficie (véase tabla).

Revoluciones constantes

El número preseleccionado de revoluciones del motor se mantiene constante gracias a un sistema electrónico. De este modo se consigue también una velocidad de corte estable bajo carga.

Protector contra sobrtemperatura

Si la temperatura del motor es demasiado elevada, el suministro de corriente y el número de revoluciones disminuyen. La máquina sólo funciona con una potencia baja para que pueda enfriarse rápidamente mediante la ventilación del motor. Si el exceso de temperatura persiste, la máquina se desconecta completamente pasados unos 40 segundos. Solo se puede volver a conectar una vez enfriado el motor.

7.2 Ajustar el movimiento de lijado [3]

Con el conmutador [1-2] es posible ajustar tres movimientos de lijado diferentes.

- ① La conmutación sólo se puede realizar con el plato lijador parado, ya que el interruptor está bloqueado cuando está en funcionamiento.

Lijado basto, pulido: trazado en curva ROTEX



El trazado en curva Rotex es una combinación de movimiento excéntrico y de rotación. Esta posición se selecciona para lijar con mucha fuerza (lijado basto) y para pulir.

Lijado fino: movimiento excéntrico



Esta posición se selecciona para lijar con poca fuerza una superficie sin estrías (lijado fino).

Lijadora triangular y cambio de plato [4]



Esta posición se utiliza con la zapata delta y con la zapata de lamas; el movimiento giratorio está bloqueado.



En esta posición puede cambiar el plato lijador o la zapata.

- ① La barra de detención [1-8] bloquea el montaje de la zapata en las posiciones del conmutador de trazado en curva ROTEX y movimiento excéntrico.

7.3 Cambiar el plato lijador y el plato pulidor [5]

- ① Utilice solamente platos lijadores y platos pulidores permitidos para el número de revoluciones máximo indicado.

Sobre la superficie de trabajo, la herramienta se puede equipar con dos platos lijadores duros diferentes.

Duro: lijado basto y lijado fino sobre superficies. Lijado de cantos.

Blando: Universal para el lijado basto y el lijado fino, para superficies planas y abombadas.

Mediante el montaje del Interface-Pad [1-12] sobre el plato lijador, se reduce la resistencia = extrablando.

- Despues del cambio de plato, ajuste el conmutador [1-2] al movimiento de lijado deseado.

7.4 Cambiar la zapata [6]

Con la zapata delta DSS-GE-STF-RO90 puede lijar cerca de los bordes, en esquinas o en cantos. Con la zapata de lamas LSS-STF-RO90 puede lijar en huecos como pueden ser las contraventanas.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

El trabajo en esquinas y cantos conlleva un esfuerzo localizado en la punta y una mayor generación de calor. Por ello, trabaje con presión reducida.

Zapata delta DSS-GE-STF-RO90 [7]

En caso de que la StickFix-Pad [7-1] de la zapata delta esté desgastada por la punta delantera, retírela y gírela 120°.

Zapata de lamas LSS-STF-RO90 [8]

En caso de que la capa StickFix de la zapata de lamas esté desgastada, puede sustituirse toda la mesa. Para ello, afloje los tornillos **[8-1]**.

7.5 Fijar los accesorios de lijado

En el plato lijador y la zapata StickFix, el abrasivo StickFix y el vellón de lijar StickFix correspondientes se pueden fijar de forma rápida y sencilla.

- Presione el accesorio de lijado autoadhesivo sobre el plato **[1-7]** lijador.

7.6 Fijación de los accesorios de pulido

Para evitar daños, los accesorios PoliStick (esponjas, fieltros, piel de cordero) sólo se pueden montar en el plato pulidor especial.

- Presione el accesorio de pulido autoadhesivo sobre el plato **[1-9]** pulidor.

7.7 Aspiración



ADVERTENCIA

Consecuencias perjudiciales para la salud a causa del polvo

- El polvo puede ser perjudicial para la salud. Por este motivo, no trabaje nunca sin aspiración.
- Durante la aspiración de polvo perjudicial para la salud, respete siempre las normativas nacionales.

En los racores de aspiración **[1-5]** puede conectarse un aspirador Festool con un diámetro de tubo flexible de aspiración de 27 mm.

7.8 Protección de cantos (Protector) [9]

La protección de cantos **[1-1]** reduce el riesgo de que el perímetro del plato lijador toque la superficie (p. ej. al lijar una pared o una ventana) y de que se produzca un contragolpe de la máquina o se produzcan daños.

8 Trabajo con la máquina



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

- Fije la pieza de trabajo siempre de forma que no se pueda mover cuando se trabaje con ella.

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

- ¡No sobrecargue la máquina aplicando demasiada presión! Los mejores resultados de lijado se consiguen aplicando una presión moderada. La calidad y el rendimiento de lijado dependen fundamentalmente de la elección del abrasivo adecuado.
- Sujete la máquina con ambas manos sobre la carcasa del motor y la cabeza del engranaje.
- ① Las tablas A y B muestran las posiciones recomendadas para los diferentes trabajos de lijado y pulido.

9 Mantenimiento y cuidado



ADVERTENCIA


Peligro de lesiones, electrocución

- Desconectar el enchufe de la red antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o conservación.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación que exijan abrir la carcasa del motor tan sólo pueden ser llevados a cabo por un taller autorizado.



El Servicio de atención al cliente y reparaciones solo está disponible por parte del fabricante o de los talleres de reparación: encuentre la dirección más próxima a usted en:

www.festool.com/Service

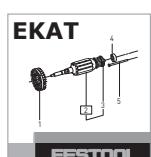

Utilice únicamente piezas de recambio Festool originales. Referencia en:

www.festool.com/Service

A fin de garantizar una correcta circulación del aire, las aberturas para el aire de refrigeración dispuestas en la carcasa del motor deben mantenerse libres y limpias.

El aparato está equipado con escobillas especiales autodesconectables. Si las escobillas están desgastadas, se interrumpe automáticamente la corriente y el aparato se detiene.

9.1 Freno de plato

El retén de goma **[10-1]** del plato lijador y el anillo de detención **[10-2]** de la máquina impiden que durante el movimiento excéntrico (lijado fino) el número de revoluciones del pla-

to lijador aumente sin control. Dado que estas piezas se desgastan con el paso del tiempo, debe sustituirlas cuando disminuya el efecto de frenado (véase la referencia en la lista de piezas de repuesto).

10 Accesorios

Utilice sólo platos lijadores y pulidores originales de Festool. El uso de platos lijadores y pulidores de poca calidad puede originar considerables desequilibrios que reducen la calidad de los resultados de trabajo y aumentan el desgaste de la máquina.

Los números de pedido de los accesorios y las herramientas figuran en el catálogo de Festool o en la dirección de Internet www.festool.com.

11 Medio ambiente

No deseche las herramientas eléctricas junto con los residuos domésticos! Recicle los aparatos, accesorios y embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente. Tenga en cuenta la normativa vigente del país.

Sólo EU: De acuerdo con la directiva europea 2002/96/CE las herramientas eléctricas usadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Información sobre REACH:

www.festool.com/reach

12 Declaración de conformidad CE

Lijadora excéntrica de N.º de serie engranaje

RO DX 90 FEQ 495618, 496428

Año de certificación CE:2010

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes directivas y normas:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partir del 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Director de investigación, desarrollo y documentación técnica

25.01.2010

| Tabla A: | Lijado basto | | | | Lijado fino | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|-------|--------|--------------------|---|-------|----------------------|
| | Lijado | | | | | | | |
| Barniz, pigmento de carga, emplaste | x | | 5 - 6 | blando | | x | 1 - 3 | extra-blando |
| Barniz, pintura | x | | 5 - 6 | duro | | x | 3 - 6 | duro |
| Madera, encapado | x | | 5 - 6 | duro | | x | 3 - 6 | blando |
| Plástico | x | x | 1-4 | blando | | x | 1 - 4 | blando/ extra-blando |
| Acero, cobre, aluminio | x | | 6 | blando | | x | 3 - 6 | blando |
| Barniz VOC | | | | | | x | 2 - 4 | extra-blando-duro |

| Tabla B: | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Pulir |  | Pulir | Sellado | Pulido abrillantador |
| Barniz  |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
| |  | Esponja basto/fino | Esponja fino/gofrado | Piel de cordero |
| |  | Pasta de pulido | Cera dura | - |
| Plástico  |  | 6 | 3 | 6 |
| |  | Fieltro duro | Fieltro blanco | Piel de cordero |
| |  | Pasta de pulido | Cera dura | - |

Istruzioni per l'uso originali

1 Simboli

- | | |
|--|------------------------------------|
| | Avvertenza di pericolo generico |
| | Avvertenza sulla scossa elettrica |
| | Leggere le istruzioni/avvertenze! |
| | Indossare gli occhiali protettivi! |
| | Indossare le protezioni acustiche! |
| | Indossare una mascherina! |
| | Estrarre la spina di rete! |

2 Dati tecnici

| Levigatrice orbitale a motoriduttore | | RO90 DX FEQ |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Potenza | | 400 W |
| Numero di giri | | |
| Movimento orbitale | 3000 - 7000 min ⁻¹ | |
| Binario curvo Rotex | 220 - 520 min ⁻¹ | |
| Corsa di levigatura | 3,0 mm | |
| Platorello FastFix | D 90 mm | |
| Peso (senza cavo, con platorello) | 1,45 kg | |
| Classe di protezione | | /II |

3 Elementi dell'utensile

- [1-1] Protector
 - [1-2] Comutatore/Blocca-albero
 - [1-3] Interruttore di accensione/spegnimento
 - [1-4] Cavo di rete
 - [1-5] Bocchettone d'aspirazione
 - [1-6] Regolazione del numero di giri
 - [1-7] Platorello per levigare
 - [1-8] Asta di arresto
 - [1-9] Platorello per lucidare*
 - [1-10] Piastra di levigatura triangolare
 - [1-11] Piastra di levigatura per lamelle*
 - [1-12] Interface-Pad*
- * non in dotazione in tutte le varianti

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle istruzioni per l'uso.

4 Utilizzo conforme

L'utensile è progettato per la levigatura e la lucidatura di plastica, metallo, legno, materiali stratificati, colori/vernici, stucco e simili. Non si possono lavorare materiali contenenti amianto.

Per motivi di sicurezza elettrica, la macchina non deve essere umida né può lavorare in un ambiente umido. La macchina può essere utilizzata soltanto per la levigatura a secco.

Il proprietario risponde dei danni in caso di uso non appropriato dell'attrezzo.

5 Avvertenze per la sicurezza

5.1 Avvertenze di sicurezza generali

Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni. Eventuali errori nell'osservanza delle avvertenze e delle indicazioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i manuali per riferimenti futuri.

Il termine "utensile elettrico" usato nelle avvertenze di sicurezza, si riferisce agli utensili elettrici collegati alla rete elettrica (con cavo di rete) e agli utensili elettrici azionati a batteria (senza cavo di rete).

5.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della macchina

– **Durante la lavorazione vengono prodotte polveri dannose/tossiche (ad es. pitture contenenti piombo, alcuni tipi di legno e metallo).** Il contatto o l'inalazione di tali polveri possono costituire un pericolo per gli utilizzatori o per le persone che si trovano nelle vicinanze. OSSERVARE le disposizioni di sicurezza valide nei rispettivi paesi. Collegare l'utensile ad un dispositivo adeguato di aspirazione della polvere.

Per proteggere la salute, indossare una maschera di protezione delle vie respiratorie P2.

Portate sempre gli occhiali protettivi, dati i pericoli che possono presentarsi durante la levigatura.

– **Evitare che nella macchina entri del lucidante liquido (pasta di lucidatura).** Se penetra del lucidante liquido (pasta di

lucidatura) nell'utensile elettrico, aumenta il rischio di scossa elettrica.

5.3 Lavorazione di metalli

 Nella lavorazione del metallo è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza:

- Attivare preventivamente un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI, PRCD).
- Collegare la macchina ad un aspiratore adeguato.
- Pulire regolarmente la macchina rimuovendo gli eventuali residui di polvere nella cassa del motore.

 Indossare gli occhiali protettivi!

5.4 Emissioni

I valori rilevati in base alla norma EN 60745 indicano tipicamente quanto segue:

Livello pressione sonora $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Livello di potenza sonora $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Incertezza $K = 3 \text{ dB}$



ATTENZIONE

Suono risultante dal lavoro

Danneggiamento dell'udito

- Utilizzare protezioni acustiche!

Valore dell'emissione di vibrazioni a_h (soma vettoriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati secondo la norma EN 60745:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Finitura ¹ . | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
|--------------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| Incetezza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
|-----------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Sgrossatura ¹ . | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
|-----------------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| Incetezza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
|-----------|-------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Levigatura con piastra di levigatura triangolare | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
|---|---------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| Incetezza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
|-----------|-------------------------|

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Lucidatura | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
|-------------------|---------------------------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| Incetezza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
|-----------|-------------------------|

¹. con W-HT.

I valori di emissione indicati (vibrazioni, rumosità)

- hanno valore di confronto tra le macchine,
- permettono una valutazione provvisoria del carico di rumore e di vibrazioni durante l'uso,
- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue applicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazioni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzione. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a vuoto della macchina!

6 Messa in funzione



AVVERTENZA

Tensione o frequenza non ammesse!

Pericolo di incidenti

- La tensione di rete o la frequenza della sorgente elettrica devono coincidere con le indicazioni sulla targhetta.
- In America settentrionale è consentito esclusivamente l'impiego di utensili Festool con tensione 120 V/60 Hz.

Per collegare e il cavo di alimentazione elettrica **[1-4]** vedi la fig. **[2]**.

L'interruttore **[1-3]** serve come interruttore ON/OFF (I = ON, 0 = OFF).

- ① L'interruttore di accensione può essere azionato soltanto se il commutatore **[1-2]** è in una posizione fissata.
- ② In caso di mancanza di corrente e se viene sfilata la spina di rete, portate subito l'interruttore ON/OFF in posizione OFF. Ciò per evitare una riaccensione incontrollata.

7 Impostazioni



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

- Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina disinserire sempre la spina dalla presa!

7.1 Electronic

La macchina è dotata di un'elettronica ad albero pieno con le seguenti caratteristiche:

Avvio morbido

L'avvio dolce regolato elettronicamente garantisce un avviamento della macchina "senza strappi".

Regolazione del numero di giri

Il numero di giri è regolabile mediante la rotellina di regolazione **[1-6]** in modo continuo nel campo di numero di giri (vedi Dati tecnici). In tal modo sarà possibile adeguare in maniera ottimale la velocità di taglio alla superficie di volta in volta utilizzata (vedi tabella).

Numero di giri costante

Il numero di giri preselezionato per il motore viene mantenuto costante a livello elettronico. Ciò consente di raggiungere una velocità di taglio costante anche in caso di sovraccarico.

Protezione da temperatura elevata

In caso di temperatura eccessiva del motore, l'alimentazione di corrente e la velocità vengono ridotte. La macchina continua a funzionare con potenza ridotta, al fine di consentire un rapido raffreddamento per mezzo dell'aerazione del motore. Se permane una temperatura elevata, la macchina si spegne completamente dopo circa 40 secondi. Soltanto dopo che il motore si è raffreddato è possibile riaccendere la macchina.

7.2 Regolazione del movimento di levigatura [3]

Con il commutatore **[1-2]** è possibile impostare tre diversi movimenti di levigatura.

- ① La commutazione può essere effettuata soltanto quando il platorello è fermo, poiché l'interruttore durante il funzionamento è bloccato.

Sgrossatura, lucidatura - il binario curvo ROTEX



Il binario curvo Rotex è una combinazione che unisce il movimento rotatorio a quello eccentrico. Questa posizione viene selezionata per la levigatura con asportazione elevata (sgrossatura) e per la lucidatura.

Levigatura fine - movimento eccentrico



Questa posizione viene impiegata per la levigatura con bassa forza e per evitare rigature sulla superficie (levigatura fine).

Levigatura con piastra di levigatura triangolare e cambio del platorello [4]



Questa posizione viene utilizzata per levigare con la piastra di levigatura triangolare e la piastra di levigatura per lamelle, il movimento rotatorio è bloccato.



In questa posizione potete sostituire il platorello o la piastra di levigatura.

- ① L'asta di arresto **[1-8]** blocca il montaggio della piastra di levigatura nelle posizioni del commutatore binario curvo ROTEX e movimento eccentrico.

7.3 Sostituzione platorello di levigatura/di lucidatura [5]

- ① Usate soltanto platorelli di levigatura e di lucidatura ammessi per il numero di giri massimo indicato.

A seconda della superficie da lavorare, l'apparecchio può essere dotato di due platorelli di levigatura di diversa durezza.

Duro: Sgrossatura e finitura su superfici. Levigatura di spigoli.

Morbido: universale per sgrossatura e finitura, per superfici piane e curve.

Applicando l'Interface-Pad **[1-12]** sul platorello si riduce la rigidità = supermorbido.

- Dopo il cambio del platorello portate il commutatore **[1-2]** sul movimento di levigatura desiderato.

7.4 Sostituzione della piastra di levigatura [6]

Con la piastra di levigatura triangolare DSS-GE-STF-RO90 potete levigare a filo bordo, negli angoli o sugli spigoli. Con la piastra di levigatura per lamelle LSS-STF-RO90 potete levigare negli interstizi, ad esempio delle persiane a listelli.

Osservare le seguenti indicazioni:

Quando si lavora negli angoli e lungo gli spigoli può verificarsi una sollecitazione della punta e uno sviluppo elevato di calore. Lavorate quindi con una pressione ridotta.

Piastra di levigatura triangolare DSS-GE-STF-RO90 [7]

Se il Pad StickFix **[7-1]** della vostra piastra di levigatura triangolare dovesse essere consumata sulla punta anteriore, togliete la piastra e ruotate la di 120°.

Piastra di levigatura per lamelle LSS-STF-RO90 [8]

Se il rivestimento StickFix della piastra di levigatura per lamelle è consumato, è possibile sostituire l'intero platorello. A tale scopo svitate le viti **[8-1]**.

7.5 Fissaggio dell'accessorio di levigatura

Sul platorello e sulla piastra di levigatura StickFix è possibile fissare i dischi abrasivi e i vlies di levigatura adatti StickFix in modo semplice e rapido.

- Fissate l'accessorio di levigatura autoadesivo premendolo sul platorello [1-7].

7.6 Fissaggio dell'accessorio di lucidatura

Per evitare danneggiamenti, utilizzare gli accessori PoliStick (spugne, feltri, pelo d'agnello) esclusivamente sul platorello di lucidatura speciale.

- Fissate l'accessorio di lucidatura premettendo sul platorello [1-9].

7.7 Aspirazione



AVVERTENZA

Pericolo per la salute provocato dalle polveri

- Le polveri possono essere nocive alla salute. Per questo motivo non lavorate mai senza l'aspirazione.
- Quando aspirate polveri nocive alla salute osservate sempre le disposizioni nazionali.

Ai bocchettoni di aspirazione [1-5] può essere collegata un'unità mobile d'aspirazione Festool con un diametro del tubo flessibile d'aspirazione di 27 mm.

7.8 Protezione degli spigoli (Protector) [9]

La protezione degli spigoli [1-1] diminuisce quando il platorello tocca una superficie con la sua circonferenza (ad es. durante la levigatura lungo una parete o una finestra), provocando un contraccolpo della macchina o un danno.

8 Lavorazione con la macchina



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

- Fissate sempre il pezzo in lavorazione in modo che non possa spostarsi durante la lavorazione.

Osservare le seguenti indicazioni:

- Non sovraccaricare la macchina esercitandone una pressione eccessiva! Il migliore ri-

sultato di levigatura si ottiene lavorando con una pressione d'appoggio adeguata. La qualità e il risultato di levigatura dipendono sostanzialmente dalla selezione dell'abrasivo corretto.

- Per guidare la macchina in modo sicuro, tenerla sempre con entrambe le mani afferrandola per la cassa motore e la testata ingranaggi.
- ① Le tabelle A e B mostrano le impostazioni consigliate per diversi lavori di levigatura e lucidatura.

9 Manutenzione e cura



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o cura sulla macchina, disinnserire sempre la spina dalla presa!
- Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione per le quali è necessario aprire l'alloggiamento del motore devono essere eseguite solamente da un'officina per l'Assistenza Clienti autorizzata.



Servizio e riparazione solo da parte del costruttore o delle officine di servizio autorizzate. Le officine più vicine sono riportate di seguito:

www.festool.com/Service



Utilizzare solo ricambi originali Festool! Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/Service

Per garantire la circolazione d'aria è necessario tenere sempre sgombe e pulite le aperture per l'aria di raffreddamento praticate nell'alloggiamento del motore.

L'utensile elettrico è dotato di carboni speciali autoestinguenti. Quando sono consumati, la corrente viene automaticamente interrotta e l'utensile elettrico si arresta.

9.1 Frena platorello

La guarnizione di gomma [10-1] sul platorello e l'anello di arresto [10-2] sulla macchina impediscono un aumento incontrollato della velocità del platorello durante il movimento eccentrico (finitura). Poiché queste

parti si usurano nel tempo, devono essere sostituite appena si nota una diminuzione dell'effetto frenante (per il codice prodotto vedi l'elenco delle parti di ricambio).

10 Accessori

Utilizzare esclusivamente platorelli di levigatura e lucidatura originali Festool. Utilizzando platorelli di levigatura e lucidatura di qualità inferiore possono verificarsi notevoli squilibri, che pregiudicano la qualità dei risultati di lavoro e aumentano l'usura dell'utensile.

I numeri d'ordine per accessori e utensili si trovano nel catalogo Festool o su Internet alla pagina "www.festool.com".

11 Ambiente

Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici! Provvedere ad uno smaltimento ecologico degli utensili elettrici, degli accessori e degli imballaggi! Osservare le indicazioni nazionali in vigore.

Solo UE: la Direttiva europea 2002/96/CE prevede che gli utensili elettrici usati vengano raccolti separatamente e smaltiti in conformità con le disposizioni ambientali.

Informazioni su REACH:

www.festool.com/reach

12 DichiaraZione di conformità CE

Levigatrice orbitale a N° di serie motoriduttore

RO DX 90 FEQ 495618, 496428

Anno del contrassegno CE:2010

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il presente prodotto è conforme alle seguenti direttive e norme:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partire dal 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tecnica

25.01.2010

| Tabella A: | Sgrossatura | | | | Finitura | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|---------|-----------------|---|-------|---------------------------|
| | Levigatura | | | | | | | |
| Vernici, riempitivi, stucchi | x | | 5 - 6 | morbido | | x | 1 - 3 | super-morbido |
| Vernici, colori | x | | 5 - 6 | rigido | | x | 3 - 6 | rigido |
| Legno, pannelli impiallacciati | x | | 5 - 6 | rigido | | x | 3 - 6 | morbido |
| Plastica | x | x | 1-4 | morbido | | x | 1 - 4 | morbido/ super-morbido |
| Acciaio, rame, alluminio | x | | 6 | morbido | | x | 3 - 6 | morbido |
| Vernici VOC | | | | | | x | 2 - 4 | super-morbido - duro |

| Tabella B: | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Lucidatura |  | Lucidatura | Sigillatura | Lucidatura a specchio |
| Vernici  |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
| |  | Spugna grossa/fine | Spugna fine/ondulata | Pelo d'agnello |
| |  | Paste di lucidatura | Cera dura | - |
| Plastica  |  | 6 | 3 | 6 |
| |  | feltro rigido | feltro morbido | Pelo d'agnello |
| |  | Paste di lucidatura | Cera dura | - |

Originele gebruiksaanwijzing

1 Symolen

-  Waarschuwing voor algemeen gevaar
-  Waarschuwing voor elektrische schok
-  Handleiding/aanwijzingen lezen!
-  Draag een veiligheidsbril!
-  Draag gehoorbescherming!
-  Draag een zuurstofmasker!
-  Stekker uit het stopcontact trekken!

2 Technische gegevens

| Roterend-excentrische schuurmachine | RO90 DX FEQ |
|--|-------------------------------|
| Vermogen | 400 W |
| Toerental | |
| Excenterbeweging | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Rotex combibaan | 220 - 520 min ⁻¹ |
| Schuuruitslag | 3,0 mm |
| FastFix steunschijf | D 90 mm |
| Gewicht (zonder netsnoer, met steunschijf) | 1,45 kg |
| Beveiligingsklasse | <input type="checkbox"/> /II |

3 Toestelelementen

- [1-1] Protector
- [1-2] Omschakelaar/spilstop
- [1-3] In-/uit-schakelaar
- [1-4] Aansluitkabel
- [1-5] Afzuigaansluiting
- [1-6] Toerentalregeling
- [1-7] Steunschijf
- [1-8] Stopstang
- [1-9] Poetssteunschijf*
- [1-10] Delta-schuurzool
- [1-11] Lamellenschuurzool*
- [1-12] Interface-pad*

* niet bij alle varianten in de leveringsomvang

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

4 Gebruik volgens de voorschriften

De machine is conform de voorschriften bestemd voor het schuren en polijsten van kunststof, metaal, hout, combinatiemateriaal, verf/lak, plamuur en soortgelijk materiaal. Er mag geen asbesthoudend materiaal worden bewerkt.

Vanwege de elektrische veiligheid mag de machine niet vochtig zijn en niet in een vochtige omgeving worden gebruikt. De machine mag alleen voor droogschuren gebruikt worden.

 De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat niet volgens de voorschriften plaatsvindt.

5 Veiligheidsvoorschriften

5.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

 **Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen.** Wanneer men zich niet aan de waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om ze later te kunnen raadplegen.

Het begrip „elektrisch gereedschap“ dat in de veiligheidsvoorschriften gebruikt wordt, heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en elektrisch gereedschap met accuvoeding (zonder netsnoer).

5.2 Machinespecifieke veiligheidsvoorschriften

- **Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige stoffen ontstaan (bijv. bij loodhoudende verf, enkele houtsoorten en metaal).** Voor de gebruiker van de machine of voor personen die zich in de buurt van de machine bevinden kan het aanraken of inademen van deze stoffen gevaarlijk zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die in uw land van toepassing zijn. Sluit het gereedschap aan op een geschikte afzuiginstallatie.

 Draag ter bescherming van uw gezondheid een P2 mondmasker.



Draag vanwege het gevaar dat bij het schuren optreedt, altijd een veiligheidsbril.

- Vermijd het indringen van vloeibaar polijstmateriaal (polish) in het toestel. Het indringen van vloeibaar polijstmateriaal (polish) in het elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.

5.3 Metaalbewerking



Bij de bewerking van metaal dienen de volgende veiligheidsmaatregelen te worden genomen:

- Voorschakelen van een differentiaal- (FI-, PRCD-) veilheidsschakelaar.
- Machine aansluiten op een geschikt afzuigapparaat.
- Machine regelmatig ontdoen van stofafzettingen in het motorhuis.



Draag een veiligheidsbril!

5.4 Emissiewaarden

De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen gewoonlijk:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Geluidsdruppelniveau | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Geluidsvermogen niveau | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Onzekerheid | $K = 3 \text{ dB}$ |



VOORZICHTIG

Geluid dat bij het werk optreedt

Beschadiging van het gehoor

- Draag gehoorbescherming!

Trillingsemmissiewaarde a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fijnschuren ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Onzekerheid | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Grof schuren ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Onzekerheid | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Driehoek-schuren | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Onzekerheid | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polijsten | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Onzekerheid | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹. met W-HT.

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,
- om tijdens het gebruik een voorlopige inschatting van de trillings- en geluidsbelasting te maken
- en gelden voor de belangrijkste toepassingen van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassingen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoende onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden van de machine in acht!

6 Inwerkingstelling



WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!

Gevaar voor ongevallen

- De netspanning en de frequentie van de stroombron dienen met de gegevens op het typeplaatje overeen te stemmen.
- In Noord-Amerika mogen alleen Festoolmachines met een spanningsopgave van 120 V/60 Hz worden ingezet.

Zie figuur [2] voor het aansluiten en ontkoppelen van het netsnoer [1-4].

De schakelaar [1-3] dient als in-/uit-schakelaar (I = AAN, 0 = UIT).

- ① De machine kan alleen met de schakelaar worden aangezet wanneer de omschakelaar [1-2] in een ingeklikte stand staat.
- ② Bij stroomuitval of wanneer de stekker uit het stopcontact getrokken wordt, de in-/uit-schakelaar direct in de uit-stand zetten. Dit voorkomt een ongecontroleerde start van de machine.

7 Instellingen



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- Haal vóór alle werkzaamheden aan de machine altijd de stekker uit het stopcontact!

7.1 Elektronica

De machine beschikt over een volledige golfelektronica met de volgende kenmerken:

Zachte aanloop

De elektronisch geregelde zachte aanloop zorgt ervoor dat de machine stootvrij aanloopt.

Toerentalregeling

Het toerental kan met de stelknop **[1-6]** traploos in het toerentalbereik (zie Technische gegevens) ingesteld worden. Hierdoor kunt u de polijstsnelheid optimaal aan het betreffende oppervlak aanpassen (zie tabel).

Constant toerental

Het vooraf ingestelde motortoerental wordt elektronisch constant gehouden. Hierdoor wordt ook bij belasting een gelijkblijvende zaagsnelheid bereikt.

Temperatuurbeveiliging

Bij een te hoge motortemperatuur worden stroomtoevoer en toerental gereduceerd. De machine loopt alleen nog op beperkt vermogen om een snelle afkoeling door de motor-ventilatie mogelijk te maken. Wanneer de te hoge temperatuur aanhoudt, schakelt de machine na ca. 40 sec volledig uit. Hij kan pas weer worden ingeschakeld als de motor is afgekoeld.

7.2 Schuurbeweging instellen [3]

Met de omschakelaar **[1-2]** kunnen drie verschillende schuurbewegingen ingesteld worden.

① Het omschakelen kan alleen bij stilstaande steunschijf plaatsvinden, omdat de schakelaar tijdens het bedrijf vergrendeld is.

Grof schuren, polijsten - ROTEX-combi-baan



De Rotex-combibaan combineert een draai- en een excenterbeweging. Deze stand wordt gekozen om te schuren met veel slijpsel (grof schuren) en om te polijsten.

Fijnschuren - excenterbeweging



Deze stand wordt gekozen om te schuren met weinig slijpsel voor een oppervlak zonder groeven (fijnschuren).

Driehoek-schuren en schijfwisseling [4]



Deze stand wordt gebruikt om te schuren met de delta- en lamellenschuurzool, de draaibeweging is geblokkeerd.



In deze stand kan de steunschijf of schuurzool verwisseld worden.

② De stopstang **[1-8]** blokkeert de montage van de schuurzool bij de omschakelaarstanden ROTEX-combibaan en excenterbeweging.

7.3 Steun-/poetssteunschijf verwisselen [5]

③ Gebruik alleen steun- en poetssteunschijven die voor het maximaal aangegeven toerental toegelaten zijn.

Afhankelijk van het te bewerken oppervlak kan de machine met twee steunschijven van een verschillende hardheid uitgerust worden.

Hard: Grof en fijnschuren op vlakken. Schuren aan randen.

Zacht: Universeel voor grof en fijnschuren, voor egale en gewelfde vlakken.

Door het aanbrengen van het interface-pad **[1-12]** op de steunschijf wordt de hardheid verminderd = superzacht.

► Zet na de schijfwisseling de omschakelaar **[1-2]** op de gewenste schuurbeweging.

7.4 Schuurzool verwisselen [6]

Met de delta-schuurzool DSS-GE-STF-RO90 kunt u vlak langs randen, in hoeken of bij kanten schuren. Met de lamellenschuurzool LSS-STF-RO90 kunt u in tussenruimtes, bijv. bij jaloeziedeuren, schuren.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

Bij het werken in hoeken en langs randen wordt vooral de punt belast en is sprake van een versterkte warmteontwikkeling. Werk daarom met minder druk.

Delta-schuurzool DSS-GE-STF-RO90 [7]

Is het StickFix-pad **[7-1]** van uw deltaschuurzool bij de voorste punt afgesleten, haal deze dan van de machine af en draai hem 120°.

Lamellenschuurzool LSS-STF-RO90 [8]

Is de StickFix-laag van de lamellenschuurzool afgesleten, dan kan de gehele zool vervangen worden. Draai hiervoor de schroeven **[8-1]** los.

7.5 Schuur-accessoires bevestigen

Op de StickFix steunschijf en schuurzool kan het daarvoor geschikte StickFix schuurpapier en StickFix schuurvlies snel en eenvoudig bevestigd worden.

► Druk de zelfklevende schuur-accessoires op de steunschijf **[1-7]**.

7.6 Polijst-accessoires bevestigen

Om schade te voorkomen, mogen PoliStick accessoires (sponzen, vilt, lamsvel) alleen op de speciale poetssteunschijf gebruikt worden.

- Druk de zelfklevende polijst-accessoires op de steunschijf **[1-9]**.

7.7 Afzuiging



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door stof

- Stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk daarom nooit zonder afzuiging.
- Volg bij het afzuigen van gezondheidsbedreigende stoffen altijd de nationale voorschriften.

Op de afzuigaansluiting **[1-5]** kan een mobiele Festool stofafzuiger met een afzuigslang van 27 mm diameter worden aangesloten.

7.8 Randbescherming (protector) [9]

De randbescherming **[1-1]** voorkomt dat de steunschijf met de zijkant tegen een vlak aankomt (bijv. bij het schuren langs een wand of een kozijn), hetgeen tot een beschadiging of een terugslag van de machine zou kunnen leiden.

8 Het werken met de machine



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

- Bevestig het werkstuk altijd zo, dat het tijdens de bewerking niet kan bewegen.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Overbelast de machine niet door deze te sterk aan te drukken! U krijgt het beste schuurresultaat wanneer u met een matig sterke aandrukkkracht werkt. De schuurafname en -kwaliteit hangen in principe af van de keuze van het juiste schuurmateriaal.
- Houd de machine voor een goede geleiding met beide handen vast aan het motorhuis en de tandwielkop.
- ① In de tabellen A en B vindt u de aanbevolen instellingen voor verschillende schuur- en polijstwerkzaamheden.

9 Onderhoud en verzorging



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

- Haal vóór alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de stekker altijd uit het stopcontact!
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, waarvoor het vereist is de motorbehuizing te openen, mogen alleen door een geautoriseerde onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.



Klantenservice en reparatie alleen door producent of service-werkplaatsen: Dichtstbijzijnde adressen op:
www.festool.com/Service



Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/Service

Om de luchtcirculatie te garanderen, moeten de koelluchtopeningen in de motorbehuizing altijd vrij en schoon gehouden worden.

De machine is met zelfuitschakelbare speciale koolstofborstels uitgerust. Zijn die versleten, dan volgt een automatische stroomonderbreking en komt de machine tot stilstand.

9.1 Schijfrem

Het rubbermanchet **[10-1]** op de steunschijf en de stopring **[10-2]** op de machine voorkomen dat het toerental van de steunschijf bij de excenterbeweging (fijnschuren) ongecontroleerd oploopt. Omdat deze onderdelen in de loop van de tijd slijten, dienen ze bij een afnemende remkracht vervangen te worden (Bestelnr. zie onderdelenlijst).

10 Accessoires

Gebruik alleen originele steun- en poetssteunschijven van Festool. Het gebruik van inferieure steun- en poetssteunschijven kan tot een aanzienlijke onbalans leiden, waardoor de kwaliteit van de werkresultaten af- en de slijtage van de machine toeneemt.

De bestelnummers voor accessoires en gereedschap vindt u in uw Festool-catalogus of op het internet op www.festool.com.

11 Speciale gevvaaromschrijving voor het milieu

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Voer de apparaten, accessoires en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af! Neem daarbij de geldende nationale voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG dienen oude elektrische apparaten gescheiden te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

Informatie voor REACH:

www.festool.com/reach

12 EG-conformiteitsverklaring

Roterend-excentri-
sche schuurmachine

Seriennr.

RO DX 90 FEQ 495618, 496428

Jaar van de CE-markering: 2010

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat dit product overeenkomt met de volgende richtlijnen en normen:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (vanaf 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische documentatie

25.01.2010

| Tabel A: Schuren | Grof schuren | | | | Fijnschuren | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|-------|-------|--------------------|---|-------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| Lak, vulmid-del, plamuur | x | | 5 - 6 | zacht | | x | 1 - 3 | super-zacht |
| Lak, verf | x | | 5 - 6 | hard | | x | 3 - 6 | hard |
| Hout, fineer | x | | 5 - 6 | hard | | x | 3 - 6 | zacht |
| Kunststof | x | x | 1-4 | zacht | | x | 1 - 4 | zacht/ super-zacht |
| Staal, koper, aluminium | x | | 6 | zacht | | x | 3 - 6 | zacht |
| VOC-lak | | | | | | x | 2 - 4 | super-zacht-hard |

| Tabel B: | | | | |
|----------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Polijsten | | Polijsten | Aflakken | Hoogglans polijsten |
| Lak | | 6 | 3 | 4 - 6 |
| | | spons grof/fijn | spons fijn/gewafeld | Iamsvel |
| | | polijstpasta | Hartwachs | - |
| Kunststof | | 6 | 3 | 6 |
| | | vilt hard | vilt zacht | Iamsvel |
| | | polijstpasta | Hartwachs | - |

Originalbruksanvisning

1 Symboler

-  Varning för allmän risk!
-  Varning för elstötar
-  Läs bruksanvisningen/anvisningarna!
-  Använd skyddsglasögon!
-  Använd hörselskydd!
-  Använd andningsskydd!
-  Dra ut nätkontakten!

2 Tekniska data

| Transmissions-excenterslip | RO90 DX FEQ |
|---|---|
| Effekt | 400 W |
| Varvtal | |
| Excenterrörelse | 3000 - 7000 varv/min |
| Rotex-kurvbana | 220 - 520 varv/min |
| Sliprörelse | 3,0 mm |
| FastFix slipplatta | D 90 mm |
| Vikt (utan nätkabel, med slipplatta) | 1,45 kg |
| Skyddsklass |  /II |

3 Maskindelar

- [1-1] Protector
- [1-2] Omkopplare/spindelstopp
- [1-3] Strömbrytare
- [1-4] Nätkabel
- [1-5] Utsugsrör
- [1-6] Varvtalsreglering
- [1-7] Slipplatta
- [1-8] Stoppstång
- [1-9] Polerplatta*
- [1-10] Deltaslipplatta
- [1-11] Lamellslipplatta*
- [1-12] Interface-Pad*

* Ingår ej leveransen för alla varianter.

De angivna bilderna finns i början av bruksanvisningen.

4 Avsedd användning

Föreskriftsmässigt är maskinen avsedd för slipning och polering av plast, metall, trä, komoundmaterial, färg/lacker, spackelmassa och liknande material. Asbesthaltiga material får inte bearbetas.

Med tanke på elsäkerhet får maskinen inte vara fuktig och inte användas i fuktig miljö. Maskinen får endast användas för torrslipning.

 Vid felaktig användning ligger ansvaret på användaren.

5 Säkerhetsanvisningar

5.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

 **Varng! Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Om man inte följer varningsmeddelanden och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra personsador.

Spara alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar för framtidens bruk.

Med begreppet "Elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna menas nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

5.2 Maskinspecifika säkerhetsanvisningar

- **Det kan uppstå skadligt/giftigt damm när du jobbar (t.ex. på grund av blyfärg, vissa träslag och metall).** Att komma i kontakt med eller andas in detta damm, kan utgöra en risk för användaren eller för personer som befinner sig i närheten. Beakta säkerhetsföreskrifterna som gäller för resp land. Anslut elverktyget till en lämplig dammutsugningsanordning.

 Bär en P2-andningsskyddsmask som skydd för hälsan.


 Bär alltid skyddsglasögon under slipning pga olycksrisken.

- **Förhindra att flytande polermedeltränger in i elverktyget.** Om polermedeltränger in i elverktyget ökar risken för elstötar.

5.3 Metallbearbetning

 Vid bearbetning av aluminium ska följande säkerhetsåtgärder vidtas:

- Förkoppla en säkerhetsbrytare (FI, PRCD).
- Anslut maskinen till ett lämpligt utsug.
- Rengör regelbundet maskinens motorhus från dammavlagringar.

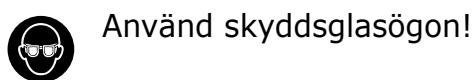

5.4 Emissionsvärden

De värden som fastställts enligt EN 60745 uppgår i normala fall till:

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Ljudtrycksnivå | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Ljudeffektnivå | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Osäkerhet | $K = 3 \text{ dB}$ |



OBSERVER

Ljuden som uppstår under arbetet skadar hörseln!

- Använd hörselskydd!

Svängningsemissionsvärde A_h (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K fastställda enligt EN 60745:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Finslipning ^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Osäkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Grovslipning ^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Osäkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Trekantsslipning | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Osäkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polering | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Osäkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

^{1.} med W-HT.

De angivna emissionsvärdena (vibration, oljud)

- används för maskinjämförelse,
- kan även användas för preliminär uppskattning av vibrations- och bullernivån under arbetet,
- representerar elverktygets huvudsakliga användningsområden.

Värdena kan öka vid andra användningsområden, med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Observera maskinens tomgång- och stilleståndstider!

6 Driftstart



WARNING

Otillåten spänning eller frekvens!

Olycksrisk

- Strömkällans nätspänning och frekvens måste stämma överens med uppgifterna på märkplåten.
- I Nordamerika får bara Festool-maskiner med märkspänning 120 V/60 Hz användas.

För anslutning och löstagning av nätslutnings-ledningen [1-4] se bild [2].

Knappen [1-3] används som strömbrytare (I = TILL, 0 = FRÅN).

- ① Tillkopplingsfunktionen kan bara manövreras när omkopplaren [1-2] är i ihakat läge.
- ② Vid strömbortfall eller när nätkontakten dras ur, ska strömbrytaren ställas i läget FRÅN. På detta sätt förhindrar man en okontrollerad återstart.

7 Inställningar



WARNING

Risk för personskada, elstöt

- Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före alla arbeten på maskinen!

7.1 Elektronik

Maskinen är utrustad med fullvägselektronik som har följande egenskaper:

Mjukstart

Den elstyrla mjukstarten gör att maskinen startar utan knyck.

Varvtalsreglering

Varvtalet kan justeras med inställningsratten [1-6] steglöst inom varvtalsområdet (se Tekniska data). På så sätt kan man anpassa hastigheten för respektive yta optimalt (se tabellen).

Konstant varvtal

Det förvalda motorvarvtalet hålls elektroniskt konstant. Därigenom uppnås en oförändrad hastighet även vid belastning.

Temperaturskydd

Blir motortemperaturen för hög, så reduceras strömtillförseln och varvtalet. Maskinen arbetar då med reducerad effekt, för att medverka till en snabb avkylning genom motorfläkten. Vid övertemperatur kopplas maskinen ifrån helt efter ca 40 sekunder. För att den ska kunna kopplas till igen måste motorn först ha svalnat.

7.2 Ställa in sliprörelse [3]

Med omkopplaren **[1-2]** kan man ställa in tre olika sliprörelser.

- ① Omkopplingen kan endast ske när slipplattan står stilla, eftersom knappen är låst under drift.

Grovslipning, polering - ROTEX-kurvbanan



ROTEX-kurvbanan är en kombination av rotations- och excenterrörelser. Detta läge väljs för slipning med hög avverkningseffekt (grovslipning) och för polering.

Finslipning - excenterrörelse



Detta läge används för slipning med låg avverkning för en repfri yta (finslipning).

Trekantsslipning och plattbyte [4]



Detta läge används för slipning med deltaslipplattan och lamellslipplattan, vridrörelsen är blockerad.



I detta läge byter man slipplatta.

- ① Stoppstången **[1-8]** blockerar påsättning av slipplattan vid omkopplarlägena ROTEX-kurvbanan och excenterrörelse.

7.3 Byta slip-/polerplatta [5]

- ① Använd endast slip- och polerplattor som är godkända för maskinens tillåtna maxvarvtal.

Maskinen kan utrustas med två slipplattor med olika hårdhetsgrad anpassat till ytan som ska behandlas.

Hård: grov- och finslipning av ytor. Slipning av kanter.

Mjuk: universal för grov- och finslipning, för plana och välvda ytor.

Genom att sätta på en Interface-pad **[1-12]** på slipplattan kan man minska hållfastheten = extra mjuk.

- Ställ in omkopplaren **[1-2]** på önskad sliprörelse efter plattbytet.

7.4 Byta slipplatta [6]

Med Deltaslipplattan DSS-GE-STF-RO90 kan man slipa kantnära, i hörn eller i kanter. Med lamellslipplattan LSS-STF-RO90 kan man slipa i mellanrum, exempelvis på fönsterluckor med lameller.

Observera följande anvisningar:

När man arbetar i hörn och kanter belastas spetsen punktvis och värmeutvecklingen blir kraftigare. Arbeta därför med minskat tryck.

Deltaslipplatta DSS-GE-STF-RO90 [7]

Om den StickFix-pad du använder **[7-1]** till deltaslipplattan är utnött i den främre spetsen ska du ta av den och vrinda den 120°.

Lamellslipplatta LSS-STF-RO90 [8]

Om StickFix-fästet på lamellslipplattan är utnött, kan hela bordet bytas ut. Öppna då skruvarna **[8-1]**.

7.5 Fästa slittillbehör

På StickFix-slipplattan kan man snabbt och enkelt fästa passande StickFix-slippapper och StickFix handslipmaterial.

- Tryck på det självhäftande slittillbehöret på slipplattan **[1-7]**.

7.6 Sätta fast poleringstillbehör

För att undvika skador får PoliStick-tillbehör (svampar, filt, lammullshättor) endast användas tillsammans med den speciella polerplattan.

- Tryck på det självhäftande polertillbehöret på polerplattan **[1-9]**.

7.7 Utsug



VARNING

Hällosrisk på grund av damm

- Damm kan vara hälsofarligt. Arbeta därför aldrig utan utsug.
- Följ alltid nationella föreskrifter för utsug av hälsofarligt damm.

Till utsugsrören **[1-5]** kan man ansluta en dammsugare från Festool med en sugslangsdiameter på 27 mm.

7.8 Kantskydd (Protector) [9]

Kantskyddet **[1-1]** förhindrar att slipplattan kommer i kontakt med en yta (exempelvis vid slipning längs en vägg eller ett fönster), vilket i sin tur förhindrar rekylrörelser i maskinen som kan orsaka personskador.

8 Arbeta med maskinen



VARNING

Risk för personskada

- Fäst alltid arbetsstycket så att det inte kan röra sig under bearbetningen.

Observera följande anvisningar:

- Överbelasta inte maskinen genom att trycka på den med för stor kraft! Du får bäst slipresultat om du arbetar med måttligt påpressningstryck. Slipeffekten och -kvaliteten beror huvudsakligen på vilket slippapper man väljer.
- För att kunna styra maskinen på ett säkert sätt ska man hålla i den med båda händerna på motorhuset och brytarhuvudet.
- ① Tabellerna A och B visar de inställningar som vi rekommenderar för olika slip- och polerarbeten.

9 Underhåll och skötsel



VARNING

Risk för personskada, elstöt

- Dra alltid ut nätkontakten före alla underhålls- och servicearbeten på maskinen!
- Allt underhålls- och reparationsarbete som kräver att motorns hölje öppnas får endast utföras av behöriga serviceverkstäder.



Service och reparation ska endast utföras av tillverkaren eller serviceverkstäder. Se följande adress:

www.festool.com



Använd bara Festools originalreservdelar! Art.nr nedan:

www.festool.com

För att luftcirkulationen ska kunna garanteras, måste kylflutöppningarna i motorns hölje alltid hållas öppna och renna.

Maskinen är utrustad med självfrånkopplande specialkolborstar. Om de är utnötta bryts strömmen automatiskt och maskinen stängs av.

9.1 Skivbroms

Gummimanschetten [10-1] på slipplattan och stoppringen [10-2] på maskinen förhindrar okontrollerad uppvarvning av slipplattan vid excenterrörelsen (finslipning). Eftersom dessa delar så småningom nöts ut, måste de bytas ut om bromsverkan försvagas (art.nr, se reservdelslista).

10 Tillbehör

Använd endast slip- och polerplattor i original från Festool. Om du använder slip- och polerplattor av sämre kvalitet kan det leda till kraftig obalans som försämrar arbetsresultatet och ökar slitage på maskinen.

Artikelnummer för tillbehör och verktyg finns i Festools katalog eller på Internet, "www.festool.se".

11 Miljö

Kasta inte elverktyg i hushållsavfallet! Lämna maskiner, tillbehör och förpackningar till återvinning. Följ gällande nationella föreskrifter.

Endast EU: Enligt EU-direktiv 2002/96/EG måste förbrukade elverktyg källsorteras och återvinnas på ett miljövärt sätt.

Information om REACH:

www.festool.com/reach

12 EG-förklaring om överensstämmelse

| Transmissions-excenterslip | Seriernr |
|----------------------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
| År för CE-märkning:2010 | |

Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande riktlinjer och normer:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (fr o m 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Chef för forskning, utveckling, teknisk dokumentation

25.01.2010

| Tabell A: | | Grovslipning | | | Finslipning | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------|------|--------------------|-------|-------------------|
| Slipning | | | | | | | |
| Lack, filler, spackelmansta | x | | 5 - 6 | mjuk | x | 1 - 3 | extra mjuk |
| Lack, färg | x | | 5 - 6 | hård | x | 3 - 6 | hård |
| Trä, fanér | x | | 5 - 6 | hård | x | 3 - 6 | mjuk |
| Plast | x | x | 1-4 | mjuk | x | 1 - 4 | mjuk/ extra mjuk |
| Stål, koppar, aluminium | x | | 6 | mjuk | x | 3 - 6 | mjuk |
| VOC | | | | | x | 2 - 4 | extra mjuk - hård |

| Tabell B: | | Polering | | Försegning | | Högglastpolering | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Polering | | | Polering | Försegning | Högglastpolering | | |
| Lack | | | 6 | 3 | | 4 - 6 | |
| | | | Svamp grov/fin | Svamp slät/våfflad | | Lammullshätta | |
| | | | Polerpasta | Hårdvax | | - | |
| Plast | | | 6 | 3 | | 6 | |
| | | | Filt hård | Filt mjuk | | Lammullshätta | |
| | | | Polerpasta | Hårdvax | | - | |

Alkuperäiset käyttöohjeet

1 Tunnukset

-  Varoitus yleisestä vaarasta
-  Sähköiskuvaara
-  Lue ohjeet/huomautukset!
-  Käytä suojalaseja!
-  Käytä kuulosuojaimia!
-  Käytä hengityssuojainta!
-  Vedä verkkopistoke irti!

2 Tekniset tiedot

| Vaihteella varustettu epäkeskohiomakone | RO90 DX FEQ |
|---|-------------------------------|
| Teho | 400 W |
| Kierrosluku | |
| Epäkeskoliike | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Rotex-kaarilevy | 220 - 520 min ⁻¹ |
| Hiomaisku | 3,0 mm |
| FastFix-hiomalautanen | D 90 mm |
| Paino (ilman verkkokohtoa, hiomalautasella) | 1,45 kg |
| Suojausluokka | <input type="checkbox"/> /II |

3 Laitteen osat

- [1-1] Protector
- [1-2] Vaihtokytkin/karanpidätin
- [1-3] Käyttökytkin
- [1-4] Verkkoliitäntäjohto
- [1-5] Poistoimuliitäntä
- [1-6] Kierrosluvun säätö
- [1-7] Hiomalautanen
- [1-8] Pidätintanko
- [1-9] Kiillotuslautanen*
- [1-10] Deltahiomatalla
- [1-11] Lamellihiomatalla*
- [1-12] Vaimennin erikoishienoille hiomatarvikkeille*

* Ei kuulu kaikissa versioissa toimituslaajuteen

Mainitut kuvat ovat käyttöoppaan alussa.

4 Määräystenmukainen käyttö

Kone on määräysten mukaisesti tarkoitettu muovin, metallin, puun, yhdistelmämateriaalien, maalin/lakan, tasoitteen ja vastaavien materiaalien hiomiseen ja kiillottamiseen. Asbestipitoisia materiaaleja ei saa työstää.

Sähköturvallisuuden takia kone ei saa olla kostea eikä sitä saa käyttää kosteassa ympäristössä. Konetta saa käyttää vain kuivahiomaiseen.

 Koneen käyttäjä vastaa määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

5 Turvaohjeet

5.1 Yleiset turvaohjeet

 **Varoitus! Lue kaikki turva- ja käyttöohjeet.** Varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

Turvaohjeissa käytetty termi "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkohojdon kanssa) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkokohtoa).

5.2 Konekohtaiset turvaohjeet

- **Työstön yhteydessä saattaa syntyä terveydelle haitallista / myrkyllistä pölyä (esim. Iyijypitoisten maalien, tiettyjen puulaatuujen ja metallien yhteydessä).**

Kyseisen pölyn kanssa kosketuksiin joutuminen tai pölyn hengittäminen saattaa aiheuttaa vaaran koneen käyttäjälle ja työpisteen lähellä oleskeleville henkilöille. Noudata maakohtaisia turvallisuus- ja työturvallisuusmääräyksiä. Kytke sähkötyökalu sopivanan pölynpistoimuriin.

 Käytä oman terveytesi vuoksi P2-luokan hengityssuojainta.


 Käytä hiomiseen liittyvien vaarojen taakia aina suojalaseja.

- **Estä nestemäisen kiillotusaineen pääsy koneen sisään.** Sähköiskuvaara kasvaa, jos sähkötyökalun sisään pääsee nestemäistä kiillotusainetta.

5.3 Metallintyöstö

 Metallia työstettäessä on noudatettava turvallisuussyyistä seuraavia toimenpiteitä:

- Kytke eteen vikavirta- (FI-, PRCD-) suoja-kytkin.
- Kytke kone sopivan imuriin.
- Puhdista säännöllisesti koneen moottorin kotelo sinne kertyneestä pölystä.

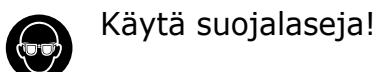

Käytä suojalaseja!

5.4 Päästöarvot

Normin EN 60745 mukaiset arvot ovat tyypillisesti:

Äänenpainetaso

$L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Äänentehotaso

$L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Epävarmuus

$K = 3 \text{ dB}$



HUOMIO

Työskenneltäessä syntyy melua

Kuulovaarioiden vaara

- Käytä kuulosuojaimia!

Määritetty tärinäarvo a_h (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuustekijä K normin EN 60745 mukaan:

Hienohionta¹:

$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Epävarmuus

$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Karkeahionta¹:

$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Epävarmuus

$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Kolmiohiomatalalla hionta

$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Epävarmuus

$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Kiillotus

$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Epävarmuus

$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

¹ W-HT:n kanssa.

Ilmoitetut päästöarvot (tärinä, melu)

- ovat koneiden keskinäiseen vertailuun,
- soveltuват myös käytön yhteydessä syntynyt tärinä- ja melukuormitukseen alustavaan arviointiin,
- edustavat sähkötyökalun pääasiallisia käytösovelluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden käytösovellusten, muiden käyttötarvikkeiden tai riittämätömän huollon takia. Huomioi koneen tyhjäkäynti- ja seisonta-ajat!

6 Käyttöönotto



VAROITUS

Kielletty jännite tai taajuus!

Onnettomuuksvaara

- Virtalähteen verkkojännitteen ja taajuden täytyy olla yhdenmukainen konekilvessä annettujen tietojen kanssa.
- Pohjois-Amerikassa voidaan käyttää vain Festool-koneita, joiden jännite on 120 V / 60 Hz.

Verkkoliitintäjohdon kytkentä ja irrotus [1-4] katso kuva [2].

Katkaisin [1-3] toimii käyttökytkimenä (I = PÄÄLLE, 0 = POIS).

- ① Käyttökytkintä voidaan painaa vain silloin, kun vaihtokytkin [1-2] on lukitussa asennossa.
- ② Jos virta katkeaa tai verkkokohto vedetään irti, laita käyttökytkin välittömästi pois päältä -asentoon. Tämä estää tahattoman uudelleenkäynnistymisen.

7 Säädöt



VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara

- Ennen kaikkia koneella suoritettavia toimenpiteitä verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta!

7.1 Elektronikka

Kone on varustettu täysaaltoelektronikkalla, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

Pehmeä käynnistys

Elektronisesti ohjattu pehmeä käynnistys huolehtii koneen tasaisesta käynnistymisestä.

Kierrosluvun säätö

Kierrosluku voidaan säätää säätöpyörän [1-6] avulla portaattomasti kierroslukualueella (katso Tekniset tiedot). Siten voit mukauttaa optimalisesti työstönopeuden kulloisenkin pinnan mukaan (katso taulukko).

Pysyvä kierrosluku

Esivalittu moottorin kierrosluku pysyy elektronisesti ohjattuna samana. Tällä tavoin myös kuormitettuna saavutetaan koko ajan samana pysyvä työstönopeus.

Lämpötilasuojaus

Jos moottori kuumenee liikaa, virransyöttöä ja kierroslukua alennetaan. Sitten kone käy enää vain alennetulla teholla, jotta moottori saadaan jäähdytymään nopeasti tuuletuksen avulla. Jos ylilämpö kestää kauemmin, kone kytkeytyy noin 40 sekunnin kuluttua kokonaan pois päältä. Kone voidaan kytkeä uudelleen pääälle vasta sitten, kun moottori on jäähdytynyt.

7.2 Hiomaliikkeen säätö [3]

Vaihtokytkimellä **[1-2]** voidaan valita kolme erilaista hiomaliikkettä.

- ① Vaihtokytkentä voidaan suorittaa vain hiomalautasen ollessa pysähdyksissä, koska kytkin on käytön aikana lukittu.

Karkeahionta, kiillotus - ROTEX-kaarilevy



Rotex-kaarilevy yhdistää pyörivän ja epäkeskisen hiomaliikkeen. Valitse tämä asento tehokkaaseen hiontaan (karkeahionta) ja kiillottamiseen.

Hienohionta - epäkeskoliike



Valitse tämä asento vähän ainetta poistavaan hiontaan, kun pintaan ei haluta jäävän minkäänlaisia uria (hienohionta).

Kolmiohiomatallalla hionta ja lautasen vaihto [4]



Tätä asentoa käytetään delta-hiomatallalla ja lamellihiomatallalla hiontaan, kiertoliike on estetty.



Tässä asennossa tehdään hiomalautasen tai hiomatallan vaihto.

- ① Pidätintanko **[1-8]** estää hiomatallan asennuksen vaihtokytkimen asenkoissa ROTEX-kaarilevy ja epäkeskoliike.

7.3 Hioma-/kiillotuslautasen vaihto [5]

- ① Käytää vain sellaisia hioma- ja kiillotuslautasia, jotka on sallittu ilmoitetulle maksimi-kierrosluvulle.

Kulloinkin työstettävän pinnan mukaan laite voidaan varustaa kahdella erikovuisella hiomalautasella.

Kova: Pintojen karkea- ja hienohionta. Reunojen hionta.

Pehmeä: Yleiskäytöinen lautanen karkea- ja hienohiontaan, tasaisille ja kaareville pinnoille. Kiinnittämällä erikoishienoille hiomatarvikkeille tarkoitettu vaimennin **[1-12]** hiomalautaselle kovuus vähenee = erittäin pehmeä.

- Aseta lautasen vaihdon jälkeen vaihtokytkin **[1-2]** halutulle hiomaliikkeelle.

7.4 Hiomatallan vaihto [6]

Deltahiomatallalla DSS-GE-STF-RO90 voit hioa reunojen läheltä, kulmista ja reunoista. Lamellihiomatallalla LSS-STF-RO90 voit hioa väliköt esim. lamelli-ikkunaluukuista.

Noudata seuraavia ohjeita:

Työskenneltäessä kulmissa ja reunoissa kärjen pistemäinen kuormitus lisää kuumenemista. Paina sen vuoksi työskentelyn yhteydessä kärjellä kevyemmin.

Deltahiomatalla DSS-GE-STF-RO90 [7]

Jos deltahiomatallan StickFix-pinta **[7-1]** on kulunut loppuun etukärjestään, irrota se ja käänä sitä 120°.

Lamellihiomatalla LSS-STF-RO90 [8]

Jos lamellihiomatallan StickFix-pinta on kuluut loppuun, koko pöytä voidaan vaihtaa. Avaa sitä varten ruuvit **[8-1]**.

7.5 Hiomatarvikkeiden kiinnitys

StickFix-hiomalautaselle ja hiomatallalle voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti niihin sopivat StickFix-hiomapaperit ja StickFix-karhunkielet.

- Paina itsekiinnittyvä hiomatarvike hiomalautaselle **[1-7]**.

7.6 Kiillotustarvikkeiden kiinnittäminen

Vaurioiden välttämiseksi PoliStick-tarvikkeita (sienet, huovat, lampaalat) saa käyttää vain erityisellä kiillotuslautasella.

- Paina itsekiinnittyvä kiillotustarvike kiillotuslautaselle **[1-9]**.

7.7 Imurointi



VAROITUS

Pöly aiheuttaa vaaraa terveydelle

- Pöly voi olla terveydelle haitallista. Älä sen vuoksi missään tapauksessa työskentele ilman imuria.
- Noudata terveydelle vaarallisen pölyn imuroinnissa aina maakohtaisia määräyksiä.

Poistoimuliittäntään **[1-5]** voidaan kytkeä Festoolin imuri, jonka imuletkun halkaisija on 27 mm.

7.8 Reunasuojain (Protector) [9]

Reunasuojain **[1-1]** estää hiomalautasen ympärysreunaa koskettamasta pintaan (esim. hiottaessa seinän tai ikkunan vieritse). Näin vältetään vauriot ja koneen takaiskut.

8 Työskentely koneella



VAROITUS

Loukkaantumisvaara

- Kiinnitä työstettävä kappale aina siten, että se ei pääse liikkumaan työstön aikana.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä ylikuormita konetta painamalla sitä liian kovaa! Saavutat parhaan hiontatuloksen, kun painat konetta vain kevyesti pintaa vasten. Hiontateho ja -laatu riippuvat oleellisesti oikean hiomatarvikkeen valinnasta.
- Turvallisen ohjaamisen varmistamiseksi pidä aina molemmin käsin kiinni moottorin kotelosta ja vaihteiston päästä.
- ① Taulukoissa A ja B on esitetty suositellut asetukset erilaisiin hionta- ja kiillotustöihin.

9 Huolto ja hoito



VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sähköiskuvaara

- Irrota sähköpistoke aina pistorasiasta, ennen kuin alat tehdä koneeseen kohdistuvia huolto- ja puhdistustöitä!
- Kaikki huolto- ja korjaustyöt, jotka vaativat moottorin suojuksen avaamista, on suoritettava valtuutetussa asiakaspalvelu-korjaamossa.



Huolto ja korjaus vain valmista-jan tehtaalla tai huoltokorjaamoissa: katso sinua lähinnä oleva osoite kohdasta:

www.festool.com/Service



Käytä vain alkuperäisiä Festool-varaosia! Tilausnumero kohdassa:

www.festool.com/Service

Ilmankiuron varmistamiseksi moottorin kotelon jäähydytysilmarakojen täytyy olla aina vaipaita ja puhtaita.

Koneessa on automaattisesti irtikytkeytyvä erikoishiilet. Jos ne ovat kuluneet loppuun, virta katkeaa automaattisesti ja laite pysähtyy.

9.1 Lautasjarru

Hiomalautasessa oleva kumimansetti **[10-1]** ja koneessa oleva pidätinrengas **[10-2]** estäävät epäkeskoliikkeessä (hienohionta) hiomalautasen hallitsemattoman kiihtymisen. Koska nämä osat kuluvat ajan myötä, ne täytyy vaihtaa jarrutusvaikutuksen heikentyessä (tilausnumero katso varosalista).

10 Tarvikkeet

Käytä vain Festoolin alkuperäisiä hioma- ja kiillotuslautasia. Huonolaatuisten hioma- ja kiillotuslautasten käyttö saattaa aiheuttaa voimakasta epätasapainoa, joka huonontaa työtuloksen laatua ja lisää koneen kulumista.

Tarvikkeiden ja työkalujen tilausnumerot voit katsoa Festoolin käyttö-/tuoteoppaasta tai Internet-osoitteesta www.festool.com.

11 Ympäristö

Sähkötyökaluja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Toimita käytöstä poistetut koneet, lisätarvikkeet ja pakkaukset ympäristöä säästäävään kierrätykseen. Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Vain EU: EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan käytöstä poistetut sähkötyökalut ovat lajitelvaa jätettä, joka on asianmukaisesti ohjattava ympäristöä säästäävään kierrätykseen.

REACH:iin liittyvät tiedot:

www.festool.com/reach

12 EU-vaatimustenmukaisuus-vakuutus

Vaihteella varustettu Sarjanumero epäkeskohiomakone

| | |
|--------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
|--------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|------|
| CE-hyväksyntämerkinnän vuosi: | 2010 |
|-------------------------------|------|

Täten vakuutamme vastaavamme siitä, että tämä tuote on seuraavien direktiivien ja normien mukainen:

2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU (01.01.2013 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston sekä teknisen dokumentoinnin päällikkö

25.01.2010

| Taulukko A: | | Karkeahionta | | | Hienohionta | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------|--------------------|---|-------|-------------------------|
| Hionta | | | | | | | | |
| | Lakka, täyte- maali, tasoi- temassa | x | | 5 - 6 | Pehmeä | x | 1 - 3 | Erittäin pehmeä |
| | Lakka, maali | x | | 5 - 6 | Kova | x | 3 - 6 | Kova |
| | Puu, viilu | x | | 5 - 6 | Kova | x | 3 - 6 | Pehmeä |
| | Muovi | x | x | 1-4 | Pehmeä | x | 1 - 4 | Pehmeä/ erittäin pehmeä |
| | Teräs, kupari, alumiini | x | | 6 | Pehmeä | x | 3 - 6 | Pehmeä |
| | VOC-lakat | | | | | x | 2 - 4 | Erittäin pehmeä - kova |

| Taulukko B: | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Kiillotus | | Kiillotus | Vahaus | Loistokiillotus |
| | | 6 | 3 | 4 - 6 |
| | | Sieni Karkea/hieno | Sieni Hieno/vohvelipintainen | Lampaantalja |
| | | Kiillotustahna | Kovavaha | - |
| | | 6 | 3 | 6 |
| | | Huopa Kova | Huopa Pehmeä | Lampaantalja |
| | | Kiillotustahna | Kovavaha | - |

Original brugsanvisning

1 Symoler

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | Advarsel om generel fare |
|  | Advarsel om elektrisk stød |
|  | Læs vejledning/anvisninger! |
|  | Beskyttelsesbriller påbudt! |
|  | Bær høreværn! |
|  | Brug åndedrætsværn! |
|  | Træk stikket ud! |

2 Tekniske data

| Excentersliber | RO90 DX FEQ |
|------------------------------------|---|
| Effekt | 400 W |
| Omdrejningstal | |
| Excenterbevægelse | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Rotex-kurvebane | 220 - 520 min ⁻¹ |
| Slibeslaglængde | 3,0 mm |
| FastFix bagskive | D 90 mm |
| Vægt (uden netkabel, med bagskive) | 1,45 kg |
| Beskyttelsesklasse |  /II |

3 Maskinelementer

- [1-1] Protector
- [1-2] Omskifter/spindelstop
- [1-3] Tænd/sluk-knap
- [1-4] Netledning
- [1-5] Udsugningsstuds
- [1-6] Hastighedsregulering
- [1-7] Bagskive
- [1-8] Stopstang
- [1-9] Polerbagskive*
- [1-10] Deltaslibesål
- [1-11] Lamelslibesål*
- [1-12] Interface-Pad*

* ikke ved alle leverede varianter

De angivne illustrationer findes i tillægget til brugsanvisningen.

4 Bestemmelsesmæssig brug

Bestemmelsesmæssigt er maskinen beregnet til slibning og polering af kunststof, metal, træ, kompositmateriale, maling/lak, spartelmasse og lignende materialer. Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes.

Af hensyn til den elektriske sikkerhed må maskinen ikke blive fugtig eller anvendes i fugtige omgivelser. Maskinen må kun anvendes til tørslibning.

 Ved ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse hæfter brugerne.

5 Sikkerhedsanvisninger

5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

 **Advarsel! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.** Overholderes anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.

Med begrebet "elværktøj", som anvendes i sikkerhedsanvisningerne, menes ledningsbåret elværktøj (med netkabel) og batteridrevet elværktøj (uden netkabel).

5.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisninger

- **Under arbejdet kan der dannes skadeligt/giftigt støv (f.eks. blyholdig maling, visse træsorter og metal).** Berøring eller indånding af dette støv kan være til fare for brugeren eller personer, som opholder sig i nærheden. Overhold de til enhver tid gældende nationale sikkerhedsforskrifter. Forbind el-værktøjet med et passende udsugningsanlæg.

 Brug en P2-åndedrætsmaske for at undgå skade på helbredet.

 Bær altid beskyttelsesbriller på grund af de farer, der kan opstå ved slibearbejdet.

- **Undgå, at der trænger flydende polermiddel (politur) ind i maskinen.** Indtrængning af flydende polermiddel (politur) i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.

5.3 Metalbearbejdning

 Af hensyn til sikkerheden skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholderes ved bearbejdning af metal:

- Tilslut maskinen via et fejlstrømsrelæ (FI-, PRCD-relæ).
- Slut maskinen til en egnet støvsuger.
- Rengør regelmæssigt maskinen for støvaflejringer i motorhuset.

 Beskyttelsesbriller påbudt!

5.4 Emissionsværdier

De målte værdier iht. EN 60745 ligger typisk på:

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Lydtrykniveau | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Lydeffekt | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Usikkerhed | $K = 3 \text{ dB}$ |



FORSIGTIG

Støj, der opstår ved arbejdet

Beskadigelse af hørelsen

- Brug høreværn!

Vibrationsemission a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhed K målt iht. EN 60745:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Finslibning ^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhed | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Grovslibning ^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhed | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Trekantslibning | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhed | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polering | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhed | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

^{1.} med W-HT.

De angivne emissionsværdier (vibration, støj)

- bruges til sammenligning af maskiner,
- men kan også bruges til en foreløbig bedømmelse af vibrations- og støjbelastningen ved brug.
- repræsenterer de vigtigste anvendelsesformål for elværktøjet.

En forhøjelse er mulig ved andre formål, med andre indsatsværktøjer eller ved utilstrækkelig vedligeholdelse. Vær opmærksom på maskinens tomgangs- og stilstandstider!

6 Ibrugtagning



ADVARSEL

Ikke-tilladt spænding eller frekvens!

Fare for ulykke

- Forsyningsspændingen og strømkildens frekvens skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet.
- I Nordamerika må der kun bruges Festool-maskiner med spændingsangivelsen 120 V/60 Hz.

For tilslutning og frakobling af netkablet [1-4] se figur [2].

Kontakten [1-3] fungerer som tænd/sluk-knap (I = TIL, 0 = FRA).

- ① Tænd/sluk-knappen kan kun betjenes, når omskifteren [1-2] er i en låst position.
- ② Ved strømsvigt eller når stikket er trukket ud, skal tænd/sluk-knappen omgående sættes på Fra. Derved forhindres en ukontrolleret genstart.

7 Indstillinger



ADVARSEL

Risiko for kvæstelser, elektrisk stød

- Træk altid netstikket ud af stikkontakten før arbejde på maskinen.

7.1 Electronic

Maskinen er forsynet med en helperiodeelektronik med følgende egenskaber:

Blød opstart

Den elektronisk styrede softstart sørger for, at maskinen starter uden ryk.

Hastighedsregulering

Omdrejningstallet kan indstilles trinløst med indstillingshjulet [1-6] i omdrejningstalområdet (se Tekniske data). Derved kan du foretage en optimal tilpasning af skærehastigheden til den pågældende overflade (se tabellen).

Konstant omdrejningstal

Det forvalgte omdrejningstal holdes konstant ved hjælp af elektronikken. Derved holdes en jævn skærehastighed også under belastning.

Temperatursikring

Ved for høj motortemperatur reduceres strømtilførsel og omdrejningstal. Maskinen drives nu kun med nedsat effekt, for således at øge nedkølingen gennem motorventilationen. I tilfælde af vedvarende overtemperatur slukker maskinen helt efter ca. 40 sek. Maskinen kan først tændes igen, når motoren er afkølet.

7.2 Indstilling af slibebevægelse [3]

Med omskifteren [1-2] er det muligt at indstille tre forskellige slibebevægelser.

- ① Omskiftningen kan kun ske, når bagskiven er standset helt, da omskifteren er låst under driften.

Grovslibning, polering - ROTEX-kurvebane



Rotex-kurvebanen er en kombination af roterende bevægelse og excenterbevægelse. Denne indstilling vælges ved slibning med stor afdrift (grovslibning) og ved polering.

Finslibning - excenterbevægelse



Denne indstilling vælges ved slibning med ringe afdrift, og når der skal opnås en overflade uden spor (finslibning).

Trekantslibning og skift af skive [4]



Denne indstilling anvendes til slibning med deltaslibesålen og lamelslibesålen, drejebevægelsen er blokeret.



I denne indstilling er det muligt at skifte bagskive eller sipesål.

- ① Stopstangen [1-8] blokerer monteringen af sipesålen ved omskifterindstillingerne ROTEX-kurvebane og Excenterbevægelse.

7.3 Skift af bagskive/polerbagskive [5]

- ① Anvend kun bagskiver/polerbagskiver, som er beregnet til det angivne maksimale omdrejningstal.

Da maskinen er afstemt efter den overflade, der skal bearbejdes, kan den forsynes med to bagskiver med forskellig hårdhed.

Hård: Grov- og finslibning på overflader. Slibning på kanter.

Blød: Universelt til grov- og finslibning, til plane og hvælvede overflader.

Ved at anbringe interface-pads [1-12] på bagskiven forringes hårdheden = superblød.

- Efter skift af skive skal omskifteren [1-2] sættes på den ønskede slibebevægelse.

7.4 Udskiftning af sipesål [6]

Med deltaslibesålen DSS-GE-STF-RO90 kan du sibe helt tæt på hjørner og kanter. Med lamelslibesålen LSS-STF-RO90 kan du sibe i mellemrum, f.eks. i lamelskodder.

Overhold følgende anvisninger:

Arbejde i hjørner og ved kanter medfører en ret punktel belastning af spidsen og en højere varmeudvikling. Derfor skal du sørge for at arbejde med reduceret tryk.

Deltaslibesål DSS-GE-STF-RO90 [7]

Hvis din deltaslibesåls StickFix-pad [7-1] på den forreste spids er blevet slidt, skal du tage den af og dreje den 120°.

Lamelslibesål LSS-STF-RO90 [8]

Hvis lamelslibesålens StickFix-belægning bliver slidt, kan hele bordet udskiftes. Det gøres ved at løsne skruerne [8-1].

7.5 Montering af slibetilbehør

På StickFix-slibeskiven og -sipesålen kan du nemt og hurtigt montere passende StickFix-slibepapir og StickFix-slibefleece.

- Tryk det selvklæbende slibetilbehør på bagskiven [1-7].

7.6 Fastgørelse af poleretilbehør

For at forhindre beskadigelser må der kun anvendes PoliStick-tilbehør (svampe, filt, lamemeskind) på den specielle polerbagskive.

- Tryk det selvklæbende poleretilbehør på polerbagskiven [1-9].

7.7 Udsugning

| ADVARSEL |
|------------------------------|
| Sundhedsfare fra støv |

- Støv kan være sundhedsfarligt. Arbejd derfor aldrig uden udsugning.
- Vær ved udsugning af sundhedsfarligt støv altid opmærksom på de nationale bestemmelser.

7.8 Kantbeskyttelse (Protector) [9]

Kantbeskyttelsen [1-1] reducerer, at bagskiven berører en flade med siden af sin omkreds (f.eks. ved slibning langs med en væg eller et vindue), så maskinen derved slår tilbage eller bliver beskadiget.

8 Arbejde med maskinen



ADVARSEL

Risiko for kvæstelser

- Fastgør altid arbejdsemnet på en sådan måde, at det ikke kan bevæge sig under bearbejdningen.

Overhold følgende anvisninger:

- Overbelast ikke maskinen ved at trykke for hårdt på den! Du opnår det bedste sliberesultat, hvis du arbejder med et moderat tryk på maskinen. Slibeydelsen og -kvaliteten afhænger først og fremmest af et korrekt valg af slibemidler.
- Hold fast i maskinen med begge hænder på motorhuset og gearhovedet af hensyn til en sikker føring af maskinen.
- ① Tabel A og B viser de indstillinger, der anbefales til forskellige slibe- og polerarbejder.

9 Vedligeholdelse og pleje



ADVARSEL

Risiko for kvæstelser, elektrisk stød

- Træk altid netstikket ud af stikkontakten før alle service- og vedligeholdelsesarbejder!
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der kræver at motorhusets åbnes, må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.



Kundeservice og reparationer
må kun udføres af producenten eller serviceværksteder: Nærmeste adresse finder De på:
www.festool.com/Service



Brug kun originale Festool-reserve dele! Best.-nr. finder De på:
www.festool.com/Service

For at sikre luftcirkulationen skal køleluftåbnin- gerne i motorhuset altid holdes frie og rene.

Maskinen er udstyret med specialkul, der kobler automatisk fra. Når disse er slidt, foretages en automatisk strømafbrydelse, og maskinen standses.

9.1 Bagskivebremse

Gummimanchetten **[10-1]** på bagskiven og stopringen **[10-2]** på maskinen forhindrer, at bagskiven kommer til at dreje for hurtigt ved excenterbevægelsen (finslibning). Da disse dele slides med tiden, skal de udskiftes, når bremsevirkningen forringes (bestill.-nr., se reservedelsliste).

10 Tilbehør

Anvend udelukkende originale bagskiver og polerbagskiver fra Festool. Anvendelsen af ringere bagskiver og polerbagskiver kan medføre betydelig ubalance, så arbejdets kvalitet forringes, og maskinen slides mere.

Bestillingsnumrene for tilbehør og værktøj kan du finde i dit Festool-katalog eller på internettet under „www.festool.com“.

11 Miljø

Elværktøj må ikke bortsaffaffes med almindeligt husholdningsaffald! Maskiner, tilbehør og emballage skal sendes til miljøvenlig genvinding! Overhold de gældende nationale regler.

Kun EU:I henhold til Rådets direktiv 2002/96/EU skal brugt el-værktøj indsamles særskilt og sendes til miljøvenlig genvinding.

Informationer om REACH:

www.festool.com/reach

12 EU-overensstemmelseserklæring

| Excentersliber | Serie-nr |
|---|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
| År for CE-mærkning:2010 | |
| Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: | |
| 2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU (fra 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. | |

Festool GmbH





Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumentation

25.01.2010
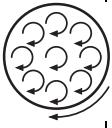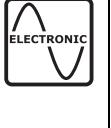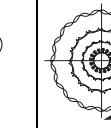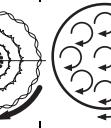
| Tabel A: | | Grovslibning | | | Finslibning | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------|
| termoplast | |  |  |  |  |  |  | |
|  Lak, fylde-masse, spar-telmasse | x | | 5 - 6 | blød | | x | 1 - 3 | super-blød |
|  Lak, farve | x | | 5 - 6 | hård | | x | 3 - 6 | hård |
|  Træ, finér | x | | 5 - 6 | hård | | x | 3 - 6 | blød |
|  Kunststof | x | x | 1-4 | blød | | x | 1 - 4 | blød / super-blød |
|  Stål, kobber, aluminium | x | | 6 | blød | | x | 3 - 6 | blød |
|  VOC | | | | | | x | 2 - 4 | super-blød - hård |

| Tabel B: | |  | Polering | Forsegling | Højglanspolering |
|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| Polering | |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
|  Lak |  | Svamp grov/fin | Svamp fin/vaflet | Lammeskind | |
| |  | Polerpasta | Hård voks | - | |
| |  | | | | |
|  Kunststof |  | 6 | 3 | 6 | |
| |  | Filt hård | Filt blød | Lammeskind | |
| |  | Polerpasta | Hård voks | - | |

Originalbruksanvisning

1 Symboler

-  Advarsel mot generell fare
-  Advarsel om elektrisk støt
-  Anvisning/les merknader!
-  Bruk vernebriller!
-  Bruk hørselvern
-  Bruk åndedrettsvern!
-  Trekk ut støpselet.

2 Tekniske data

| Slipe- og poleringsmaskin RO90 DX FEQ | |
|--|---|
| Effekt | 400 W |
| Turtall | |
| Ekstenterbevegelse | 3000 - 7000 o/min |
| Rotex-kurvebane | 220 - 520 o/min |
| Slipeløft | 3,0 mm |
| FastFix slipetallerken | D 90 mm |
| Vekt (uten ledning, med sli- petallerken) | 1,45 kg |
| Beskyttelsesklasse |  /II |

3 Apparatets deler

- [1-1] Protector
- [1-2] Omkobler/spindelstopp
- [1-3] På/av-knapp
- [1-4] Strømledning
- [1-5] Avsughette
- [1-6] Turtallsregulering
- [1-7] Slipetallerken
- [1-8] Stoppestag
- [1-9] Poleringstallerken*
- [1-10] Deltaslipesåle
- [1-11] Lamellslipesåle*
- [1-12] Interface-pad*

* inngår ikke i leveransen på alle varianter
 De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruksanvisningen.

4 Riktig bruk

Maskinen er tiltenkt til sliping og polering av plast, metall, tre, kompositmaterialer, maling/lakk, sparkelmasse og lignende materialer. Materialer som inneholder asbest, skal ikke bearbeides.

På grunn av den elektriske sikkerheten skal maskinen ikke utsettes for fukt og ikke brukes i fuktige omgivelser. Maskinen skal kun brukes til tørrsliping.

 Ved ikke-forskriftsmessig bruk bærer brukeren ansvaret.

5 Sikkerhetsregler

5.1 Generell sikkerhetsinformasjon

 **Advarsel! Les alle sikkerhetsregler og anvisninger.** Hvis advarslene og anvisningene ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisninger for fremtidig bruk.

Nedenfor brukes uttrykket "elektroverktøy". Det viser til nettdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

5.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifikke for maskinen

- **Når du arbeider, kan det avgis skadelig/giftig støv (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte treslag og metall).** Berøring eller innånding av dette støvet kan utgjøre en fare for operatøren eller personer som befinner seg i nærheten. Følg sikkerhetsforskriftene som gjelder for ditt land. Koble elektroverktøyet til en egnet avsugsanordning.

 Bruk P2-åndedrettsvern som beskyttelse.

 På grunn av farer som kan oppstå ved sliping, må du alltid bruke vernebriller.

- **Hindre at flytende polermiddel (politur) trenger inn i apparatet.** Hvis flytende polermiddel (politur) trenger inn i elektroverktøyet, øker risikoen for elektrisk støt.

5.3 Metallbearbeiding

 Ved bearbeiding av metall skal følgende sikkerhetstiltak treffes:

- Forkoble en jordfeilbryter (FI, PRCD-).
- Koble maskinen til et egnet avsug.
- Rengjør maskinen for støv i motorhuset med jevne mellomrom.



Bruk vernebriller!

5.4 Utslipsverdier

Typiske verdier (beregnet etter EN 60745):

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Lydtrykknivå | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Lydeffektnivå | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Usikkerhet | $K = 3 \text{ dB}$ |



FORSIKTIG

Lyd som oppstår under arbeidet

Hørselsskadelig

- Bruk hørselvern

Svingningsemisjonsverdi a_h (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til EN 60745:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Finsliping ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Grovsliping ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Trekantsliping | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polering | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Usikkerhet | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹. med W-HT.

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, støy)

- brukes til å sammenligne maskiner,
- men kan også brukes til en foreløpig vurdering av vibrasjons- og støybelastning ved bruk,
- og representerer de viktigste bruksområdene for elektroverktøyet.

En økning er mulig ved annet bruk, med annet innsatsverktøy eller ved utilstrekkelig vedlikehold. Vær oppmerksom på maskinens tomgangs- og stillstandsperioder!

6 Igangsetting



ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!

Fare for ulykker

- Nettspenning og frekvens må stemme overens med angivelsene på typeskiltet.
- I Nord-Amerika er det kun tillatt å bruke Festool-maskiner med spenningsangivelse 120 V/60 Hz.

For å tilslutte og frakople nettledningen [1-4] se Fig. [2].

Bryteren [1-3] fungerer som av/på-bryter (I = PÅ, 0 = AV).

- ① Bryteren kan kun betjenes når omkoblingen [1-2] er i inngrep.
- ② Ved strømbrudd eller hvis støpselet trekkes ut, skal av/på-bryteren umiddelbart settes i AV-posisjonen. Dette hindrer utilsiktet gjenstart.

7 Innstillinger



ADVARSEL

Skaderisiko. Elektrisk støt

- Trekk støpselet ut av vegguttaket før alle typer arbeid på maskinen!

7.1 Electronic

Maskinen har fullbølgeelektronikk med følgende egenskaper:

Myk oppstart

Elektronisk styrt myk start sørger for at maskinen starter uten å rykke til.

Turtallsregulering

Turtalet stilles inn trinnløst med dreiebryteren [1-6] i turtallsområdet (se Tekniske data). Dermed kan du tilpasse kuttehastigheten optimalt til hver overflate (se tabell).

Konstant turtall

Forhåndsinnstilt motorturtall holdes konstant ved hjelp av elektronikken. Dermed forblir kuttehastigheten jevn også ved belastning.

Temperatursikring

Ved for høy motortemperatur reduseres strømtilførselen og turtalet. Da går maskinen med redusert effekt, slik at det kan oppnås rask avkjøling ved hjelp av motorluftin-

gen. Dersom overtemperaturen vedvarer, slår maskinen seg helt av etter ca. 40 sekunder. Først når motoren er avkjølt, kan maskinen slås på igjen.

7.2 Stille inn slipebevegelse [3]

Med omkobleren [1-2] kan man stille inn tre ulike slipebevegelser.

- ① Det kan bare kobles om når slipetallerkenen står stille, da bryteren er låst under drift.

Grovsliping, polering -- ROTEX-kurvebane



Rotex-kurvebanen er en kombinasjon av rotasjons- og eksenterbevegelse. Denne stillingen velges for sliping med høy slipeeffekt (grovsliping) og polering.

Finsliping – eksenterbevegelse



Denne stillingen velges for sliping med lav slipeeffekt, for en overflate uten riper (finsliping).

Trekantsliping og tallerkenskifte [4]



Denne stillingen brukes til sliping med deltaslipesålen og lamellslipesålen, dreiebevegelsen er blokkert.



I denne stillingen skiftes slipetallerkenen eller slipesålen.

- ① Stoppestaget [1-8] blokkerer monteringen av slipesålen i omkoblerstillingene ROTEX-kurvene og eksenterbevegelse.

7.3 Skifte slipe-/poleringstallerken [5]

- ① Bruk bare slipe- og poleringstallerkener som er godkjente for det angitte maksimale turtallet.

Alt etter overflaten som skal bearbeides, kan apparatet brukes med to slipetallerkner med ulik hardhet.

Hard: Grov- og finsliping på flater. Sliping på kanter.

Myk: Universell for grov- og finsliping, for jevne og krumme flater.

Ved å montere interface-pads [1-12] på slipetallerkenen, minsker du fastheten = supermyk.

- Etter tallerkenskiftet stiller du omkoblingen [1-2] inn på ønsket slipebevegelse.

7.4 Skifte slipesåle [6]

Med trekantslipesålen DSS-GE-STF-RO90 kan du slipe nær kanter og i hjørner. Med lamellslipesålen LSS-STF-RO90 kan du slipe i mellomrom f.eks. i lamellvinduslemmer.

Ta hensyn til følgende merknader:

Arbeid i hjørner og kanter fører til påkjenninger på ett punkt på spissen og til økt varmet utvikling. Du bør derfor arbeide med redusert trykk.

Deltaslipesåle DSS-GE-STF-RO90 [7]

Hvis StickFix-paden [7-1] til deltaslipesålen er slitt fremme på spissen, tar du den av og snur den 120°.

Lamellslipesåle LSS-STF-RO90 [8]

Hvis StickFix-belegget til lameslipesålen er slitt, kan hele bordet skiftes ut. Skru for dette opp skruene [8-1].

7.5 Feste slipetilbehør

Det går raskt og enkelt å feste passende StickFix-slipepapir og -slipeduk på StickFix-slipetallerkenen og -slipesålen.

- Trykk det selvklebende slipetilbehøret på slipetallerkenen [1-7].

7.6 Feste poleringstilbehør

For å forhindre skader, skal PoliStick-tilbehør (svamper, duker, lammefell) kun brukes på den spesielle poleringstallerkenen.

- Trykk det selvklebende poleringstilbehøret på poleringstallerkenen [1-9].

7.7 Avsug

| | ADVARSEL |
|---|-----------------|
| Helsefare på grunn av støv | |
| ► Støv kan være helseskadelig. Arbeid derfor aldri uten avsug. | |
| ► Ta hensyn til de nasjonale forskriftene ved avsuging av helseskadelig støv. | |

På avsugstussen [1-5] kan det kobles til en Festool støv-/våtsuger med en sugeslange med 27 mm diameter.

7.8 Kantbeskyttelse (Protector) [9]

Kantbeskyttelsen [1-1] hindrer at slipetallerkenen berører flater med periferisiden (for eksempel ved sliping langs en vegg eller et vindu), slik at det oppstår rekyl eller skader i maskinen.

8 Arbeid med maskinen



ADVARSEL

Skaderisiko

- Fest alltid emnet slik at det ikke kan bevege seg under bearbeiding.

Ta hensyn til følgende merknader:

- Overbelast ikke maskinen ved å trykke for hardt! Du oppnår det beste sliperesultatet hvis du arbeider med et middels sterkt trykk. Slipeeffekten og -kvaliteten avhenger i første rekke av at du velger riktig slipemiddel.
- Hold maskinen med begge hender på motorhuset og maskinhode, slik at du kan styre den kontrollert.
- ① Tabellene A og B viser våre anbefalte innstillinger for forskjellige slipe- og poleringsarbeider.

9 Vedlikehold og pleie



ADVARSEL

Skaderisiko. Elektrisk støt

- Trekk støpselet ut av kontakten før alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på maskinen!
- Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som krever at motorhuset åpnes, må bare gjennomføres av et autorisert kundeservice-verksted.



Kundeservice og reparasjoner skal kun utføres av produsenten eller serviceverksteder: Du finner nærmeste adresse under:
www.festool.com/Service



Bruk kun originale Festool-reservedeler! Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

For å sikre luftsirkulasjonen må kjøleluftåpningene på motorhuset alltid være åpne og rene.

Maskinen er utstyrt med spesialkull som kobles ut automatisk. Når disse er slitt, blir strømmen avbrutt automatisk og maskinen stanser.

9.1 Tallerkenbrems

Gummimansjetten [10-1] på slipetallerken og stopperingen [10-2] på maskinen hindrer ukontrollert akselerasjon av slipetallerken ved ekstenterbevegelse (finsliping). Da disse delene blir slitt med tiden, må de skiftes ut når bremseeffekten gir etter (best.nr. se reservedelsliste).

10 Tilbehør

Bruk bare originale slipe- og poleringstallerkener fra Festool. Bruk av mindreverdige slipe- og poleringstallerkener kan føre til stor ubalanse som kan forringje kvaliteten på resultatet og øke slitasjen på maskinen.

Bestillingsnumrene til tilbehør og verktøy finner du i Festool-katalogen eller på Internett under "www.festool.com".

11 Miljø

Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! Returner maskin, tilbehør og emballasje til et miljøgjenvinningsanlegg. Følg bestemmelserne som gjelder i ditt land.

Kun EU: I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF må brukte elektroverktøy sorteres separat og returneres til et miljøgjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACH:
www.festool.com/reach

12 EU-samsvarserklæring

| Slipe- og poleringsmaskin | Seriennr. |
|---------------------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |

År for CE-merking: 2010

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende rådsdirektiver og normer:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (fra 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH



Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen


ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumentasjon

25.01.2010
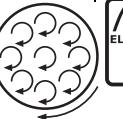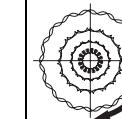
| Tabell A: | | Grovsliping | | | Finsliping | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| Sliping | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lakk, fyllmasse, spakelmasse | x | | 5 - 6 | Myk | x | 1 - 3 | Super-myk |
|  | Lakk, maling | x | | 5 - 6 | hard | x | 3 - 6 | Hard |
|  | Tre, finér | x | | 5 - 6 | Hard | x | 3 - 6 | Myk |
|  | Kunststoff | x | x | 1-4 | Myk | x | 1 - 4 | Myk/super-myk |
|  | Stål, kobber, aluminium | x | | 6 | myk | x | 3 - 6 | Myk |
|  | VOC-lakk | | | | | x | 2 - 4 | Super-myk – hard |
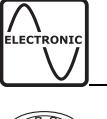
| Tabell B: | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| Polering | | Polering | Forsegling | Høyglanspolering |
|  |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
| |  | Svamp Grov/fin | Svamp Fin/vaffelmønster | Lammeskinn |
| |  | Poleringspasta | Hard voks | - |
|  |  | 6 | 3 | 6 |
| |  | Filt Hard | Filt Myk | Lammeskinn |
| |  | Poleringspasta | Hard voks | - |

Manual de instruções original

1 Símbolos

| | |
|--|---------------------------------|
| | Perigo geral |
| | Advertência de choque eléctrico |
| | Ler indicações/notas! |
| | Usar óculos de protecção! |
| | Usar protecção auditiva! |
| | Usar máscara de protecção! |
| | Retirar a ficha da tomada! |

2 Dados técnicos

| Lixadora excêntrica de engrenagem | RO90 DX FEQ |
|---|-----------------|
| Potência | 400 W |
| Número de rotações | |
| Movimento excêntrico | 3000 - 7000 rpm |
| Excêntrico Rotex | 220 - 520 rpm |
| Órbita | 3,0 mm |
| Prato de lixar FastFix | D 90 mm |
| Peso (sem cabo de alimentação/com prato de lixar) | 1,45 kg |
| Classe de protecção | /II |

3 Componentes da ferramenta

- [1-1] Protector
- [1-2] Comutador/dispositivo de paragem do fuso
- [1-3] Interruptor de activação/desactivação
- [1-4] Cabo de ligação à rede
- [1-5] Bocal de aspiração
- [1-6] Regulação do número de rotações
- [1-7] Prato de lixar
- [1-8] Haste de retenção
- [1-9] Prato de polir*
- [1-10] Sapata para lixas Delta
- [1-11] Sola especial*
- [1-12] Patim intermédio*

* não em todas as variantes no âmbito de fornecimento

As figuras indicadas encontram-se no início do manual de instruções.

4 Utilização conforme as disposições

Conforme as disposições, a ferramenta está preparada para lixar e polir plásticos, metais, madeira, materiais compostos, tintas/vernizes, massa de aparelhar e materiais semelhantes. Não se podem efectuar trabalhos em materiais com amianto.

Devido à segurança eléctrica, a ferramenta não pode estar húmida e não pode ser operada num ambiente húmido. A ferramenta só pode ser utilizada para a lixagem a seco.

Em caso de utilização incorrecta, a responsabilidade é do utilizador.

5 Indicações de segurança

5.1 Instruções gerais de segurança

Advertência! Leia todas as indicações de segurança e instruções. A não observação das indicações de segurança e instruções pode dar origem a um choque eléctrico, um incêndio e/ou a ferimentos graves.

Guarde todas as indicações de segurança e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas indicações de segurança refere-se a ferramentas eléctricas utilizadas com ligação à rede (com cabo de rede) e com acumulador (sem cabo de rede).

5.2 Instruções de segurança específicas da máquina

- **Durante os trabalhos, podem produzir-se poeiras nocivas/tóxicas (p. ex. pintura com chumbo, alguns tipos de madeira e metal).** Tocar ou respirar estas poeiras pode representar um perigo para o utilizador ou para as pessoas que se encontram nas proximidades. Observe as normas de segurança válidas no seu país. Conecte a ferramenta eléctrica a um dispositivo de aspiração adequado.

Para proteger a sua saúde, use uma máscara de protecção P2.

Devido aos perigos decorrentes do processo de lixagem, utilize sempre óculos de protecção.

- **Evite a penetração de produto para polimento fluido (polimento) na ferramenta.** A penetração de produto para polimento fluido (polimento) na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

5.3 Trabalho com metais

-  Por razões de segurança, é necessário respeitar as seguintes medidas ao trabalhar com metal:
- Ligar à entrada um disjuntor de corrente de defeito (FI, PRCD).
 - Ligar a ferramenta a um aspirador adequado.
 - Limpar regularmente as acumulações de pó na carcaça do motor.

 Usar óculos de protecção!

5.4 Valores de emissão

Os valores determinados de acordo com a NE 60745 são tipicamente:

Nível de pressão acústica $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Nível de potência acústica $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Incerteza $K = 3 \text{ dB}$



CUIDADO

Ruído que surge ao trabalhar

Perturbação da audição

- Use uma protecção auditiva!

Nível de emissão de vibrações a_h (soma vectorial em três direcções) e incerteza K determinados de acordo com a norma NE 60745:

| | |
|---|---------------------------|
| Lixagem de acabamento ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incerteza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Lixagem de desbaste ¹ | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incerteza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Lixadora triangular | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incerteza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Polir | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Incerteza | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

¹. com W-HT.

Os valores de emissão indicados (vibração, ruído)

- servem de comparativo de ferramentas,
- são também adequados para uma avaliação provisória do coeficiente de vibrações e do nível de ruído durante a aplicação,
- representam as aplicações principais da ferramenta eléctrica.

Aumento possível no caso de outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou manutenção insuficiente. Observar os tempos de trabalho em vazio e de paragem da ferramenta!

6 Colocação em funcionamento



ATENÇÃO

Tensão ou frequência inadmissível!

Perigo de acidente

- A tensão da rede e a frequência da fonte de corrente devem estar de acordo com os dados da placa de identificação.
- Na América do Norte, só podem ser utilizadas ferramentas Festool com uma indicação de tensão de 120 V/60 Hz.

Para ligar e desligar o cabo de conexão à rede **[1-4]** veja ilustração **[2]**.

O interruptor **[1-3]** funciona como interruptor de activação/desactivação (I = LIGAR, 0 = DESLIGAR).

- ① O interruptor de activação apenas pode ser accionado se o comutador **[1-2]** estiver numa posição engatada.
- ② Em caso de falha de corrente ou quando a ficha de rede é extraída, colocar imediatamente o interruptor de activação/desactivação na posição de desligado. Isto impede um rearranque descontrolado.

7 Ajustes



ATENÇÃO

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

- Antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta, extraia sempre a ficha da tomada!

7.1 Sistema electrónico

A ferramenta possui um sistema electrónico de onda completa com as seguintes características:

Arranque suave

A arranque suave com regulação electrónica providencia um arranque da ferramenta isento de solavancos.

Regulação do número de rotações

Através da roda de ajuste [1-6], pode ajustar-se progressivamente o número de rotações na faixa de rotações (consultar Dados técnicos). Deste modo, pode ajustar-se adequadamente a velocidade de corte à respetiva superfície (consultar a tabela).

Número de rotações constante

O número de rotações pré-seleccionado é mantido constante de modo electrónico. Deste modo, alcança-se uma velocidade de corte constante, mesmo em caso de carga.

Protecção térmica

Em caso de temperatura do motor demasiado elevada, verifica-se uma diminuição da alimentação eléctrica e do número de rotações. A ferramenta apenas trabalha com potência reduzida, para viabilizar um rápido arrefecimento através da ventilação do motor. Se o sobreaquecimento persistir, a máquina desliga por completo aprox. 40 seg. Só pode ser ligada de novo depois de o motor ter arrefecido.

7.2 Ajustar o movimento de lixagem [3]

Com o comutador [1-2], podem ser ajustados três movimentos de lixagem distintos.

① A comutação só pode ser efectuada com o prato de lixar parado, visto que o interruptor está bloqueado durante o funcionamento.

Lixagem de desbaste, polimento - excêntrico ROTEX



O excêntrico ROTEX é uma combinação de movimentos giratórios e excêntricos. Esta posição é seleccionada para lixar com desbaste elevado (lixagem de desbaste) e para polir.

Lixagem de acabamento - movimento excêntrico



Esta posição é seleccionada para lixar com reduzido desbaste uma superfície sem estrias (lixagem de acabamento).

Lixadora triangular e mudança de pratos [4]



Esta posição é utilizada para lixar com a sapata para lixas Delta e com a sola especial; o movimento rotativo está bloqueado.



Nesta posição, muda o prato de lixar ou a sapata.

① A haste de retenção [1-8] bloqueia a montagem da sapata para lixas nas posições do comutador de excêntrico ROTEX e movimento excêntrico.

7.3 Substituir o prato de lixar/polir [5]

① Utilize apenas pratos de lixar e de polir autorizados para o número de rotações máximo indicado.

De modo a adaptar-se à superfície a trabalhar, a ferramenta pode ser equipada com dois pratos de lixar com níveis distintos de dureza.

Duro: lixagem de desbaste e acabamento em superfícies. Lixar arestas.

Macio: universal para lixagem de desbaste e acabamento, para superfícies planas e abauladas.

Através da aplicação do patim intermédio [1-12] no prato de lixar, a resistência é reduzida = super macio.

► Após a mudança de pratos, coloque o comutador [1-2] no movimento de lixagem pretendido.

7.4 Substituir a sapata [6]

Com a sapata para lixas Delta DSS-GE-STF-RO90, pode lixar junto a bordos, em cantos ou arestas. Com a sola especial LSS-STF-RO90, pode lixar em espaços intermédios, p. ex. em tabiques de janelas laminados.

Observe as seguintes indicações:

O trabalho em cantos e arestas conduz, geralmente, a uma solicitação localizada das pontas e a um maior aquecimento. Por isso, trabalhe com uma pressão reduzida.

Sapata para lixas Delta DSS-GE-STF-RO90 [7]

Se o patim StickFix [7-1] da sua sapata para lixas Delta estiver gasto na ponta dianteira, retire-a e rode-a 120°.

Sola especial LSS-STF-RO90 [8]

Se o revestimento StickFix da sola especial estiver gasto, pode substituir-se a bancada completa. Para o efeito, abra os parafusos [8-1].

7.5 Fixar os acessórios de lixagem

No prato de lixar StickFix e na sapata, as lixas StickFix e os velos de lixamento StickFix adequados podem ser fixados de modo rápido e simples.

- ▶ Pressione os acessórios de lixagem autocollantes no prato de lixar [1-7].

7.6 Fixar acessórios de polimento

Para evitar danos, os acessórios PoliStick (esponjas, feltros, lã de carneiro) só podem ser aplicados no prato de polir especial.

- ▶ Pressione os acessórios de polir autocollantes no prato de polir [1-9].

7.7 Aspiração



ATENÇÃO

Perigo para a saúde devido a pós

- ▶ Os pós podem ser prejudiciais à saúde. Por isso, nunca trabalhe sem aspiração.
- ▶ Ao aspirar os pós prejudiciais à saúde, observe sempre as regulamentações nacionais.

Pode ligar-se um aspirador móvel Festool com um tubo flexível de aspiração com diâmetro de 27 mm ao bocal de aspiração [1-5].

7.8 Protecção das arestas (Protec-tor) [9]

A protecção das arestas [1-1] impede que o prato de lixar, com o seu lado periférico, toque numa superfície (p. ex., ao lixar ao longo de uma parede ou de uma janela), dando origem a um contragolpe da ferramenta ou a danos.

8 Trabalhos com a ferramenta



ATENÇÃO

Perigo de ferimentos

- ▶ Fixe sempre a peça a trabalhar, de modo a que não se possa mover, ao ser trabalhada.

Observe as seguintes indicações:

- Não sobrecarregue a ferramenta, pressionando-a com demasiada força! Alcança o melhor resultado de lixagem se trabalhar com uma pressão de encosto moderada. O rendimento e a qualidade de lixagem depen-

dem essencialmente da escolha da lixa certa.

- Para uma condução segura da ferramenta, segure-a com ambas as mãos pela carcaça do motor e pela cabeça da caixa de engrenagens.

- ① As tabelas A e B indicam os ajustes recomendados para diversos trabalhos de lixar e polir.

9 Manutenção e conservação



ATENÇÃO

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

- ▶ Antes de efectuar quaisquer trabalhos de manutenção e conservação, extraia sempre a ficha da tomada de corrente!
- ▶ Todos os trabalhos de manutenção e reparação que exigem uma abertura da carcaça do motor apenas podem ser efectuados por uma oficina autorizada de serviço após venda.



Serviço Após-venda e Reparação apenas através do fabricante ou das oficinas de serviço: endereço mais próximo em:

www.festool.com/Service



Utilizar apenas peças sobresselentes originais da Festool! Referência em:

www.festool.com/Service

Para assegurar a circulação do ar, as aberturas do ar de refrigeração na carcaça do motor devem ser mantidas sempre desobstruídas e limpas.

A ferramenta está equipada com carvões especiais que se desactivam automaticamente. Se estes estiverem gastos, efectua-se um corte automático da corrente e a ferramenta imobiliza-se.

9.1 Travão do prato

A manga de borracha [10-1] no prato de lixar e o anel de retenção [10-2] na ferramenta impedem, durante o movimento excêntrico (lixagem de acabamento), uma aceleração descontrolada do prato de lixar. Uma vez que estas peças se desgastam ao longo do tempo, têm de ser substituídas quando o efeito de travagem diminui.

10 Acessórios

Utilize apenas pratos de lixar e de polir originais da Festool. A utilização de pratos de lixar e de polir de qualidade inferior pode provocar desequilíbrios consideráveis que pioram a qualidade dos resultados de trabalho e aumentam o desgaste da ferramenta.

Consulte os números de encomenda dos acessórios e ferramentas no seu catálogo Festool ou na Internet em "www.festool.com".

11 Meio ambiente

Não deite as ferramentas eléctricas no lixo doméstico! Encaminhe as ferramentas, acessórios e embalagens para um reaproveitamento ecológico! Nesse caso, observe as regulamentações nacionais em vigor.

Apenas países da UE: De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/CE, as ferramentas electrónicas usadas devem ser recolhidas separadamente e ser sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio ambiente.

Informações sobre REACH:

www.festool.com/reach

12 Declaração de conformidade CE

Lixadora excêntrica de N.º de série engrenagem

RO DX 90 FEQ 495618, 496428

Ano da marca CE:2010

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos que este produto está de acordo com as seguintes directivas e normas:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partir de 01.01.2013), NE 60745-1, NE 60745-2-4, NE 55014-1, NE 55014-2, NE 61000-3-2, NE 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Director de pesquisa, desenvolvimento, documentação técnica

25.01.2010

| Tabela A: | Lixagem de desbaste | | | | Lixagem de acabamento | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------|-------|-----------------------|---|-------|--------------------|
| Lixar | | | | | | | | |
| Verniz, isolante, massa de aparelhar | x | | 5 - 6 | macio | | x | 1 - 3 | super macio |
| Verniz, tinta | x | | 5 - 6 | duro | | x | 3 - 6 | duro |
| Madeira, contraplacado | x | | 5 - 6 | duro | | x | 3 - 6 | macio |
| Material plástico | x | x | 1-4 | macio | | x | 1 - 4 | macio/ super macio |
| Aço, cobre, alumínio | x | | 6 | macio | | x | 3 - 6 | macio |
| Tintas VOC | | | | | | x | 2 - 4 | super macio - duro |

| Tabela B: | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Polir | | Polir | Selar | Polimento de alto brilho |
| Verniz | | 6 | 3 | 4 - 6 |
| | | Esponja grossa/fina | Esponja fina/em forma de favos | Lã de carneiro |
| | | Massa de polir | Cera dura | - |
| Material plástico | | 6 | 3 | 6 |
| | | Feltro duro | Feltro macio | Lã de carneiro |
| | | Massa de polir | Cera dura | - |

Оригинальное руководство по эксплуатации

1 Символы

-  Предупреждение об общей опасности
-  Предупреждение об ударе током
-  Соблюдайте руководство по эксплуатации/указания!
- 
-  Работайте в защитных очках!
-  Используйте защитные наушники!
-  Используйте респиратор!
-  Выньте вилку!

2 Технические данные

| Эксцентриковая шлифмашина с редуктором | RO90 DX FEQ |
|---|---|
| Мощность | 400 Вт |
| Частота вращения | |
| Эксцентриковое движение | 3000 - 7000 об/мин |
| Эксцентрико-вращательное движение Rotex | 220 - 520 об/мин |
| Ход эксцентрика | 3,0 мм |
| Шлифовальная тарелка FastFix | Ш 90 мм |
| Масса (без сетевого кабеля, со шлифовальной тарелкой) | 1,45 кг |
| Класс защиты |  /II |

3 Составные части инструмента

- [1-1] Protector
- [1-2] Переключатель/блокировка шпинделя
- [1-3] Выключатель
- [1-4] Сетевой кабель

- [1-5] Аспирационный патрубок
- [1-6] Регулирование частоты вращения
- [1-7] Шлифовальная тарелка
- [1-8] Блокировочный штифт
- [1-9] Полировальная тарелка*
- [1-10] Треугольная шлифовальная подошва
- [1-11] Шлифовальная подошва для ламелей*
- [1-12] Промежуточная подложка*

* не для всех моделей в комплекте поставки
Иллюстрации находятся в начале руководства по эксплуатации.

4 Применение по назначению

Машинка предназначена для шлифовальных и полировальных работ по пластмассе, металлу, дереву, композитам, лакокрасочным покрытиям, шпатлёвочной массе и иным материалам с подобными свойствами. Инструмент нельзя использовать для обработки асбестосодержащих материалов.

По соображениям электрической безопасности машинка должна быть сухой, её нельзя применять во влажной среде. Машинку предназначена только для сухого шлифования.

 Ответственность за использование не по назначению несёт пользователь.

 Инструмент сконструирован для профессионального применения.

5 Указания по технике безопасности

5.1 Общие указания по технике безопасности

 **Предупреждение! Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции.**

Неточное соблюдение инструкций и предупреждений может стать причиной удара электрическим током, пожара и/или тяжёлых травм.

Сохраняйте все указания по технике безопасности и инструкции.

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электроинструмент» относится к сетевым электроинструментам (с сетевым кабелем) и аккумуляторным электроинструментам (без сетевого кабеля).

5.2 Указания по технике безопасности при пользовании инструментом

- Во время обработки некоторых материалов возможно образование вредной/ядовитой пыли (например, от содержащей свинец краски, некоторых видов древесины и металлов). Контакт с такой пылью или её вдыхание представляет собой опасность для работающего с данным инструментом или для окружающих людей. Соблюдайте действующие в вашей стране правила техники безопасности. Подсоединяйте электроинструмент к соответствующему устройству для удаления пыли.



Для защиты здоровья надевайте респиратор Р2.



Чтобы уберечь себя от опасностей, возникающих при шлифовании, работайте в защитных очках.

- Не допускайте попадания жидкой полировальной пасты (политуры) в инструмент. Попадание жидкой политуры в электроинструмент повышает риск удара электрическим током.

5.3 Обработка металла



Из соображений безопасности при обработке металлических поверхностей необходимо соблюдать следующие указания:

- Подключайте выключатель защиты от превышения тока (FI, PRCD).
- Подключайте машинку к подходящему пылеудаляющему аппарату.
- Регулярно очищайте машинку от пыли, осевшей на корпусе двигателя.



Работайте в защитных очках!

5.4 Уровни шума

Определенные в соответствии с EN 60745 типовые значения:

Уровень звукового давления $L_{PA} = 81 \text{ дБ(A)}$

Уровень мощности звуковых колебаний $L_{WA} = 92 \text{ дБ(A)}$

Погрешность $K = 3 \text{ дБ}$



Осторожно

Шум, возникающий при работе

Повреждение органов слуха

- При работе используйте защитные наушники!

Коэффициент эмиссии колебаний a_h (сумма векторов трёх направлений) и погрешность K рассчитываются согласно EN 60745:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Тонкое шлифование¹. | $a_h = 5,0 \text{ м/с}^2$ |
|---------------------------------------|---------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Погрешность | $K = 2,0 \text{ м/с}^2$ |
|-------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Грубое шлифование¹. | $a_h=5,0 \text{ м/с}^2$ |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Погрешность | $K = 2,0 \text{ м/с}^2$ |
|-------------|-------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| Шлифование с треугольной шлифподошвой | $a_h=5,0 \text{ м/с}^2$ |
|--|-------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Погрешность | $K = 2,0 \text{ м/с}^2$ |
|-------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Полирование | $a_h=5,0 \text{ м/с}^2$ |
|--------------------|-------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Погрешность | $K = 2,0 \text{ м/с}^2$ |
|-------------|-------------------------|

¹. с W-HT.

Указанные значения уровня шума/вибрации

- служат для сравнения инструментов;
- можно также использовать для предварительной оценки шумовой и вибрационной нагрузки во время работы;
- отражают основные области применения электроинструмента.

При использовании машинки в других целях, с другими сменными (рабочими) инструментами или в случае их неудовлетворительного обслуживания шумовая и вибрационная нагрузки могут возрастать. Соблюдайте значения времени работы на холостом ходу и времени перерывов в работе!

6 Начало работы



Предупреждение

Недопустимое напряжение или частота!

Опасность несчастного случая

- Сетевое напряжение и частота источника тока должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке.
- В Северной Америке можно использовать только машинки Festool с характеристикой по напряжению 120 В/60 Гц.

Подсоединение и отсоединение сетевого кабеля **[1-4]** см. рис. **[2]**.

Переключатель **[1-3]** выполняет функцию выключателя (**I = ВКЛ, 0 = ВЫКЛ**).

- ① Включение возможно только в том случае, если переключатель **[1-2]** находится в зафиксированном положении.
- ② В случае сбоя в электропитании или при извлечении вилки сетевого кабеля переключатель следует немедленно установить в положение выключения. Это позволит предотвратить случайный повторный пуск.

7 Настройки



Предупреждение

Опасность травмирования, удар током

- Перед началом любых работ на машинке всегда вынимайте штепсель из розетки!

7.1 Электроника

Машинка имеет электронную часть со следующими свойствами:

Плавный пуск

Плавный пуск с электронной регулировкой обеспечивает начало работы машинки без отдачи.

Регулирование частоты вращения

Частота вращения настраивается с помощью регулировочного колеса **[1-6]** stufenlos im Drehzahlbereich (siehe Технические данные). Таким образом, можно подобрать оптимальную скорость обработки для любых материалов (см. таблицу).

Постоянная частота вращения

Установленная частота вращения электродвигателя поддерживается постоянной с помощью электроники. Благодаря этому даже при нагрузке обеспечивается неизменная производительность.

Защита от перегрева

При слишком сильном нагреве инструмента подача тока и частота вращения понижаются. Инструмент продолжает работать с пониженной мощностью для обеспечения быстрого охлаждения через систему воздушного охлаждения двигателя. При продолжительной эксплуатации на

фоне перегрева примерно через 40 с машинка полностью выключается. Повторное включение возможно только после охлаждения двигателя.

7.2 Настройка шлифовального движения [3]

С помощью переключателя **[1-2]** можно настроить три различных шлифовальных движения.

- ① Переключение возможно только при неподвижной шлифтарелке, так как переключатель во время работы заблокирован.

Грубое шлифование, полирование – эксцентрико-вращательное движение ROTEX



Эксцентрико-вращательное движение ROTEX представляет собой комбинацию вращательного и эксцентрикового движения. Это положение выбирается для шлифования с высокой производительностью съёма (грубое шлифование) и для полирования.

Тонкое шлифование – эксцентриковое движение



Это движение очень удобно для тонкого съёма при шлифовании без следов обработки поверхности (тонкое шлифование).

Шлифование с треугольной шлифовальной подошвой и смена тарелки [4]



Это положение используется для шлифования с треугольной шлифподошвой и шлифподошвой для ламелей; вращательное движение при этом блокировано.



В этом положении можно выполнять замену шлифтарелки или шлифподошвы.

- ① Блокировочный штифт **[1-8]** фиксирует шлифподошву в положениях «Эксцентрико-вращательное движение ROTEX» и «Эксцентриковое движение».

7.3 Замена шлифовальной/полировальной тарелки [5]

- ① Используйте только те шлифовальные и полировальные тарелки, которые допущены к использованию с указанной максимальной частотой вращения.

В зависимости от обрабатываемой поверхности инструмент может быть оснащён двумя шлифтарелками различной жёсткости.

Грубая: для грубого и тонкого шлифования поверхностей. Шлифование кромок.

Мягкая: универсальное применение – для грубого и тонкого шлифования ровных и выпуклых поверхностей.

Путём установки промежуточной подложки **[1-12]** снижается жёсткость шлифтарелки = супермягкая.

- После замены тарелки установите переключатель **[1-2]** в положение нужного шлифовального движения.

7.4 Замена шлифовальной подошвы [6]

С треугольной шлифподошвой DSS-GE-STF-RO90 можно выполнять шлифование вблизи краёв, обработку по углам и кромкам. Со шлифподошвой для ламелей LSS-STF-RO90 можно выполнять шлифование в узких проёмах (например при обработке французских ставней).

Соблюдайте следующие указания:

Обработка углов и кромок приводит к нагрузке в основном наконечника и повышенному тепловыделению. Поэтому работайте с небольшим усилием прижима.

Треугольная шлифовальная подошва DSS-GE-STF-RO90 [7]

В случае износа на переднем наконечнике треугольной шлифподошвы StickFix **[7-1]** снимите подошву и разверните её на 120°.

Шлифовальная подошва для ламелей LSS-STF-RO90 [8]

В случае износа подкладки StickFix шлифподошвы для ламелей можно заменить всю опорную плиту. Для этого выверните винты **[8-1]**.

7.5 Крепление оснастки

На шлифтарелке и шлифподошве StickFix можно легко и быстро закрепить подходящую абразивную бумагу или шлифовальный войлок StickFix.

- Прижмите самоклеющуюся оснастку к шлифтарелке **[1-7]**.

7.6 Крепление оснастки для полирования

Во избежание повреждений оснастку PoliStick (губки, фетр, овчину) следует крепить только на специальной полировальной тарелке.

- Прижмите самоклеющуюся оснастку к полировальной тарелке **[1-9]**.

7.7 Пылеудаление



Предупреждение

Опасность для здоровья в результате воздействия пыли

- Пыль может представлять опасность для здоровья. Поэтому никогда не работайте без пылеудаления.
- При удалении опасной для здоровья пыли всегда соблюдайте национальные предписания.

К патрубку **[1-5]** можно подключить пылеудаляющий аппарат Festool с диаметром всасывающего шланга 27 мм.

7.8 Защита кромок (Protector) [9]

Защита кромок **[1-1]** предотвращает касание шлифтарелки (по периметру) сопряжённой поверхности (например, при шлифовании вдоль стены или окна). В противном случае возможно появление отдачи или повреждение инструмента.

8 Выполнение работ с помощью машинки



Предупреждение

Опасность травмирования

- Всегда укрепляйте обрабатываемую деталь так, чтобы она не двигалась при обработке.

Соблюдайте следующие указания:

- Не перегружайте машинку слишком сильным нажатием на неё! Вы достигнете лучших результатов, если будете работать с умеренным усилием. Производительность и качество шлифования решающим образом зависят от правильного подбора абразивного материала.

- Для надёжного ведения машинки удерживайте её двумя руками за корпус двигателя и кожух редуктора.

① В таблицах А и В представлены рекомендуемые значения для выполнения различных шлифовальных и полировальных работ.

9 Обслуживание и уход



Предупреждение

Опасность травмирования, удар током

- Перед началом любых работ на машинке вынимайте вилку из розетки!
- Все работы по обслуживанию и ремонту, которые требует открывания корпуса двигателя, могут выполняться только авторизованной мастерской сервисной службы.



Сервисное обслуживание и ремонт только через фирм-изготовителя или в наших сервисных мастерских: адрес ближайшей мастерской см. на www.festool.com/Service



Используйте только оригинальные запасные части Festool! № для заказа на: www.festool.com/Service

Для обеспечения циркуляции воздуха отверстия для охлаждения в корпусе двигателя всегда должны быть открытыми и чистыми.

Машинка оснащена самоотключающимися угольными щётками. При их полном изнашивании автоматически прекращается подача тока и машинка прекращает работу.

9.1 Функция торможения шлифовальной тарелки

Резиновая манжета [10-1] на шлифттарелке и стопорное кольцо [10-2] на машинке предотвращают в случае эксцентрикового движения (тонкое шлифование) неконтролируемое повышение частоты вращения шлифовальной тарелки. Так как эти детали со временем изнашиваются, в случае неудовлетворительной работы функции торможения их следует заменить (№ для заказа, см. в списке запасных частей).

10 Оснастка

Используйте только оригинальные шлифовальные и полировальные тарелки от Festool. Использование шлифовальных и полировальных тарелок более низкого качества может привести к значительному дисбалансу, который отрицательно сказывается на качестве работы и сокращает срок службы машинки.

Коды для заказа оснастки и инструментов можно найти в каталоге Festool и в Интернете на www.festool.com

11 Опасность для окружающей среды

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Обеспечьте безопасную для окружающей среды утилизацию инструментов, оснастки и упаковки. Соблюдайте действующие национальные инструкции.

Только для ЕС: согласно Европейской директиве 2002/96/EG отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно от прочих отходов направляться на экологически безопасную утилизацию.

Информация по директиве REACH: www.festool.com/reach

12 Декларация соответствия ЕС

Эксцентриковая
шлифмашина
редуктором

Серийный №
с

RO DX 90 FEQ 495618, 496428

Год маркировки CE:2010

Под личную ответственность мы заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (с 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

про. Dr. Johannes Stämmel

Доктор Йоханнес Штаймель

Руководитель отдела исследований и разработок, технической документации
25.01.2010

| Таблица А: | | Грубое шлифование | | | Тонкое шлифование | | | |
|-------------------|--|--------------------------|---|-------|--------------------------|---|-------|-----------------------|
| Шлифование | | | | | | | | |
| | Лак, порозаполнитель, шпатлевочная масса | x | | 5 - 6 | Мягкая | x | 1 - 3 | Супермягкая |
| | Лак, краска | x | | 5 - 6 | Жёсткая | x | 3 - 6 | Жёсткая |
| | Дерево, фанера | x | | 5 - 6 | Жёсткая | x | 3 - 6 | Мягкая |
| | Пластмасса | x | x | 1-4 | Мягкая | x | 1 - 4 | Мягкая/супермягкая |
| | Сталь, медь, алюминий | x | | 6 | Мягкая | x | 3 - 6 | Мягкая |
| | Лаки VOC | | | | | x | 2 - 4 | Супермягкая – жёсткая |

| Таблица В: | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------|
| Полирование | | Полирование | Нанесение воскового покрытия | Полирование до зеркального блеска | |
| | | | 6 | 3 | 4 - 6 |
| | | | Губка грубая/мягкая | Губка мягкая/с вафельной поверхностью | Овчина |
| | | | Полировальная паста | Твёрдый воск | - |
| | | | 6 | 3 | 6 |
| | | | Фетр жёсткий | Фетр мягкий | Овчина |
| | | | Полировальная паста | Твёрдый воск | - |

Originální návod k použití

1 Symboly

-  Varování před všeobecným nebezpečím
-  Varování před úrazem elektrickým proudem
-  Přečtěte si návod/pokyny!
-  Noste ochranné brýle!
-  Noste chrániče sluchu!
-  Používejte respirátor!
-  Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

2 Technické údaje

| Excentrická bruska s převodovkou | RO90 DX FEQ |
|---|---|
| Výkon | 400 W |
| Otáčky | |
| Excentrický pohyb | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Rotačně-excentrický pohyb | 220 - 520 min ⁻¹ |
| ROTEX | |
| Brusný zdvih | 3,0 mm |
| Brusný talíř FastFix | D 90 mm |
| Hmotnost (bez síťového kabelu, s brusným talířem) | 1,45 kg |
| Třída bezpečnosti |  /II |

3 Jednotlivé součásti

- [1-1] Chránič
 - [1-2] Přepínač/aretace vřetena
 - [1-3] Spínač zap/vyp
 - [1-4] Přívodní kabel
 - [1-5] Odsávací hrdla
 - [1-6] Regulace otáček
 - [1-7] Brusný talíř
 - [1-8] Blokovací tyčka
 - [1-9] Leštící talíř*
 - [1-10] Trojúhelníková brusná deska
 - [1-11] Brusná deska pro broušení lamel*
 - [1-12] Interface-Pad (tlumicí podložka)*
- * Není součástí dodávky u všech variant

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu k použití.

4 Účel použití

Nářadí je určené k broušení a leštění plastu, kovu, dřeva, sendvičových materiálů, barev/laků, stěrkových hmot a podobných materiálů. Materiály obsahující azbest se nesmí opracovávat.

Kvůli elektrické bezpečnosti nesmí být nářadí vlhké a nesmí se používat ve vlhkém prostředí. Nářadí se smí používat pouze k broušení za sucha.

 Při použití v rozporu s určeným účelem přebírá odpovědnost uživatel.

5 Bezpečnostní pokyny

5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

 **Výstraha! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.**

Chyba při dodržování varovných upozornění a instrukcí může způsobit zásah elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovějte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.

Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na síťové elektrické nářadí (se síťovým kabelem) a na akumulátorové nářadí (bez síťového kabelu).

5.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro dané nářadí

- **Při práci může vznikat škodlivý či jedovatý prach (např. nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva a kovy).** Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechováním může pro obsluhu nebo osoby nacházející se v blízkosti představovat ohrožení. Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve vaší zemi. Připojte elektrické nářadí k vhodnému odsávacímu zařízení.

 K ochraně svého zdraví používejte respirátor P2.


 Kvůli rizikům, která při broušení hrozí, neste vždy ochranné brýle.

- **Zabraňte proniknutí tekutého leštícího prostředku (politury) do nářadí.** Při proniknutí tekutého leštícího prostředku (politury) do elektrického nářadí se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5.3 Opracování kovu

 Při opracování kovu je z bezpečnostních důvodů nutné dodržovat následující opatření:

- Zapojte nářadí přes proudový chránič (FI, PRCD).
- K nářadí připojte vhodný vysavač.
- Pravidelně čistěte prach usazený v krytu motoru.

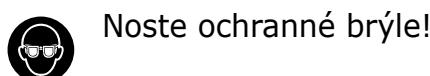

Noste ochranné brýle!

5.4 Hodnoty emisí

Hodnoty zjištěné dle EN 60745 jsou typicky:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hladina akustického tlaku | $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$ |
| Hladina akustického výkonu | $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ |
| Nejistota | $K = 3 \text{ dB}$ |



POZOR

Při práci vzniká hluk

Poškození sluchu

- Používejte chrániče sluchu!

Hodnota vibrací a_h (součet vektorů ve třech směrech) a nepřesnost K zjištěné podle EN 60745:

| | |
|--|---------------------------|
| Jemné broušení^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Nepřesnost | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Hrubé broušení^{1.} | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Nepřesnost | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Broušení trojúhelníkovou brusnou deskou | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Nepřesnost | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |
| Leštění | $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ |
| Nepřesnost | $K = 2,0 \text{ m/s}^2$ |

^{1.} s W-HT.

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost)

- slouží k porovnání nářadí,
- jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem při použití nářadí,
- vztahují se k hlavním druhům použití elektrického nářadí.

Ke zvýšení může dojít při jiném použití, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě. Vezměte v úvahu čas, kdy nářadí běží na volnoběh a kdy je vypnuté!

6 Uvedení do provozu



VAROVÁNÍ

Nepřípustné napětí nebo nepřípustná frekvence!

Nebezpečí úrazu

- Síťové napětí a frekvence zdroje elektrické energie musí souhlasit s údaji na typovém štítku.
- V Severní Americe se smí používat pouze nářadí Festool s napětím 120 V/60 Hz.

Připojení a uvolnění přívodního síťového kabelu [1-4] viz obrázek [2].

Spínač [1-3] slouží k zapínání a vypínání (I = zapnuto, 0 = vypnuto).

- ① Spínač lze stisknout pouze tehdy, pokud je přepínač [1-2] v zaskočené poloze.
- ② Při výpadku proudu nebo vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky ihned nastavte spínač ZAP/VYP do polohy vypnuto. Zabráníte tak nekontrolovanému opětovnému spuštění.

7 Nastavení



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

7.1 Elektronika

Nářadí je vybaveno elektronickým řízením s následujícími vlastnostmi:

Pomalý rozběh

Elektronicky regulovalý rozběh zajišťuje klidný rozběh nářadí.

Regulace otáček

Otáčky lze pomocí ovládacího kolečka [1-6] plynule nastavovat v příslušné oblasti otáček (viz Technické údaje). Tím lze optimálně přizpůsobit rychlosť práce příslušnému povrchu (viz tabulka).

Konstantní otáčky

Předvolené otáčky motoru jsou elektronicky udržovány na konstantní hodnotě. Tím je i při zatížení dosaženo rovnoměrné rychlosti řezu.

Teplotní pojistka

Při příliš vysoké teplotě motoru se omezí přívod proudu a otáčky. Nářadí běží jen s omezeným výkonem, aby bylo zajištěno rychlé vychladnutí pomocí větrání motoru. Pokud přehřátí přetravává, nářadí se cca po 40 sekundách zcela vypne. Znovu ho lze zapnout až po vychladnutí motoru.

7.2 Nastavení brusného pohybu [3]

Pomocí přepínače [1-2] lze nastavit tři různé brusné pohyby.

- ① Přepínání lze provádět pouze tehdy, když je brusný talíř zastavený, protože přepínač je za provozu zablokováný.

Hrubé broušení, leštění - rotačně-excentrický pohyb ROTEX



Pohyb ROTEX představuje kombinaci rotačního a excentrického pohybu. Tato poloha se používá k broušení s vysokým úběrem (hrubé broušení) a k leštění.

Jemné broušení - excentrický pohyb



Tato poloha se používá k broušení s malým úběrem pro povrchy bez rýh (jemné broušení).

Broušení trojúhelníkovou brusnou deskou a výměna talíře [4]



Tato poloha se používá k broušení pomocí trojúhelníkové brusné desky a brusné desky pro broušení lamel, rotační pohyb je zablokován.



V této poloze se vyměňuje brusný talíř nebo brusná deska.

- ① Blokovací tyčka [1-8] blokuje montáž brusné desky při nastavení přepínače na rotačně-excentrický pohyb ROTEX a excentrický pohyb.

7.3 Výměna brusného/lešticího talíře [5]

- ① Používejte pouze brusné a lešticí talíře, u kterých jsou přípustné uvedené maximální otáčky.

Podle obráběného povrchu lze u nářadí použít dva různě tvrdé brusné talíře.

Tvrz: hrubé broušení a jemné broušení ploch. Broušení hran.

Měkký: univerzální hrubé a jemné broušení, pro rovné a klenuté plochy.

Upevněním tlumicí podložky Interface-Pad [1-12] na brusný talíř se snižuje pevnost = velmi měkký.

- Po výměně talíře nastavte přepínač [1-2] na požadovaný brusný pohyb.

7.4 Výměna brusné desky [6]

S trojúhelníkovou brusnou deskou DSS-GE-STF-RO90 můžete brousit blízko okrajů, v rozích nebo na hranách. S brusnou deskou pro broušení lamel LSS-STF-RO90 můžete brousit v mezerách, např. u lamelových okenic.

Dodržujte následující pokyny:

Práce v rozích a na hranách způsobuje větší bodové namáhání špičky a vyvíjení většího tepla. Pracujte proto s menším tlakem.

Trojúhelníková brusná deska DSS-GE-STF-RO90 [7]

Pokud bude podložka StickFix [7-1] trojúhelníkové brusné desky na přední špičce opotřebovaná, sejměte ji a otočte ji o 120°.

Brusná deska pro broušení lamel LSS-STF-RO90 [8]

Pokud bude vrstva StickFix brusné desky pro broušení lamel opotřebovaná, lze vyměnit kompletní stůl. Za tímto účelem povolte šrouby [8-1].

7.5 Upevnění příslušenství pro broušení

Na brusný talíř a brusnou desku StickFix lze rychle a snadno upevnit odpovídající brusné papíry StickFix a brusná rouna StickFix.

- Samopřilnavé příslušenství pro broušení přitiskněte na brusný talíř [1-7].

7.6 Upevnění příslušenství pro leštění

Aby nedošlo k poškození, smí se příslušenství PoliStick (houby, plsti, jehnětina) používat pouze se speciálním lešticím talířem.

- Samopřilnavé příslušenství pro leštění přitiskněte na lešticí talíř [1-9].

7.7 Odsávání



VAROVÁNÍ

Ohrožení zdraví působením prachu

- Prach může být zdraví škodlivý. Nikdy proto nepracujte bez odsávání.
- Při odsávání zdraví škodlivého prachu vždy dodržujte národní předpisy.

K odsávacímu hrdu [1-5] lze připojit mobilní vysavač Festool s průměrem sací hadice 27 mm.

7.8 Chránič hran (Protector) [9]

Chránič hran [1-1] ve velké míře zbraňuje tomu, aby se brusný talíř svou obvodovou stranou dotýkal plochy (např. při broušení podél zdi nebo okna), a docházelo tak ke zpětnému rázu nářadí, resp. poškození.

8 Práce s nářadím



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění

- Obrobek upevněte vždy tak, aby se při opracovávání nemohl pohybovat.

Dodržujte následující pokyny:

- Nepřetěžujte nářadí přílišným přitlačováním! Nejlepšího výsledku broušení dosáhnete, když budete pracovat s mírným přitlakem. Brusný výkon a kvalita závisí z velké míry na volbě správného brusného prostředku.
- Pro bezpečné vedení držte nářadí oběma rukama za kryt motoru a hlavu převodovky.
- ① V tabulkách A a B jsou uvedená doporučená nastavení pro různá broušení a leštění.

9 Údržba a ošetřování



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Před jakýmkoli pracemi údržby a opravami vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky!
- Všechny práce údržby a opravy, které vyžadují otevření krytu motoru, smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.



Servis a opravy smí provádět pouze výrobce nebo servisní dílny: nejbližší adresu najdete na:
www.festool.com/Service



Používejte jen originální náhradní díly Festool! Obj. č. na:
www.festool.com/Service

Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí otvory udržovány stálé volné a čisté.

Nářadí je vybaveno speciálními samovypínacími uhlíky. Jsou-li opotřebené, automaticky se přeruší napájení a nářadí se zastaví.

9.1 Brzda talíře

Gumová manžeta [10-1] na brusném talíři a blokovací kroužek [10-2] na nářadí zbraňují při excentrickém pohybu (jemné broušení) nekontrolovanému roztočení brusného talíře do vysokých otáček. Protože se tyto díly časem opotřebují, musí se při sníženém brzdném účinku vyměnit (obj. č. viz seznam náhradních dílů).

10 Příslušenství

Používejte pouze originální brusné a leštící talíře Festool. Použitím méně kvalitních brusných leštících talířů může dojít k výraznému házení, na základě kterého se zhorší kvalita pracovních výsledků a zvýší se opotřebení nářadí.

Objednací čísla příslušenství a nářadí vyhledejte, prosím, ve svém katalogu Festool nebo na internetu na „www.festool.com“.

11 Životní prostředí

Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního odpadu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, příslušenství a obaly! Dodržujte přitom platné národní předpisy.

Pouze EU: Podle evropské směrnice 2002/96/ES musí být stará elektrická zařízení vytříděna a ekologicky zlikvidována.

Informace k REACH: www.festool.com/reach

12 ES prohlášení o shodě

Excentrická bruska s převodovkou

Sériové č.

RO DX 90 FEQ

495618, 496428

Rok označení CE:2010

Prohlašujeme s veškerou odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami.

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (od 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH





Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Vedoucí výzkumu, vývoje, technické dokumentace

25.01.2010

ppa. Dr. Johannes Steimel
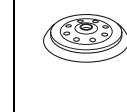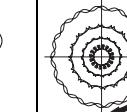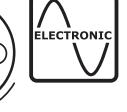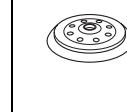
| Tabulka A: | | Hrubé broušení | | | Jemné broušení | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Broušení | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Lak, plnič, stěrková hmota | x | | 5 - 6 | měkký | | x | 1 - 3 | velmi měkký | |
|  Lak, barva | x | | 5 - 6 | tvrdý | | x | 3 - 6 | tvrdý | |
|  Dřevo, dýha | x | | 5 - 6 | tvrdý | | x | 3 - 6 | měkký | |
|  Plast | x | x | 1-4 | měkký | | x | 1 - 4 | měkký/ velmi měkký | |
|  Ocel, měď, hliník | x | | 6 | měkký | | x | 3 - 6 | měkký | |
|  Laky VOC | | | | | | x | 2 - 4 | velmi měkký - tvrdý | |

| Tabulka B: | |  | Leštění | Voskování | Leštění do vysokého lesku |
|---|--|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Leštění | | | | | |
| Lak | |  | 6 | 3 | 4 - 6 |
|  Lak | |  | houba hrubá/jemná | houba jemná/zvlněná | jehnětina |
| | |  | leštící pasta | tvrdý vosk | - |
| | | | | | |
| Plast | |  | 6 | 3 | 6 |
|  Plast | |  | plst' tvrdá | plst' měkká | jehnětina |
| | |  | leštící pasta | tvrdý vosk | - |
| | | | | | |

Oryginalna instrukcja eksploatacji

1 Symbole

| | |
|--|---|
| | Ostrzeżenie przed ogólnym zagrożeniem |
| | Ostrzeżenie przed porażeniem prądem |
| | Instrukcja/przeczytać zalecenia! |
| | Należy nosić okulary ochronne! |
| | Należy nosić ochronę słuchu! |
| | Należy stosować ochronę dróg oddechowych! |
| | Wyciągnąć wtyczkę sieciową! |

2 Dane techniczne

| Przekładniowa szlifierka mimośrodowa | RO90 DX FEQ |
|--|-------------------------------|
| Moc | 400 W |
| Prędkość obrotowa | |
| Ruch mimośrodowy | 3000 - 7000 min ⁻¹ |
| Tor krzywoliniowy | 220 - 520 min ⁻¹ |
| Rotex | |
| Suw szlifujący | 3,0 mm |
| Talerz szlifierski FastFix | D 90 mm |
| Ciążar (bez kabla sieciowego, z talerzem szlifierskim) | 1,45 kg |
| Klasa zabezpieczenia | /II |

3 Elementy urządzenia

- [1-1] Protektor
- [1-2] Przełącznik/zatrzymanie wrzeciona
- [1-3] Włącznik/wyłącznik
- [1-4] Przewód przyłączeniowy
- [1-5] Króciec ssący
- [1-6] Regulacja prędkości obrotowej
- [1-7] Talerz szlifierski
- [1-8] Trzpień zatrzymujący
- [1-9] Talerz polerski*
- [1-10] Stopa szlifierska delta
- [1-11] Stopa szlifierska do lameli*
- [1-12] Przekładka*

* nie we wszystkich wariantach objęte zakresem dostawy

Podane rysunki znajdują się w załączniku instrukcji obsługi.

4 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie służy do szlifowania i polerowania tworzywa sztucznego, metalu, drewna, materiałów kompozytowych, farb/lakierów, masy szpachlowej i podobnych materiałów. Nie wolno obrabiwać materiałów zawierających azbest.

Z uwagi na bezpieczeństwo elektryczne urządzenie nie może być wilgotne i nie może być używane w wilgotnym otoczeniu. Urządzenia wolno używać tylko do szlifowania na sucho.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem odpowiedzialność ponosi użytkownik.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

5.1 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa pracy i instrukcje.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub ciężkie obrażenia.

Wszystkie zalecenia odnośnie bezpieczeństwa pracy i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Używane w zaleceniach bezpieczeństwa pracy pojęcie „Narzędzie elektryczne” odnosi się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) i do narzędzi elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez przewodu zasilającego).

5.2 Zalecenia bezpieczeństwa właściwe dla urządzenia

- W trakcie pracy mogą powstawać szkodliwe/trujące pyły (np. zawierająca ołów powłoka malarska, niektóre rodzaje drewna i metalu). Stykanie się z tymi pyłami lub wdychanie tych pyłów może stanowić niebezpieczeństwo dla osoby obsługującej urządzenie lub osób znajdujących się w pobliżu. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym

kraju. Elektronarzędzie należy podłączać do odpowiedniego urządzenia odsysającego.

 Dla ochrony zdrowia należy nosić maskę przeciwpływową P2.

 Ze względu na występujące podczas szlifowania zagrożenia należy stale nosić okulary ochronne.

- **Należy zapobiegać wnikaniu ciekłych środków polerskich (politura) do urządzenia.** Wnikanie ciekłych środków polerskich (politura) do elektronarzędzia zwiększa zagrożenie porażeniem elektrycznym.

5.3 Obróbka metalu

 Ze względów bezpieczeństwa przy obróbce metalu należy stosować następujące środki zabezpieczające:

- Zainstalować prądowy wyłącznik ochronny (FI, PRCD).
- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego odkurzacza.
- Regularnie czyścić urządzenie ze złogów pyłu w obudowie silnika.

 Należy nosić okulary ochronne!

5.4 Parametry emisji

Wartości określone na podstawie normy EN 60745 wynoszą w typowym przypadku:

Poziom ciśnienia akustycznego $L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$

Poziom mocy akustycznej $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$

Nieoznaczoność $K = 3 \text{ dB}$



OSTROŻNIE

Hałas powstający podczas pracy

Uszkodzenie słuchu

- Należy stosować ochronę słuchu!

Wartość emisji wibracji a_h (suma wektorowa w trzech kierunkach) oraz nieoznaczoność K ustalone wg normy EN 60745:

Szlifowanie dokładne^{1.} $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Nieoznaczoność $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Szlifowanie zgrubne^{1.} $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Nieoznaczoność $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Szlifowanie naroży $a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$

Nieoznaczoność $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Polerowanie

Nieoznaczoność

^{1.} z użyciem W-HT.

Podane wartości emisji (wibracje, szmery)

- służą do porównania narzędzi,
- nadają się one również do tymczasowej oceny obciążenia wibracjami i hałasem podczas użytkowania.
- odnoszą się do głównych zastosowań tego elektronarzędzia.

Wartości te mogą być wyższe w przypadku innych zastosowań, w przypadku pracy z innym osprzętem oraz w przypadku niewłaściwej konserwacji. Należy uwzględnić czas pracy urządzenia na biegu jałowym oraz czas unieruchomienia!

6 Rozruch



OSTRZEŻENIE

Niedozwolone częstotliwość!

napięcie

lub

Niebezpieczeństwo wypadku

- Napięcie sieciowe i częstotliwość źródła prądu muszą zgadzać się z danymi na tabliczce identyfikacyjnej.
- W Ameryce Północnej wolno stosować wyłącznie urządzenia Festool o parametrach napięcia 120 V/60 Hz.

Podłączanie i odłączanie przewodu przyłączeniowego [1-4] patrz rysunek [2].

Przełącznik [1-3] służy jako włącznik/wyłącznik ($I = \text{wł.}, 0 = \text{wył.}$).

① Włącznik można uruchomić tylko wtedy, gdy przełącznik [1-2] znajduje się w zablokowanej pozycji.

② W przypadku awarii zasilania lub wyłączenia wtyczki sieciowej włącznik/wyłącznik należy natychmiast ustawić w pozycji wyłączonej. Zapobiegnie to niekontrolowanemu ponownemu włączeniu.

7 Ustawienia



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia, porażenie prądem

- ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasilającego!

7.1 Układ elektroniczny

Urządzenie wyposażone jest w pełnofałowy układ elektroniczny o następujących właściwościach:

Łagodny rozruch

Elektronicznie regulowany łagodny rozruch zapewnia pozbawiony szarpięć rozruch urządzenia.

Regulacja prędkości obrotowej

Prędkość obrotową można ustawić za pomocą pokrętła nastawczego [1-6] bezstopniowo w zakresie regulacji prędkości obrotowej (patrz Dane techniczne). Dzięki temu można optymalnie dopasować prędkość cięcia do danej powierzchni (patrz tabela).

Stała prędkość obrotowa

Wstępnie wybrana prędkość obrotowa silnika utrzymywana jest elektronicznie na stałym poziomie. Dzięki temu nawet przy obciążeniu osiągana jest stała prędkość cięcia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury

W przypadku wysokiej temperatury silnika następuje zmniejszenie dopływu prądu i prędkości obrotowej. Urządzenie pracuje jeszcze tylko ze zmniejszoną mocą, aby umożliwić szybkie ochłodzenie poprzez wentylację silnika. Jeśli zbyt wysoka temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas, maszyna wyłącza się całkowicie po upływie ok. 40 sekund. Ponowne włączenie jest możliwe dopiero po ostygnięciu silnika.

7.2 Ustawianie ruchu szlifowania [3]

Za pomocą przełącznika [1-2] można ustawić trzy różne typy ruchów szlifowania

- ① Przełączanie jest możliwe tylko po zatrzymaniu talerza szlifierskiego, ponieważ podczas pracy przełącznik jest zablokowany.

Szlifowanie zgrubne, polerowanie - tor krzywoliniowy Rotex



Tor krzywoliniowy ROTEX stanowi połączenie ruchu obrotowego i mimośrodowego. Ustawienie to służy do szlifowania o dużej wydajności usuwania materiału (szlifowanie zgrubne) i do polerowania.

Szlifowanie dokładne - ruch mimośrodowy



Ustawienie to służy do szlifowania o małej wydajności usuwania materiału w celu uzyskania powierzchni bez wyżłobień (szlifowanie dokładne).


Szlifowanie naroży u wymiana talerza [4]



Ustawienie to służy do szlifowania z zastosowaniem stopy szlifierskiej delta oraz do szlifowania lameli, ruch obrotowy jest zablokowany.



W tym ustawieniu można zmienić talerz szlifierski lub stopę szlifierską.

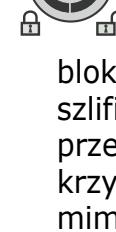

- ① Trzpień zatrzymujący [1-8] blokuje możliwość montażu stopy szlifierskiej w przypadku ustawienia przełącznika w pozycji toru krzywoliniowego ROTEX oraz ruchu mimośrodowego.

7.3 Wymiana talerza szlifierskiego/polerskiego [5]

- ① Należy stosować wyłącznie takie talerze szlifierskie i polerskie, które dopuszczalne są dla podanej prędkości maksymalnej.

Odpowiednio do obrabianej powierzchni urządzenie można wyposażyć w dwa talerze szlifierskie o różnej twardości.

Twardy: szlifowanie zgrubne i dokładne powierzchni. Szlifowanie krawędzi.

Miękkie: uniwersalny do szlifowania zgrubnego i dokładnego, do równych i wypukłych powierzchni.

Założenie przekładki [1-12] na talerz szlifierski zmniejsza sztywność = bardzo miękki

- ▶ Po wymianie talerza należy przestawić przełącznik [1-2] na żądanego ruch szlifowania.

7.4 Wymiana stopy szlifierskiej [6]

Przy użyciu stopy szlifierskiej delta DSS-GE-STF-RO90 można szlifować narożniki i obrzeża blisko krawędzi. Stopa szlifierska do lameli LSS-STF-RO90 umożliwia szlifowanie powierzchni pomiędzy elementami, np. lameli żaluzji okiennych.

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

Praca przy narożach i krawędziach prowadzi do bardziej punktowego obciążenia ostrza i zwiększonego wydzielania ciepła. Dlatego też należy zmniejszyć nacisk podczas pracy.

Stopa szlifierska delta DSS-GE-STF-RO90

[7]

Jeśli podkładka StickFix stopy szlifierskiej delta ulegnie zużyciu w przedniej części ostrza, należy ją zdjąć i obrócić o 120°.

Stopa szlifierska do lameli LSS-STF-RO90

[8]

Jeśli okładzina StickFix stopy szlifierskiej do lameli jest zużyta, można wymienić cały element podkładu stopy. Należy w tym celu odkręcić śruby [8-1].

7.5 Mocowanie wyposażenia szlifierskiego

Do talerza szlifierskiego StickFix i stopy szlifierskiej można szybko i prosto mocować pasujące papiery ściernie StickFix i krążki ściernie z włókniny StickFix.

- Należy w tym celu docisnąć samoprzyczepne wyposażenie szlifierskie do talerza szlifierskiego [1-7].

7.6 Mocowanie wyposażenia polerskiego

Aby uniknąć uszkodzeń, wyposażenie PoliStick (gąbki, filc, włosie) może być mocowane wyłącznie na specjalnych talerzach polerskich.

- Należy w tym celu docisnąć samoprzyczepne wyposażenie polerskie do talerza polerskiego [1-9].

7.7 Odsysanie



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie zdrowia spowodowane pyłami

- Pył mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Z tego względu nigdy nie należy pracować bez odsysania.
- Przy odsysaniu pyłów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zawsze należy przestrzegać przepisów państwowych.

Do krótka ssącego [1-5] można podłączyć odkurzacz mobilny Festool o średnicy węża odsysającego rzędu 27 mm.

7.8 Ochrona krawędzi (protektor)

[9]

Ochrona krawędzi [1-1] zapobiega zetknięciu talerza szlifierskiego stroną obwodową z powierzchnią przedmiotu (np. podczas szlifowania wzdłuż ściany lub okna), a tym samym odbiciu urządzenia i powstawaniu uszkodzeń.

8 Praca za pomocą urządzenia



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia

- Obrabiany element należy mocować zawsze w taki sposób, aby nie mógł poruszyć się w czasie obróbki.

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Nie wolno przeciągać urządzenia poprzez zbyt mocne dociskanie! Najlepsze wyniki szlifowania daje praca ze średnio mocnym naciskiem. Wydajność i jakość szlifowania zależą w znacznym stopniu od wyboru prawidłowego materiału ściernego.
- Dla bezpiecznego prowadzenia urządzenia należy zawsze trzymać mocno obiema rękami za obudowę silnika i głowicę przekładniową.
- ① W tabelach A i B pokazano ustawienia zalecane przy wykonywaniu różnych prac szlifierskich i polerskich.

9 Konserwacja i utrzymanie w czystości



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenie prądem

zranienia,

- ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania wszystkich prac związanych z konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda zasilającego!
- ▶ Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, które wymagają otwarcia obudowy silnika, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat serwisowy.



Obsługa serwisowa i naprawy

wyłącznie u producenta lub w warsztatach autoryzowanych: prosimy wybrać najbliższe miejsce spośród adresów zamieszczonych

na stronie:

www.festool.com/Service



Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Festool. Nr zamówienia pod:

www.festool.com/Service

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wlotowe powietrza chłodzącego w obudowie silnika muszą być zawsze odsłonięte i utrzymywane w czystości.

Urządzenie wyposażone jest w samowylaczające specjalne szczotki węglowe. Jeśli są one zużyte, następuje automatyczne przerwanie zasilania i urządzenie zatrzymuje się.

9.1 Hamulec talerza

Gumowy mankiet [10-1] na talerzu szlifierskim oraz pierścień zatrzymujący [10-2] na maszynie zapobiegają podczas ruchu mimośrodowego (szlifowanie dokładne) niekontrolowanemu obróceniu talerza szlifierskiego. Ponieważ elementy te ulegają z biegiem czasu zużyciu, należy je wymienić w przypadku słabnięcia siły hamowania (nr zamówieniowy podano na liście części zapasowych).

10 Wyposażenie

Należy stosować wyłącznie oryginalne talerze polerskie i szlifierskie firmy Festool. Stosowanie niskiej jakości talerzy szlifierskich i polerskich może doprowadzić do znacznego niewyważenia, które pogorszy jakość rezultatów pracy i zwiększy zużycie urządzenia.

Numery katalogowe akcesoriów i narzędzi można znaleźć w katalogu Festool lub w Internecie na stronie „www.festool.com”.

11 Środowisko

Nie wolno wyrzucać narzędzi elektrycznych wraz z odpadami domowymi! Urządzenia, wyposażenie i opakowania należy przekazać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska do odzysku surowców wtórnych. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów państwowych.

Tylko UE: Zgodnie z europejską Wytyczną 2002/96/EG zużyte narzędzia elektryczne trzeba gromadzić osobno i odprowadzać do odzysku surowców wtórnych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Informacje dotyczące rozporządzenia REACH: www.festool.com/reach

12 Oświadczenie o zgodności z normami UE

Przekładniowa szlifierka Nr seryjny mimośrodowa

| | |
|--------------|----------------|
| RO DX 90 FEQ | 495618, 496428 |
|--------------|----------------|

Rok oznaczenia CE:2010

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt ten spełnia następujące wytyczne i normy:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE (od 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr Johannes Steimel

Kierownik Działu Badań, Rozwoju i Dokumentacji Technicznej

25.01.2010

| Tabela A: | | Szlifowanie zgrubne | | | Szlifowanie dokładne | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---|-------|-----------------------------|---|-------|------------------------------|
| Szlifowanie | | | | | | | | |
| | Lakier, wypełnienia, masa szpachlowa | x | | 5 - 6 | miękki | x | 1 - 3 | bardzo miękki |
| | Lakier, farba | x | | 5 - 6 | twardy | x | 3 - 6 | twardy |
| | Drewno, fornir | x | | 5 - 6 | twardy | x | 3 - 6 | miękki |
| | Tworzywo sztuczne | x | x | 1-4 | miękki | x | 1 - 4 | miękki/ bardzo miękki |
| | Stal, miedź, aluminium | x | | 6 | miękki | x | 3 - 6 | miękki |
| | Lakiery VOC | | | | | x | 2 - 4 | bardzo miękki - twardy |

| Tabela B: | | Polerowanie | | Ochrona | | Polerowanie na wysoki połysk | |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|
| Polerowanie | | | | | | | |
| | Lakier | | 6 | | 3 | | 4 - 6 |
| | | | Gąbka zgrubna/drobna | Gąbka drobna/karbowana | | | Włosie jagnięce |
| | | | Pasta polerska | Twardy wosk | | | - |
| | Tworzywo sztuczne | | 6 | | 3 | | 6 |
| | | | Filc twardy | Filc miękkii | | | Włosie jagnięce |
| | | | Pasta polerska | Twardy wosk | | | - |